

Manual Edición 08/2007



sinumerik

Fabricación de utillajes y moldes

SIEMENS

SINUMERIK Fabricación de utillajes y moldes

Manual

Válido para:

Control

SINUMERIK 810D
SINUMERIK 840D
SINUMERIK 840Di
SINUMERIK 802D sl pro

Información básica	1
Información para operadores	2
Información para el programador	3
Consultas	4

Edición 08.2007

Referencia 6FC5095-0AB20-0EP0

Documentación SINUMERIK®

Clave de edición, marcas

Las ediciones listadas a continuación han aparecido hasta la presente edición. En la columna "Observación" está marcado con una letra el estado de las ediciones publicadas hasta la fecha.

Significado del estado en la columna "Observación":

- A** Documentación nueva.
- B** Reimpresión con referencia nueva.
- C** Edición reelaborada con versión nueva.

Si el estado técnico indicado en la página ha sufrido algún cambio con respecto a la edición anterior, puede verse en el título de la página en cuestión porque varía el número de versión.

Versión	Referencia	Observación
08.2007	6FC5095-0AB20-0EP0	A

Marcas

SIMATIC, SIMATIC HMI, SIMATIC NET, SIROTEC, SINUMERIK, SIMODRIVE y SINAMICS son marcas registradas de Siemens AG. Los demás nombres del presente impreso pueden ser marcas cuyo uso por parte de terceros puede vulnerar los derechos de los propietarios legales.

Encontrará más información en la siguiente dirección de Internet:
<http://www.siemens.com/sinumerik>

Documentación confeccionada con diversas herramientas gráficas y de maquetación. Está prohibida la divulgación y la reproducción de este documento, así como la explotación y comunicación de su contenido, salvo en caso de autorización expresa. Los infractores quedan obligados a la indemnización por daños y perjuicios. Se reservan todos los derechos, en particular para el caso de concesión de patentes o la inscripción de modelos de utilidad.

© Siemens AG 1995 - 2007. All rights reserved.

Referencia 6FC5095-0AB20-0EP0
 Printed in the Federal Republic of Germany

Eventualmente, el controlador permite ejecutar más funciones que las indicadas en esta descripción. Sin embargo, no se pueden exigir dichas funciones al efectuar el suministro o servicios postventa.

Nos hemos cerciorado de que el contenido del documento coincida con el hardware y software en él descrito. Como siempre se puede filtrar algún error involuntario, no podemos garantizar la absoluta coincidencia. No obstante, se comprueba regularmente la información aquí contenida y las correcciones necesarias se incluirán en la próxima edición. Agradecemos sus sugerencias de mejora.

Salvo modificaciones técnicas.


Siemens-Aktiengesellschaft

	Página
1 Información básica	7
1.1 Introducción	8
1.2 ¿Qué requiere la fabricación de utillajes, moldes y matricería?	9
1.3 Precisión, velocidad, calidad de superficie	10
1.4 Estructuración de programas CN para matricería y moldes	13
2 Información para operadores	15
2.1 Introducción: configurar/medir piezas y medir herramientas	16
2.2 Modo de operación JOG: configurar y medir piezas	18
2.3 Medición en JOG: configuración de una pieza sin eje giratorio en mesa	20
2.4 Medición en JOG: configuración de una pieza con un eje giratorio en mesa	25
2.5 Medir herramientas en JOG	30
2.6 Configurar pieza y medir herramienta con 802D sl: medición en JOG	33
2.7 Modo de operación AUTOMÁTICO: medida de procesos	35
2.8 Transferencia de datos de programa/gestión de programas	40
2.9 High Speed Settings – CYCLE832	42
2.10 Estructura de programa para matricería y moldes	46
2.11 Seleccionar/iniciar/detener/cancelar/continuar un programa	48
2.12 Interrupción de un programa	49
2.13 Lista de programas/estado de los programas externos	52
2.14 Simulación del programa de pieza	53
2.15 Quick View/representación rápida	54
2.16 ShopMill	56
3 Información para el programador	61
3.1 Introducción	62
3.2 ¿Qué son los frames?	63
3.3 Orientación - CYCLE800	66
3.4 Ejemplo de programación: orientación	71
3.5 High Speed Settings – CYCLE832	73
3.6 Perfil de avance: FNORM, FLIN	81
3.7 Ejemplo de programación con CYCLE832	82
3.8 Ejemplo de programación sin CYCLE832	85

	Página
4 Consultas	87
4.1 Sinopsis de funciones significativas	88
4.2 Perspectiva: mecanizado con 5 ejes	91
4.3 ¿Qué se mueve y cómo?	92
4.4 ¿Fresar con 3 ejes o con 3 + 2 ejes?	93
4.5 El diseño de fresadoras de 3 + 2 ejes	94
4.6 Medición en JOG: configuración de una pieza con dos ejes giratorios en mesa	96
4.7 Índice alfabético	98

Informaciones básicas

Contenido	Página
1.1 Introducción	8
1.2 ¿Qué requiere la fabricación de utillajes, moldes y matricería?	9
1.3 Precisión, velocidad, calidad de superficie	10
1.4 Estructuración de programas CN para matricería y moldes	13

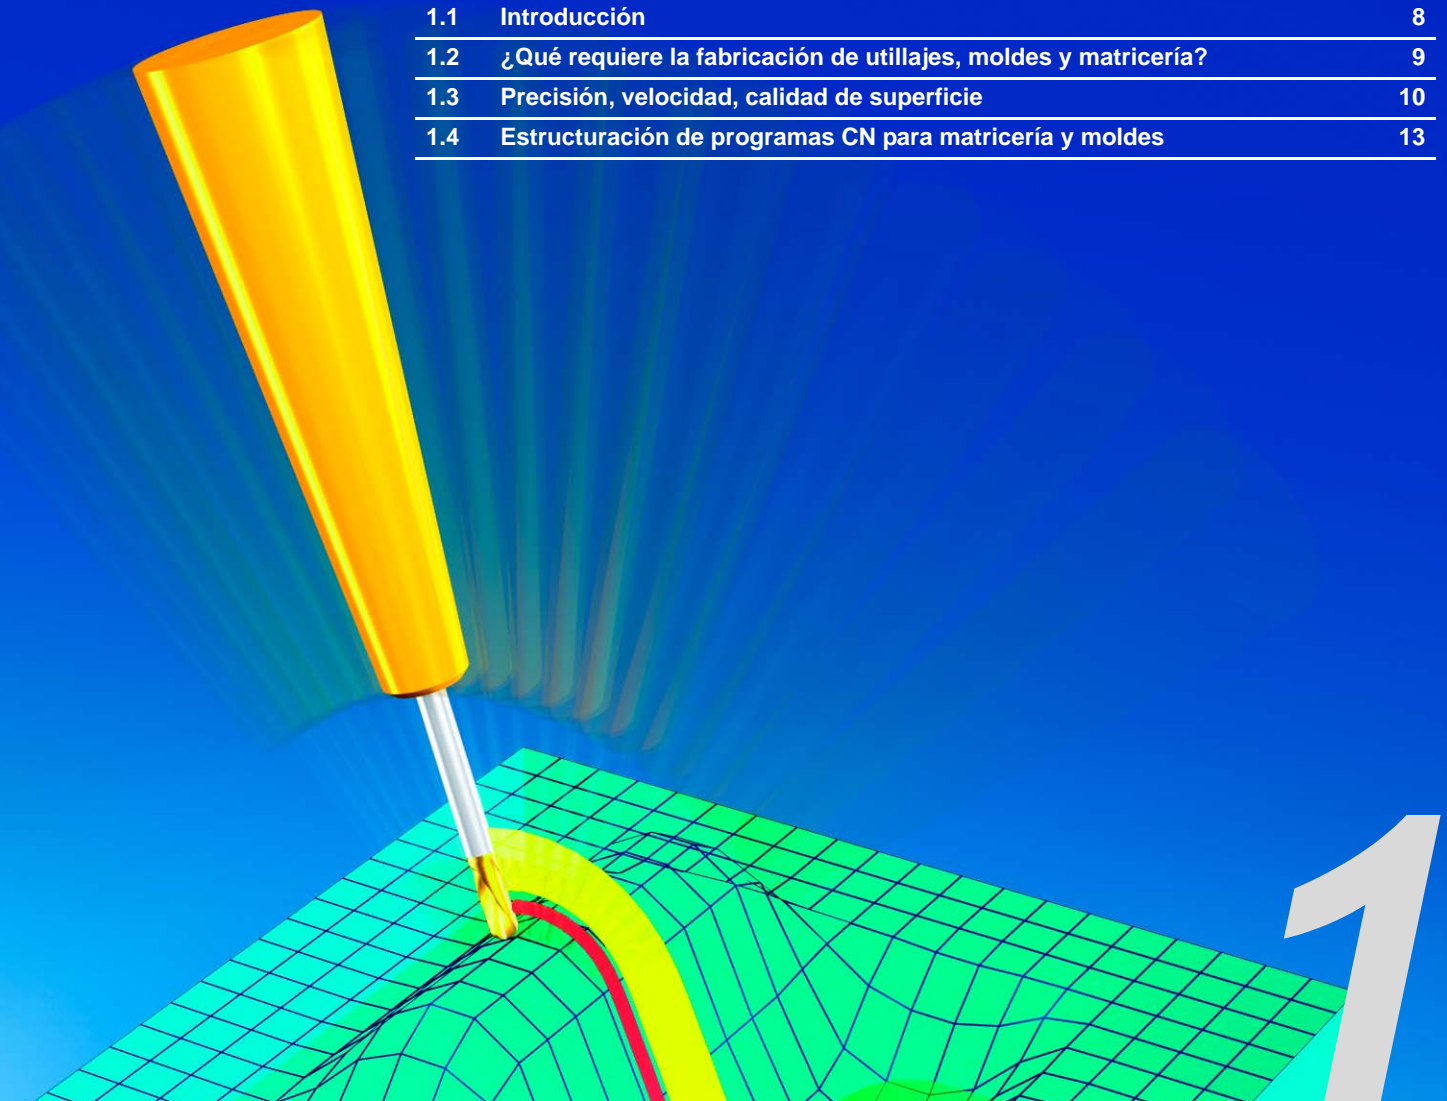

1.1 Introducción

Velocidad, precisión y una perfecta calidad de superficie sin costosos trabajos de repaso: estos son los objetivos principales en la fabricación de utillajes y moldes.

SINUMERIK 840D dispone de potentes funciones altamente desarrolladas cuyo aprovechamiento inteligente permite simplificar notablemente todo el proceso de la programación y mecanizado con 3 ejes, y mejorar el resultado de la producción. Para el mecanizado estándar con 3 ejes se dispone de SINUMERIK 802D sl.

De forma compacta, el folleto ofrece a los expertos de la industria y la investigación una introducción a los fundamentos más importantes de la fabricación de utillajes y moldes y, en particular, del fresado con 3 ejes. Sobre esta base, proporciona al usuario a pie de máquina indicaciones prácticas para una organización eficaz del trabajo.

Más tarde se explican funciones esenciales del control SINUMERIK para el programador, y se ilustran los potenciales de optimización en la cadena de procesos con ayuda de ejemplos concretos.

En este manual, muchos aspectos sólo pueden exponerse de forma breve. Encontrará información más detallada en los correspondientes manuales y en la bibliografía pertinente.

Revestimiento de automoción



1.2 ¿Qué requiere la fabricación de utillajes, moldes y matricería?

Fabricación de modelos



En todos los campos de aplicación, las exigencias de diseño crecen constantemente. La ergonomía, la aerodinámica o simplemente la estética exigen cada vez más formas redondeadas. Y todo ello en menor tiempo y con mayor precisión. El diseño se realiza principalmente en sistemas CAD, los programas de mecanizado para superficies de forma libre en estaciones CAM.

Sin embargo, es el especialista en la máquina herramienta quien tiene la responsabilidad tecnológica de la calidad de la forma y de toda la herramienta.

Pieza de ajedrez



Con SINUMERIK 840D u 802D sl, Siemens ofrece controles perfectamente adaptados a las necesidades de la fabricación de utillajes, matricería y moldes en el ámbito clásico 2 ½ D, en el mecanizado con 3 ejes y también con 840D en el ámbito de 5 ejes y alta velocidad:

- buena manejabilidad
- programación cómoda en la máquina
- óptimas prestaciones en la cadena de procesos CAD - CAM - CNC

Válvula




1.3 Precisión, velocidad, calidad de superficie

Cadena de procesos: CAD -> CAM -> CNC


CAD -> CAM Los programas CN para el mecanizado de superficies de forma libre proceden de sistemas CAM. El sistema CAM obtiene la geometría de la pieza de un sistema CAD.

CAM -> CNC En el mecanizado de superficies de forma libre, debe prestarse especial atención a la cadena de procesos **CAD -> CAM -> (postprocesador) -> CNC**.

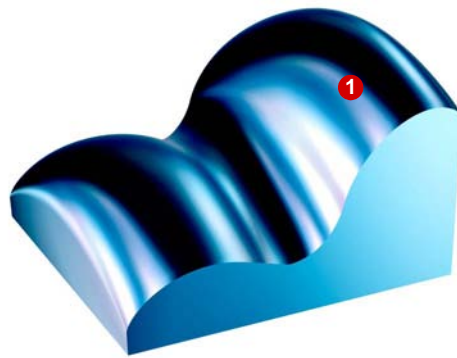


Con sistemas CAD se construyen las superficies **1** de orden elevado (forma libre).

Para poder fresar abarcando toda la superficie, p. ej., o para la comprobación de colisiones, el sistema CAM crea normalmente un poliedro a partir de la forma libre de CAD.

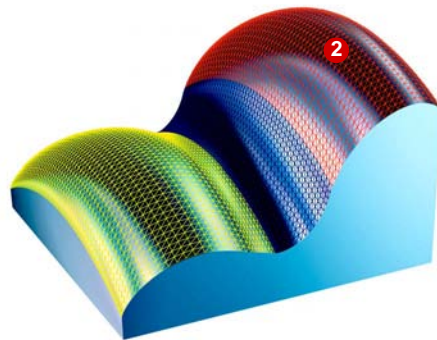

Es decir, la superficie lisa de construcción se aproxima a partir de numerosos planos de tamaño **2** reducido.

Con ello se producen desviaciones respecto a la forma libre original.

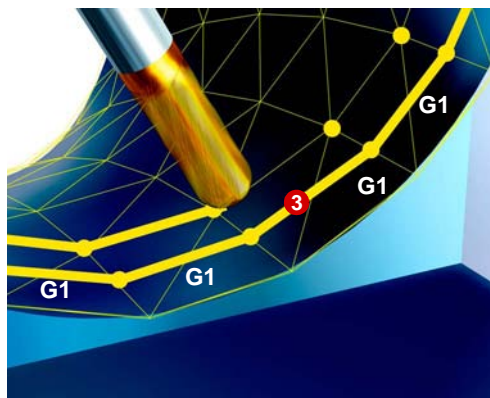


El programador de CAM dispone trayectorias de herramienta sobre este poliedro. A partir de ellas, el postprocesador crea secuencias CN dentro de las tolerancias a fallo predefinidas. Generalmente se trata de muchos segmentos cortos de recta, G1 X Y Z. **3**

Por tanto, el resultado del mecanizado no es una superficie de forma libre, sino un poliedro. Los pequeños planos del poliedro pueden marcarse visiblemente en la superficie.

Esto puede hacer necesarios repasos no deseados.

Para evitar estos repasos, los controles SINUMERIK ofrecen diferentes funciones:

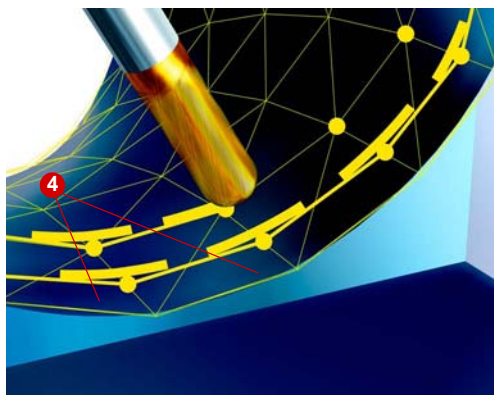


Suavizado de esquinas programable (interpolación con splines)

Una es el suavizado de esquinas definido en los límites de secuencia. En ella se insertan elementos geométricos 4 en las esquinas (transiciones de secuencia).


La tolerancia de estos elementos geométricos es ajustable.

Tenga también en cuenta el capítulo 3.5 High Speed Settings.

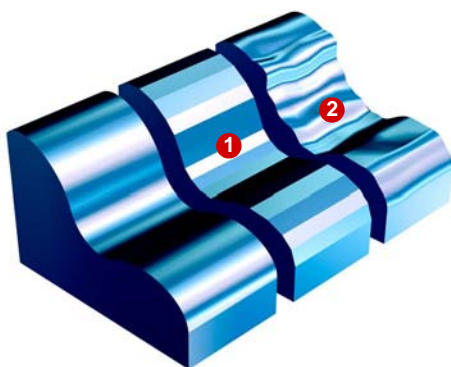

Función de compresor (COMPCAD)

La interpolación lineal en las transiciones de secuencia provoca discontinuidades de aceleración en los ejes de la máquina, lo que puede producir resonancias en los elementos de máquina, que se manifiestan como superficies facetadas 1 o como vibración 2 en la pieza.

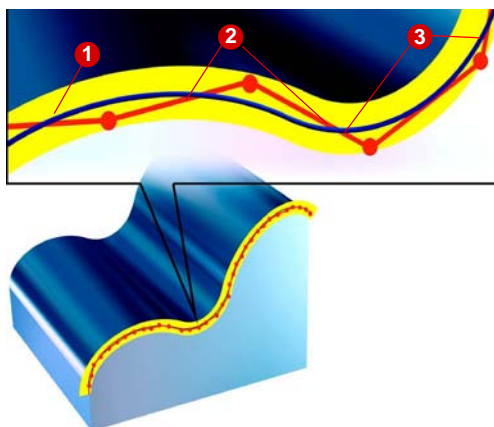

Según la banda de tolerancia ajustada, el compresor reúne una secuencia 1 de comandos G1 y los comprime 2 para formar un spline 3, que puede ejecutarse directamente desde el control.

La calidad de superficie mejora, ya que los ejes de máquina pueden desplazarse de forma más armónica y con ello se evitan las resonancias en la máquina.

Como consecuencia son posibles unas velocidades de desplazamiento más constantes, que cargan menos la máquina y aumentan la productividad.

Requisitos

- Las opciones COMPCAD e interpolación con splines deben estar activadas o disponibles, y la máquina debe estar configurada para utilizarlas.

NOTE

Si se conoce la banda de tolerancia del sistema CAM, debe tomarse este valor u otro ligeramente superior para la tolerancia del compresor.

En COMPCAD este valor es típicamente de 1,2 a 1,5 veces la tolerancia de cuerda programada del sistema CAM. Si no se conoce este valor, se recomienda adoptar como valor inicial el ajuste estándar de CYCLE832. Los ajustes estándar se encuentran en el cap. 2.9, High Speed Settings.

La compresión con splines y COMPCAD se pueden activar y desactivar fácilmente con SINUMERIK 840D a través del ciclo CYCLE832. Tenga en cuenta las indicaciones de los caps. 2.9 y 3.5 sobre este ciclo.

1.4 Estructuración de programas CN para matricería y moldes

Un programa CN para el mecanizado de superficies de forma libre consta de muchas secuencias CN y normalmente ya no se edita más en el control CNC.

Diseño de un programa CN para matricería y moldes

El programa CN tendrá máxima claridad si el programador CAM se orienta según la siguiente estructura de programa:

Ejemplo

Programa principal con llamada a subprogramas


Llamada a herramienta	N10 T1D1 N15 M6	
Tecnología	N20 M3 M8 S8000 F1000	;Velocidad de giro del cabezal, avance
Origen Posición inicial	N30 G0 G54 X10 Y10 Z5	;Decalaje de origen ajustable
High Speed Ciclo de Setting	N40 CYCLE832(0.05,112003)	;CYCLE832 ajusta la tolerancia del compresor y define otras condiciones de la trayectoria.
Llamada a subprograma	N50 EXTCALL "Desbaste (Roughing)"	;Llamada al subprograma "Desbaste (Roughing)", que contiene la geometría del programa CAM.

En el programa principal se pueden definir el decalaje de origen, todos los valores tecnológicos, el punto inicial y los High Speed Settings. A través del parámetro High Speed Setting se puede modificar la calidad de la pieza.

Los subprogramas contienen las secuencias de desplazamiento típicas en las que no deberían realizarse modificaciones debido a la complejidad de los programas.

Un programa CN bien estructurado ofrece además la posibilidad de volver a empezar de forma selectiva tras una interrupción del programa.

Información para operadores

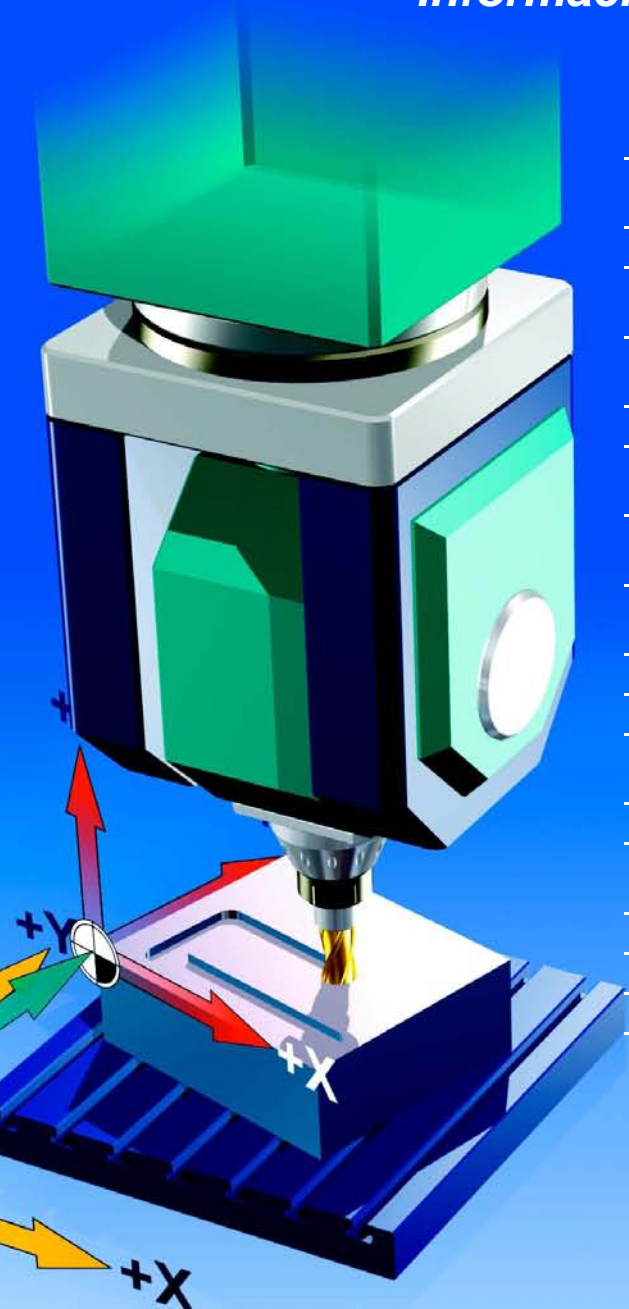

Contenido	Página
2.1 Introducción: configurar/medir piezas y medir herramientas	16
2.2 Modo de operación JOG: configurar y medir piezas	18
2.3 Medición en JOG: configuración de una pieza sin eje giratorio en mesa	20
2.4 Medición en JOG: configuración de una pieza con un eje giratorio en mesa	25
2.5 Medir herramientas en JOG	30
2.6 Configurar pieza y medir herramienta con 802D sl: medición en JOG	33
2.7 Modo de operación AUTOMÁTICO: medida de procesos	35
2.8 Transferencia de datos de programa/gestión de programas	40
2.9 High Speed Settings: CYCLE832	42
2.10 Estructura de programa para matricería y moldes	46
2.11 Seleccionar/iniciar/detener/cancelar/continuar un programa	48
2.12 Interrupción de un programa	49
2.13 Lista de programas/estado de los programas externos	52
2.14 Simulación del programa de pieza	53
2.15 Quick View/representación rápida	54
2.16 ShopMill	56

2

2.1 Introducción: configurar/medir piezas y medir herramientas

Configurar piezas y herramientas en JOG

Durante la configuración la máquina se prepara para el mecanizado. Es decir, se captan los valores que aún no se conocen de las dimensiones de la pieza y de la herramienta.

El punto de referencia en la programación de una pieza es siempre el origen de pieza. Este origen de pieza se determina mediante la configuración de la pieza sujeta. La configuración puede tener lugar en los elementos siguientes de la pieza: borde, esquina, caja/taladro, saliente y plano. Finalmente, el origen de pieza se define como resultado de las correcciones lineales y rotacionales calculadas del sistema de coordenadas.

El cálculo de la longitud y el diámetro de la herramienta puede realizarse, en función del control, de forma automática con ayuda de una sonda, o bien con contacto en una geometría de pieza conocida. Los valores calculados se adoptan en los datos de corrección de la herramienta.

Medir pieza: medida de procesos

La medición de piezas sirve para calcular las tolerancias de pieza en el proceso de fabricación. Como resultado de la medición de pieza puede elegir entre las siguientes opciones, según el ciclo de medida utilizado:

- Sólo medición sin correcciones (captación del valor real)
- Corrección del decalaje de origen (corrección de la desviación consigna-real)
- Corrección de los datos de herramienta (corrección de la desviación consigna-real)




Estas tareas de medición se pueden realizar con palpadores con o sin conmutación.

Para aprovechar totalmente la funcionalidad de los ciclos de medida se deben utilizar palpadores 3D con conmutación.

Medir herramienta: medida de procesos

La medición de herramienta sirve para vigilar parámetros concretos de herramienta en el proceso de fabricación. En el resultado de la medición de herramienta se realiza una corrección de parámetros de herramienta; normalmente se determinan el diámetro y la longitud de la herramienta.

Medir en JOG: medición manual

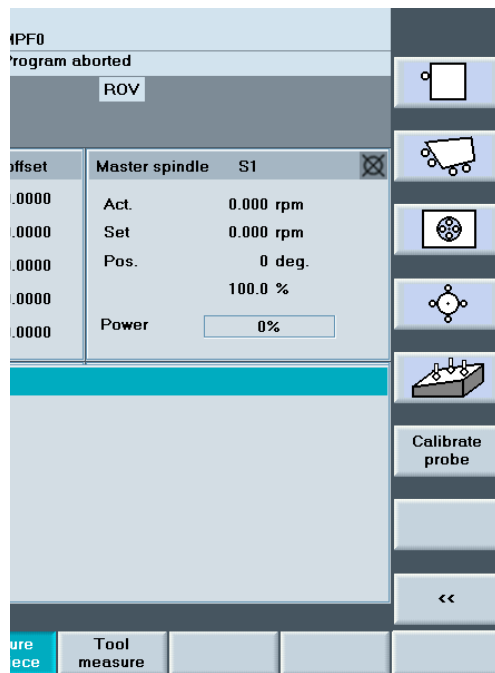


En la "Medición en JOG" semiautomática se selecciona la función de medida deseada mediante pulsadores de menú en el control. La función se parametriza mediante las máscaras de entrada que se muestran. Se debe colocar la herramienta o el palpador en una posición inicial admisible para la tarea de medición en cuestión, p. ej., mediante las teclas de desplazamiento o el volante (desplazamiento manual).

Básicamente, la medición en JOG se utiliza para las siguientes tareas:

- Medición manual para preparar la máquina para el mecanizado.
- Medición manual para calcular geometrías desconocidas de pieza o herramienta.
- Medición que se realiza como manejo interactivo en el modo manual de la máquina.

Medición en Automático: medida de procesos

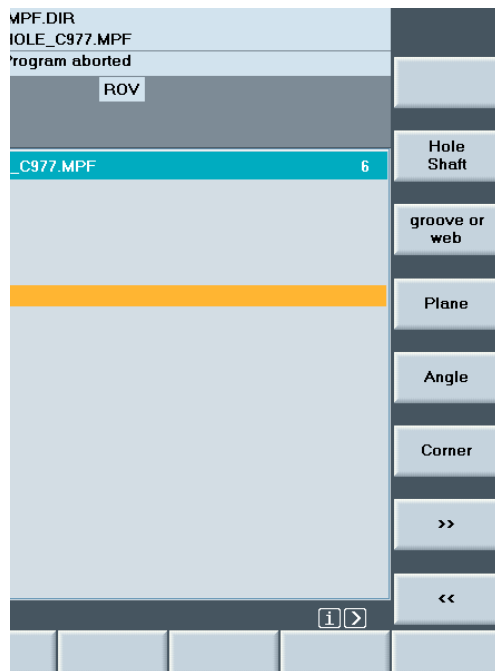

Durante la medición automática en el modo de operación Automático se parametrizan programas CN (ciclos de medida) de forma específica para cada tarea de medición. Las máscaras de entrada del editor de programas facilitan la parametrización. Los puntos de medida para la aproximación y la tarea de medición se implementan automáticamente según el programa de medición.

Básicamente, la medición en AUTOMÁTICO se utiliza para las tareas siguientes:

- Medición automática para controlar la precisión dimensional de las piezas.
- Medición automática para corregir geometrías conocidas de pieza o herramienta.
- La medición tiene lugar mediante la llamada a un ciclo de medida en el programa de mecanizado.

2.2 Modo de operación JOG: configurar y medir piezas

Configuración de la pieza

Una vez que se ha conectado la máquina y se ha alcanzado el punto de referencia, las posiciones de los ejes se refieren al sistema de coordenadas de máquina. La posición de la pieza en el sistema de coordenadas de máquina se comunica al control mediante el decalaje de origen.

Tal y como se procedía hasta ahora, la pieza se sujetaba, se alineaba manualmente de forma paralela a los ejes de máquina y a continuación se calculaba el decalaje de origen, p. ej., mediante contacto. Se mostrará, con dos ejemplos de aparición frecuente en la práctica, lo cómodo que resulta con el palpador y los ciclos de SINUMERIK. Se mostrará cómo compensa el control el giro básico de la pieza. Con ello no hace falta la alineación manual, lo que ahorra mucho tiempo.

La configuración se representa a modo de ejemplo en dos configuraciones de máquina:

- Máquina sin eje giratorio en mesa (ver capítulo 2.3)
- Máquina con un eje giratorio en mesa (ver capítulo 2.4)

Requisitos

- Los ciclos de medida están instalados
- La pieza está sujeta
- El palpador está calibrado, activo y fijado en el cabezal; la corrección de herramienta está activada.


NOTE


Si, como es usual en la fabricación de utillajes y moldes, sólo hay que mecanizar una pieza, se utiliza la medición en el modo de operación JOG (como se describe a continuación). Si hay que mecanizar varias piezas similares en el mismo dispositivo, se utilizan los ciclos de medida en el modo de operación Automático (el origen debe estar configurado de forma aproximada).


Selección de ciclos de medida para SINUMERIK 840D


Se dispone de ciclos de medida prácticos para la medición


Machine	CHAN_1	Jog	MPF0		
Channel reset			Program aborted		
			ROV		
Work	Position	Repos offset	Master spindle	S1	<input checked="" type="checkbox"/>
X	-8.0000 mm	0.0000	Act.	0.000 rpm	
Y	10.0000 mm	0.0000	Set	0.000 rpm	
Z	0.0000 mm	0.0000	Pos.	0 deg.	
C	0.0000 deg	0.0000		100.0 %	
B	0.0000 deg	0.0000	Power	<input type="text" value="0%"/>	
Workpiece measuring					
No access rights					
	Swivel	Measure workpiece	Tool measure		



→ Medir borde



→ Medir esquina


→ Medir caja/taladro


→ Medir saliente/taladro

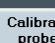
→ Alinear plano


→ Calibrar palpador

 

→ Atrás (salir de Medición en JOG)

2.3 Medición en JOG: configuración de una pieza sin eje giratorio en mesa


Tarea planteada

Una vez sujeta, se tiene en la zona de trabajo una pieza con caras no ortogonales girada respecto al sistema de coordenadas de máquina. Se debe calcular el decalaje de origen y la posición del sistema de coordenadas, esto es, el giro básico.

Medición de esquinas en el plano de trabajo



 Llamar a "Medir esquina (Measure corner)". La ventana "Esquina (Corner)" se abre con nuevos pulsadores de menú verticales, "Esquina con caras ortogonales (Right angled corner)" y "Cualquier esquina (Any corner)".



Accione el pulsador de menú "Cualquier esquina (Any corner)" si desea medir una esquina en ángulo distinto a 90°. Se necesitan 4 puntos de medida: P1, P2, P3 y P4.



Aproxime el palpador al primer punto de medida P1, según la pantalla de ayuda.

Measure any corner Aut. override in work offset

	Work offs	1	G54	2	Out.corner
	X	40.0000 mm	Corner		Pos. 1
	Y	20.0000 mm			0.0000
	Z	30.0000 mm	X0		0.0000
	WO dur. measur.:	G500	Y0		
	meas X0				
meas Y0					
α					



Rellenar la máscara de entrada:

- 1 Seleccionar el decalaje de origen, p. ej., G54, G55, G56 o G57. En el ejemplo se utiliza G54.
- 2 Seleccionar esquina exterior o interior. Seleccionar la posición de la esquina.
- 3 Introducir la posición teórica deseada del punto de referencia (esquina) para el DO seleccionado en ambos ejes.


Al medir una esquina en el plano G17 se calcula en el resultado el decalaje translativo de origen en X e Y, así como un giro alrededor de Z. El decalaje translativo de origen en Z debe determinarse con otra medición, "Definir borde (Set edge)".



Con "Marcha CN (NC-Start)" se realiza automáticamente la aproximación a cada punto de medida (P1 - P4) partiendo de la posición previa ocupada manualmente. Es decir, el palpador se aproxima a la pieza, se dispara y se retira a la posición inicial.

NOTE

Al medir se puede elegir si se introduce el resultado de la medición como corrección en el decalaje de origen o si sólo debe medirse (ver ❶). Al configurar se realiza la corrección en el decalaje de origen. Para comprobar simplemente la precisión dimensional de una esquina, también se puede utilizar el ciclo de medida para "Sólo medir (Only measure)".

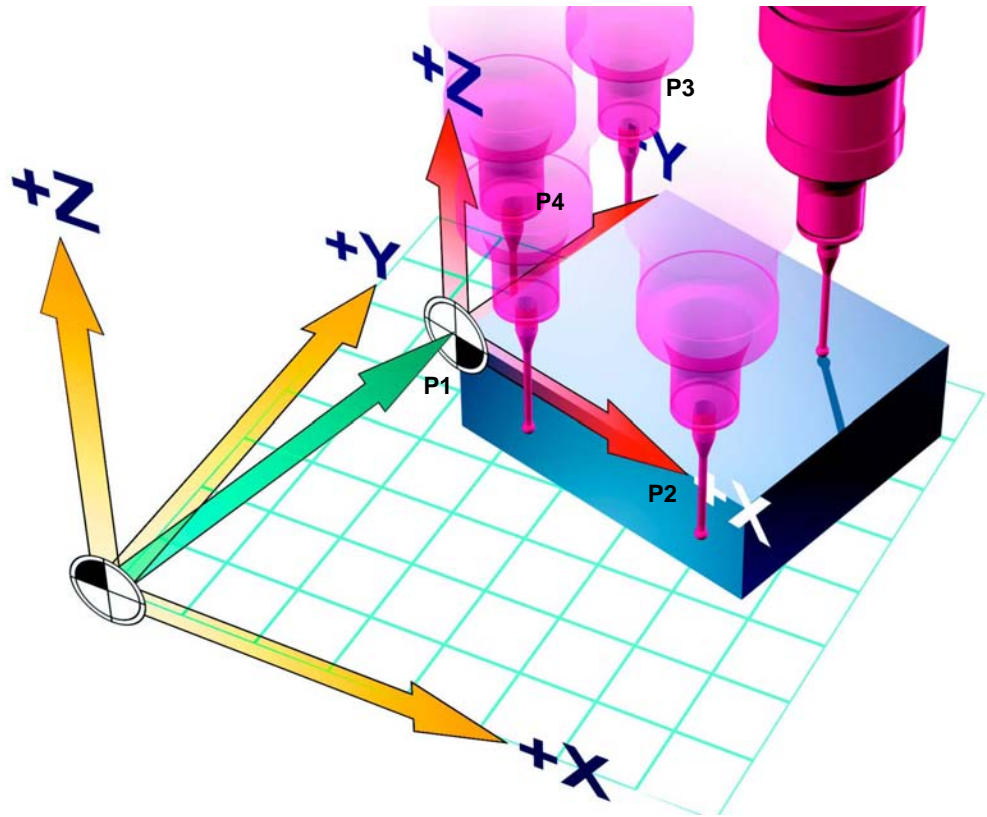

Resultado

Con "Marcha CN (CN-Start)" y la distancia de medición predefinida, el proceso de medición se desarrolla automáticamente en P1 con el avance de medición ajustado. Cuando la medición termina con éxito, se activa el pulsador de menú "P1 memorizado (P1 stored)", inactivo hasta entonces, y las coordenadas del 1.er punto de medida P1 se memorizan a nivel interno.

Calcular

Después del posicionamiento manual delante del 2.º punto de medida P2, el proceso de medición en este punto de medida se desarrolla automáticamente al accionar "Marcha CN (CN-Start)". De la misma manera se procede con los puntos de medida P3 y P4. Si se ha procedido correctamente con todos los puntos de medida y todos los pulsadores de menú "Px memorizado (Px stored)" están activados, se muestra un pulsador de menú vertical "Calcular (Calculate)". Tras accionar este pulsador de menú se realiza el cálculo de las coordenadas de la esquina P0 y la corrección.

El control calcula


1. a partir del punto de intersección de ambas rectas, el valor X e Y del decalaje de origen,
2. el giro básico del sistema de coordenadas de pieza alrededor del eje Z.
3. Los valores se adoptan en la tabla de decalajes de origen, decalaje de origen G54.

Como resultado se han calculado un decalaje en el plano XY y un giro básico alrededor de Z.

Si se ha seleccionado el DO ya activo como objetivo de la corrección, los valores de corrección son efectivos inmediatamente.

Al elegir un DO distinto se consulta si éste se debe activar.

Measure any corner You have corrected in an inactive WO!

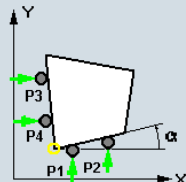

Work offs	G55	Activate this	
X	0 mm	work offset?	Yes <input checked="" type="checkbox"/>
Y	6.9230 mm	The work is rotated	
Z	30.0000 mm	round the tool axis!	
WO dur. measur.:	G500	Please note when	
meas X0	-15.4958	traversing in work!	
meas Y0	-16.0329		
α	7.6961		

Cálculo del decalaje de origen en el eje Z

Una vez que haya alineado/medido el plano X-Y, debe medir el decalaje de origen en el eje Z.



Seleccione "Definir borde (Set edge)" y aproxime el palpador al primer punto de medida P1.

Set edge		Aut. override in work offset	
	Work offs	1 G55	
	X	8.3430 mm	Meas. direct.
	Y	6.9230 mm	Z
	Z	30.0000 mm	3 0.0000
	WO dur. measur.:	G500	
	meas Z0:		



Rellenar la máscara de entrada:

- 1** Seleccionar el decalaje de origen, p. ej., G54.
- 2** Elegir el eje Z
- 3** Introducir la posición teórica deseada del punto de referencia (borde) para el DO seleccionado.



Con "Marcha CN (NC-Start)" se realiza automáticamente la aproximación al punto de medida P0 partiendo de la posición previa ocupada manualmente. Es decir, el palpador se aproxima a la pieza, se dispara y se retira a la posición inicial.

Con esto finaliza la determinación del giro básico y del origen en los ejes X/Y y Z para una máquina de 3 ejes sin eje giratorio en mesa.

Resumen de configuraciones de máquina sin eje giratorio


Con esto finaliza la determinación del origen y del giro básico (giro de coordenadas en ejes giratorios) para la máquina.

Cuando existe un giro de coordenadas en máquinas sin ejes giratorios, el control convierte los movimientos programados paralelos a los ejes X/Y en el correspondiente movimiento que resulta en XY. Es decir, el movimiento de la herramienta ya no es paralelo a los ejes de máquina.

Ejemplo 1



Cinématicas de máquina "sin" eje C en mesa

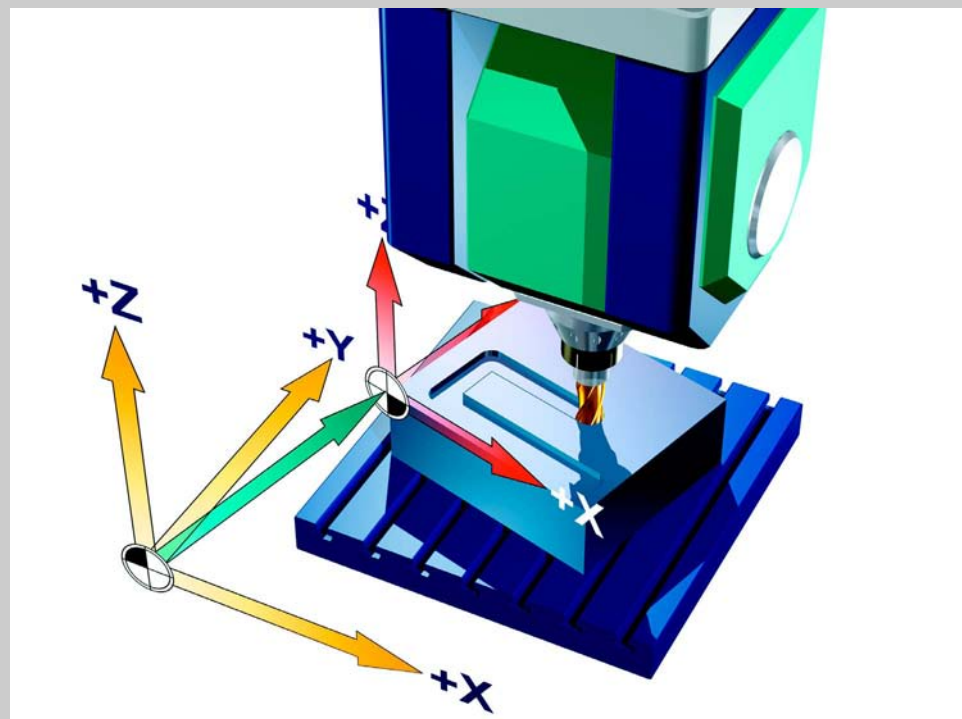


2.4 Medición en JOG: configuración de una pieza con un eje giratorio en mesa

Tarea planteada

Ejemplo 2 Una vez sujeta, se tiene en la zona de trabajo una pieza con caras no ortogonales girada respecto al sistema de coordenadas de máquina. Se debe calcular el decalaje de origen y la posición del sistema de coordenadas, esto es, el giro básico. La máquina posee un eje giratorio

 Cálculo del giro básico alrededor del eje Z




Llamar a "Medir borde (Measure edge)". La ventana "Medir borde (Measure edge)" abre los pulsadores de menú verticales "Definir borde (Set edge)", "Alinear borde (Align edge)" y "Distancia entre dos bordes (Distance between two edges)".



Accione el pulsador de menú "Alinear borde (Align edge)". ¡Se necesitan dos puntos de medida!



Aproxime el palpador al primer punto de medida P1, según la pantalla de ayuda.

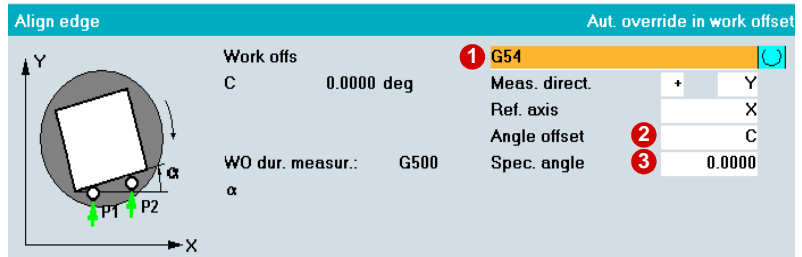


Rellenar la máscara de entrada:

- 1 Seleccionar el decalaje de origen, p. ej., G54, G55, G56 o G57. En el ejemplo se utiliza G54.
- 2 Seleccionar el tipo de corrección angular; en el ejemplo es eje giratorio C en mesa.
- 3 Si procede, introducir el ángulo teórico.

Con "Alinear borde (Align edge)" en el plano G17 se calcula el ángulo alfa.



Con "Marcha CN (NC-Start)" se realiza automáticamente la aproximación al correspondiente punto de medida P1 y P2 partiendo de la posición previa ocupada manualmente. Es decir, el palpador se aproxima a la pieza, se dispara y se retira a la posición inicial.

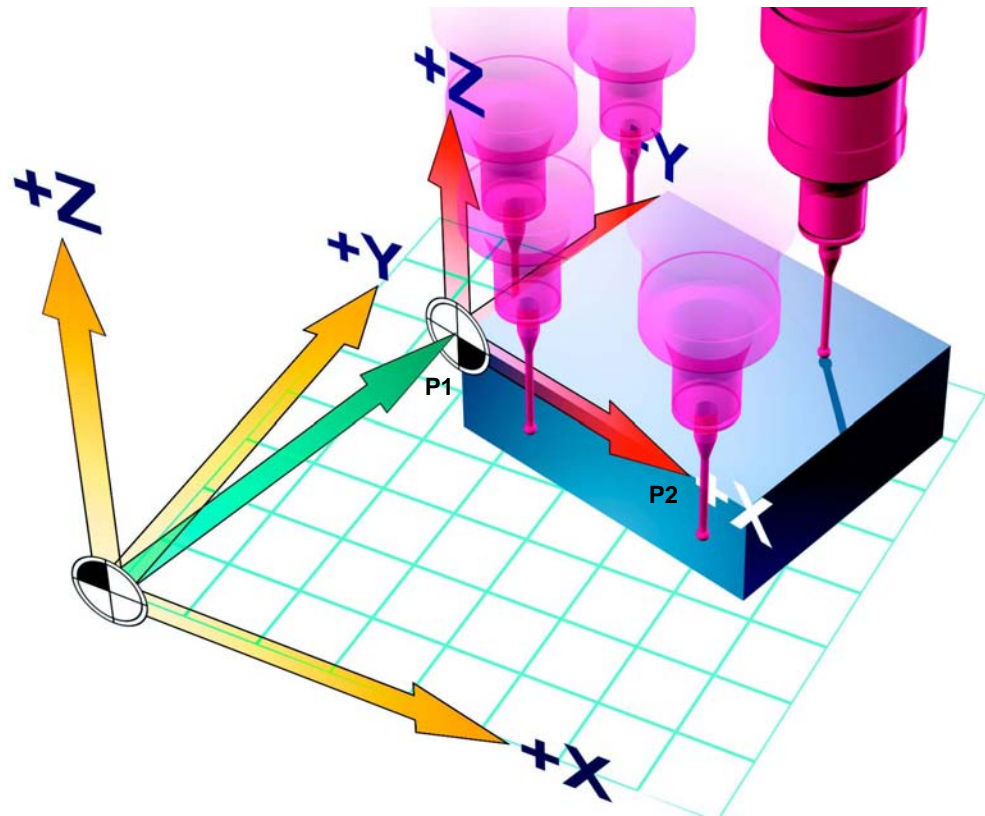

Resultado

Calcular

Si se ha procedido correctamente con los puntos de medida y todos los pulsadores de menú "Px memorizado (Px stored)" están activados, se muestra el pulsador de menú vertical "Calcular (Calculate)". Al accionar este pulsador de menú tiene lugar el cálculo del ángulo alfa.

Align edge Aut. override in work offset

	Work offs	G54	
	C	0.0000 deg	Meas. direct. + Y
			Ref. axis X
			Angle offset C
			Spec. angle 0.0000
WO dur. measur.:	G500		
α			

En el resultado se introduce este giro como decalaje de origen en el eje giratorio de la mesa.
Si se ha seleccionado el DO ya activo como objetivo de la corrección, los valores de corrección son efectivos inmediatamente.

De lo contrario, se consulta si el decalaje de origen debe activarse. El siguiente paso es la consulta de si el eje giratorio y, con ello, la pieza, deben alinearse.

 
NOTE

¡Atención! Antes de alinear la pieza debe retirarse la herramienta a fin de evitar colisiones con la mesa si se produjeran movimientos giratorios.


Ahora la pieza está alineada paralelamente al eje.

Cálculo del decalaje de origen en el eje X/Y

Una vez configurado el giro debe calcularse el DO en el plano X/Y.



Seleccione "Definir borde (Set edge)" y aproxime el palpador al primer punto de medida P1.

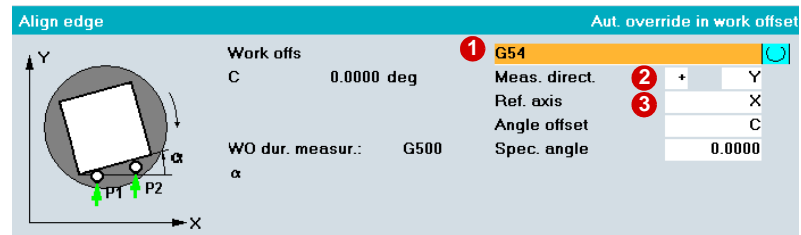

Rellenar la máscara de entrada:

- 1 Seleccionar el decalaje de origen, p. ej., G54.
- 2 Elegir el eje X o Y.
- 3 Introducir la posición teórica deseada del punto de referencia (borde) para el DO seleccionado.



Con "Marcha CN (NC-Start)" se realiza automáticamente la aproximación al punto de medida P1 partiendo de la posición previa ocupada manualmente. Es decir, el palpador se aproxima a la pieza, se dispara y se retira a la posición inicial.

Esta secuencia de maniobras debe realizarse por separado para el eje X y para el eje Y. Debe calcularse el decalaje de origen en el eje Z como se describe en el ejemplo 1 del capítulo 2.3.


Resumen de configuraciones de máquina con un eje giratorio

Máquina con eje C en mesa

La mesa se ha girado. Las bandas de fresado que discurren paralelas a los bordes de la pieza también son paralelas a los ejes del sistema de coordenadas de máquina. En la programación del eje X también se desplaza el eje de máquina en X.

Ejemplo 2

Cinemáticas de máquina "con" eje C en mesa

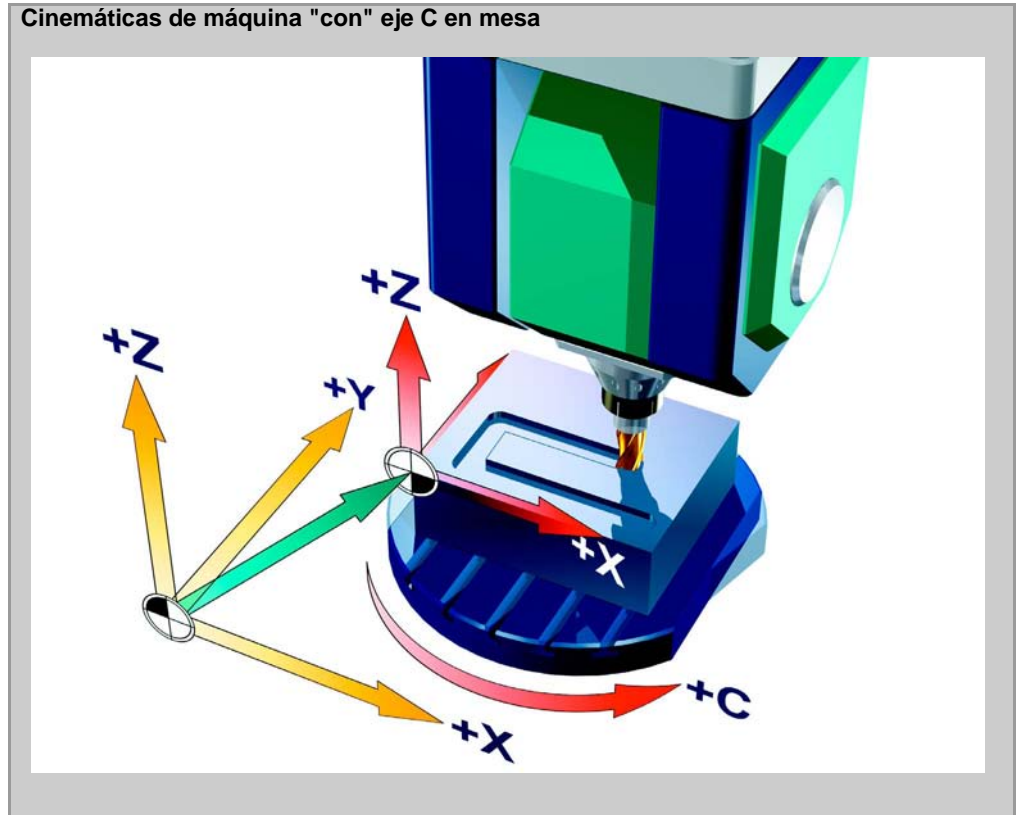


2.5 Medir herramientas en JOG

En la ejecución de un programa se deben tener en cuenta las distintas geometrías de herramienta. Éstas se encuentran en la lista de herramientas en forma de datos de corrección de herramienta.

Así, el control tiene en cuenta los datos de corrección de herramienta al llamar a la herramienta. Los datos de corrección de herramienta, es decir, longitud y radio o diámetro pueden calcularse manual o bien automáticamente mediante una sonda (ciclos para modo automático), o también de forma semiautomática en el modo de operación JOG.

Punto de referencia de la herramienta

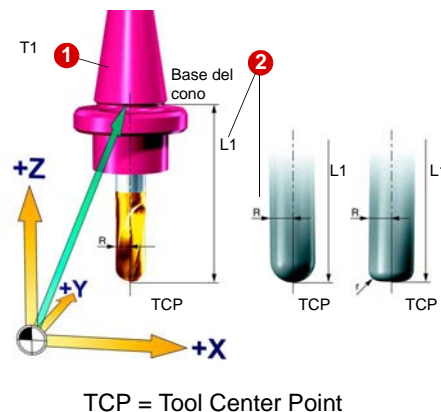

El almacén de herramientas se carga de la forma habitual, se introduce el número de herramienta T1, T2, etc. **1** en la tabla de herramientas y se asigna a las herramientas una corrección de herramienta D **2**, que consta de radio "R" y longitud "L1".

Al crear el programa de geometría, el sistema CAM considera ya el diámetro de la herramienta. La trayectoria de herramienta calculada se refiere al centro de la fresa (trayectoria del centro).


Es decir, cuando se mide la longitud de las herramientas debe utilizarse el mismo punto de referencia (TCP) que en el sistema CAM. Es imprescindible comprobar para la longitud de herramienta qué punto de referencia ha medido el programador de CAM con L1. El TCP puede encontrarse en la punta de la herramienta o bien en una parte de la fresa situada más arriba, p. ej., en el centro del radio si se trata de fresas radiales.

NOTE

Los sistemas CAM determinan la posición del TCP de forma diferente en función de la forma de herramienta. En los controles Siemens se supone que el TCP se encuentra en la punta de la herramienta. Si el sistema CAM predefine otra posición del TCP, debe tenerse en cuenta esta diferencia al indicar la longitud de herramienta.

NOTE

Acuerde lo siguiente con el programador CAM: para evitar fuertes deflexiones en la herramienta, el programador CAM debe elegir la mínima longitud de herramienta posible.

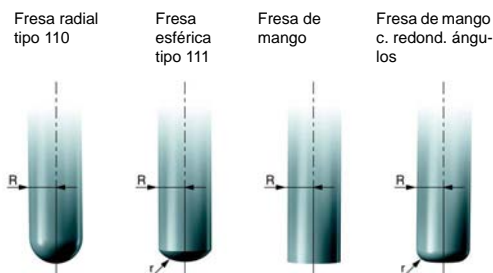

Introduzca otros datos de herramienta para el fresado frontal según el tipo de herramienta.

En un programa CN el control ejecuta las correcciones necesarias de trayectoria y longitud tomando como base estos datos y las correcciones de trayectoria G41, G42 indicadas en el programa.

Entrada manual de datos de corrección de herramienta

Generalidades

Los datos de corrección de herramienta constan de datos que describen la geometría, el desgaste, el número de filo (D) y el tipo de herramienta. Se visualiza la unidad de medida para las dimensiones de la herramienta.

Tarea planteada

Con un aparato de ajuste previo de herramientas se han calculado externamente los datos de corrección de herramienta "Longitud (Length)" y "Radio (Radius)" y se ha integrado la herramienta en el almacén de herramientas. A continuación deben introducirse los datos de corrección de herramienta.

Parámetros

Elija el campo de manejo "Parámetros (Parameters)".

Corrección de herramienta

Elegir "Corrección de herramienta (Tool offset)".
Aparecerá la siguiente ventana.
El campo de entrada está resaltado.

Parameter	840D_Mill	Auto	MPF0
Channel reset		Program aborted	
		ROV	SBL1
Tool offsets			
T number	100	D number	1
Tool type	121	of c.edges	1
End mill (with corner rounding)			
Length comp.		Geometry	Wear
Length 1	:	1.000	1.000
Length 2	:	2.000	2.100
Length 3	:	3.000	3.100
Radius comp.		Base	
Radius	:	4.000	4.100
DP7,16	res:	7.000	16.000
DP8,17	res:	8.000	17.000
DP9,18	res:	9.000	18.000
DP10,19	res:	11.000	19.000
DP11,20	res:	12.000	20.000
Technology			
Clear.angle	:	24.000	deg.
DP25	res:	25.000	

T no. + → Selección de la herramienta siguiente

T no. - → Selección de la herramienta precedente

D no. + → Selección del número de corrección inmediato superior

D no. - → Selección del número de corrección inmediato inferior

Delete... → Borrado de una herramienta o de un filo

Go to... → Búsqueda de una herramienta cualquiera o de la activa

Overview... → Lista de todas las herramientas existentes

New... → Creación de un nuevo filo o de una nueva herramienta

N.º T + (T No. +)

Seleccionar una herramienta con "N.º T + (T No. +)" o "N.º T - (T No. -)", o bien 1

N.º D + (D No. +)

seleccionar los datos de corrección con "N.º D + (D No. +)" o "N.º D - (D No. -)". 2

7	8	9
4	5	6
1	2	3
-	0	.

Introducir valores nuevos. 3

Medir herramienta en JOG

Función

La función "Medir herramienta (Measure tool)" permite las siguientes funciones:

- calibrar la sonda (ajustar);
- determinar la longitud o el radio de fresas o la longitud de brocas e introducirlos en la memoria de corrección de herramientas.

Requisitos

- Los ciclos de medida están instalados
- La sonda está calibrada y la herramienta está sujeta

Máquina

Seleccionar el campo de manejo "Máquina (Machine)".




Llamar al modo de operación "JOG" en el panel de mando de máquina.

Medir herramienta (Measure tool)

Llamar a "Medir herramienta (Measure tool)". Entre otras, aparece la siguiente selección en el menú vertical de pulsadores: "Longitud (Length)", "Radio (Radius)", "Ajuste palpador (Calibrate probe)".

Radio (Radius)

Seleccionar el radio. Aparece la siguiente ventana:

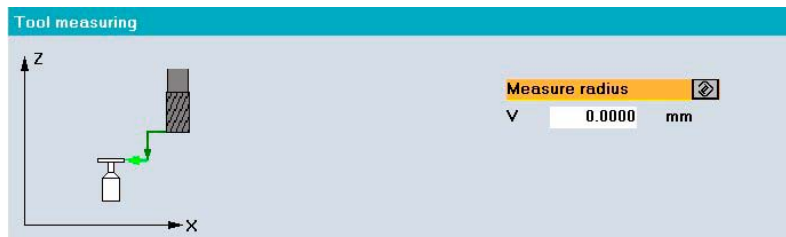

Longitud

o bien seleccionar la longitud. Aparece la siguiente ventana:



Rellene la máscara de entrada e introduzca un decalaje (V, valor positivo) si es necesario.



Con "Marcha CN (NC-Start)" el proceso de medición se desarrolla automáticamente.

Se calculan las correcciones de herramienta "Radio" o "Longitud 1" y se introducen en los datos activos de corrección de herramienta.

2.6 Configurar pieza y medir herramienta con 802D sl: medición en JOG

SINUMERIK 802D sl le apoya en la configuración de la máquina, es decir, de la pieza y de las herramientas. Para la medición, SINUMERIK 802D sl le ofrece funciones de medida manuales y, para la medición de herramientas, también automáticas.

Configuración de la pieza


La configuración se realiza mediante una aproximación con contacto de la pieza con una herramienta manual de medición o fresa de geometría conocida en el estado operativo JOG.

**Medir pieza
(Measure
workpiece)**

Seleccionar "Medir pieza (Measure workpiece)".

x

Seleccionar los ejes de los bordes de pieza que deben configurarse (X, Y, Z).

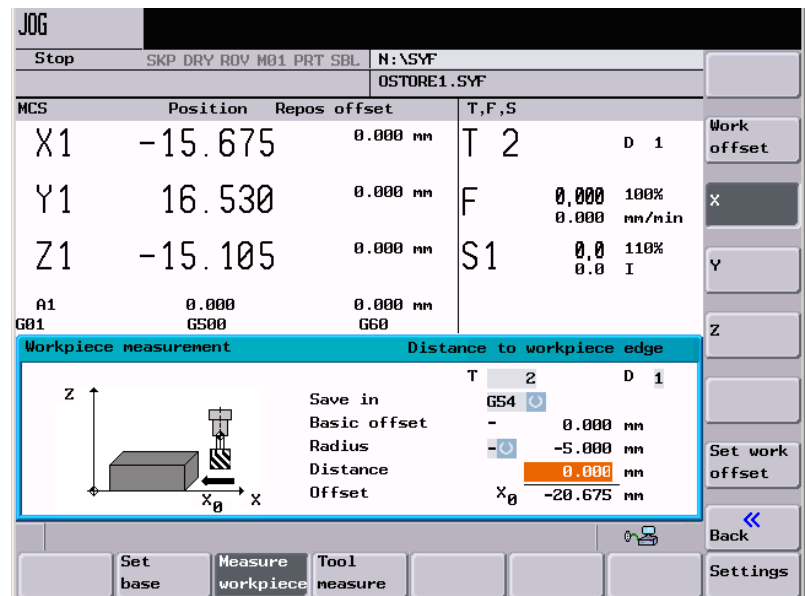

Activar el decalaje de origen (G54) en el que debe introducirse el decalaje medido.

Desplazar la herramienta o el palpador hasta el borde de la pieza.

**Fijar decalaje
(Set zero point)**

Pulsar "Fijar decalaje (Set zero point)" para adoptar la posición actual como decalaje de origen. A continuación se calculará para cada eje el decalaje de origen.

Medir herramienta

En el modo de preparación pueden determinarse los valores de corrección para las herramientas directamente en la máquina. Existen dos posibilidades:

- Medición manual con contacto de la herramienta en una geometría de pieza conocida
- Medición semiautomática con la sonda

Medir herramienta con sonda

Requisitos

- La herramienta está sujeta
- La sonda está calibrada


Medir herramienta (Measure tool)

Seleccionar "Medir herramienta (Measure Tool)".

Medición auto (Auto measurement)

Seleccionar "Medición auto (Auto measurement)" para el proceso de medición automático con sonda.

Aproximar la herramienta a la sonda con el volante. Se visualiza el disparo de la sonda y se determinan los datos de corrección de herramienta.

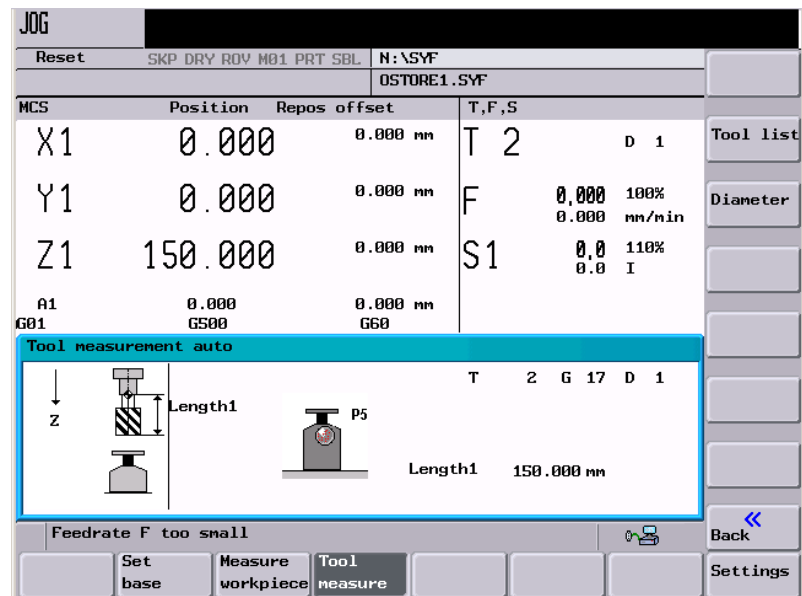

Diámetro

La medición del diámetro y la longitud de la herramienta pueden realizarse a continuación. Accionar el pulsador de menú correspondiente.

Longitud 1

2.7 Modo de operación AUTOMÁTICO: medida de procesos

Durante la medida de procesos en el modo de operación Automático se parametrizan programas CN (ciclos de medida) de forma específica para cada tarea de medición. Para tareas de medición que se repiten con frecuencia, tales como la configuración en la fabricación de varias piezas, puede ejecutarse simplemente el programa CN y, automáticamente, se medirán y alinearán las piezas o se medirán las herramientas.


Ciclos de medida para medir procesos en piezas

Se dispone de ciclos de medida prácticos para la medida de procesos.

- Los ciclos de medida se pueden seleccionar dentro del programa CN mediante los pulsadores de menú **Medir fresado (Measuring Milling) > Medir pieza**.

NOTE

Los pulsadores de menú para la medida de procesos se encuentran en el menú de pulsadores ampliado. Puede cambiarse a este menú de pulsadores haciendo clic en la flecha de ampliación > (1)

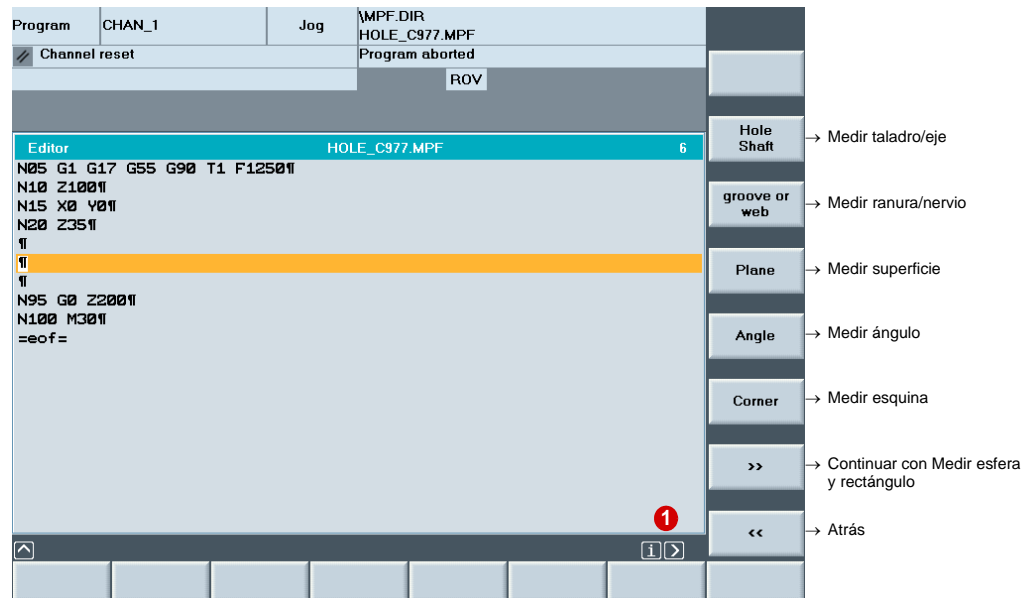

Medir la pieza en el modo automático

Tomando como ejemplo la configuración de la pieza con ayuda de los ciclos de medida Definir esquina (Set corner) (CYCLE961) y Medir superficie (Measure surface) - medición en 1 punto (CYCLE978) se ilustra el desarrollo.

Requisitos

- Los ciclos de medida están instalados
- La pieza está sujeta
- El palpador está calibrado, activo y fijado en el cabezal; la corrección de herramienta está activa

Definir/medir esquina para los ejes X/Y:

- ▶ Crear un nuevo programa para la configuración de la pieza.
- ▶ Seleccionar el ciclo de medida **Medir esquina**.
- ▶ Seleccionar la posición de la esquina y el número de puntos de medida (**1**).
- ▶ Se puede determinar si el resultado de la medición debe ser una corrección o sólo un proceso de medición (**2**).
 - Corrección en el decalaje de origen con indicación del DO
 - Corrección en los datos de corrección de herramienta
 - Sólo medición
- ▶ Parametrizar el proceso de medición y el palpador (**3**).
- ▶ Introducir las dimensiones aproximadas de la esquina que se desea medir. La pantalla de ayuda facilita la entrada de datos (**4**).

Program	CHAN_1	Jog	MPF.DIR C961_CORNER.MPF
Channel reset		Program aborted	
ROV			
Meas. corner/CYCLE961			Measure an inside or outside corner
Alternative			
Distance angle			
Specify point			
Abort			
OK			

1 Corner posit. Outside

2 No. of points 4-point

Offset WO correction

Work offset G54-G57,G505..

WO number 57.0000

3 Probe number _PRNUM 2.0000

Meas.path fac _FA 2.0000

Area _TSA 1.3550

Retract. path _ID 50.0000

Angle _STA1 7.5000

Angle edges _INCA 78.0000

4 Distance 1 _SETV[0] 80.0000


Distance 2 _SETV[1] 60.0000

Medir punto para el eje Z:

- ▶ Seleccionar el pulsador de menú **Superficie (Surface)**.
- ▶ Se puede determinar si el resultado de la medición debe ser una corrección o sólo un proceso de medición (1).
 - Corrección en el decalaje de origen con indicación del DO
 - Corrección en los datos de corrección de herramienta
 - Sólo medición

Puesto que la pieza se configura aquí, se realiza la corrección en el DO.

- ▶ Introduzca las dimensiones aproximadas del punto (2).
- ▶ Parametrizar el proceso de medición y el palpador (3).

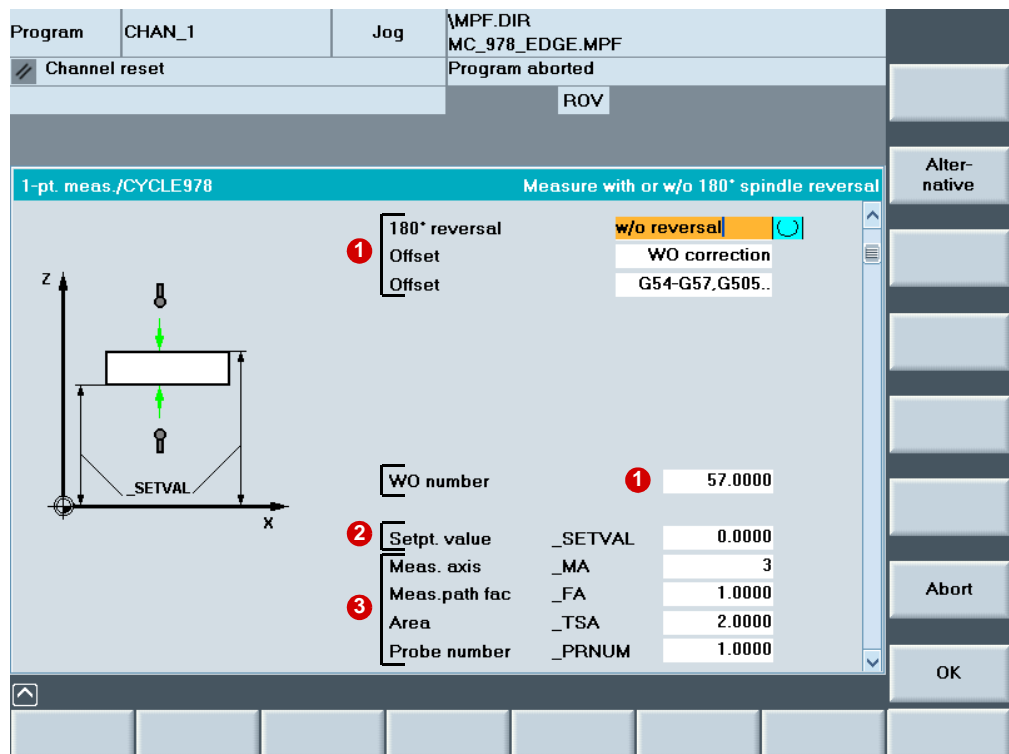

Ciclos de medida para medir procesos en herramientas

Se dispone de un ciclo de medida práctico para medir procesos en herramientas. El ciclo calcula la longitud y el diámetro de la herramienta con ayuda de la sonda calibrada.

- ▶ Los ciclos de medida se pueden seleccionar dentro del programa CN mediante el menú de pulsadores ampliado con **Medir fresado (Measuring Milling) > Medir herramienta (Measure tool)**.

Requisitos

- Los ciclos de medida están instalados
- La sonda está calibrada
- La herramienta está sujeta

Medir herramienta en el modo automático

En el modo automático los datos de herramienta se pueden medir automáticamente o introducir como corrección de herramienta. En el siguiente ejemplo se crea un programa que calcula la longitud y el radio de la herramienta y los introduce en la corrección de herramienta.

Cálculo de la longitud de herramienta:

- ▶ Crear un nuevo programa para la medición de la herramienta.
- ▶ Seleccionar el ciclo de medida **Medir herramienta (Measure tool)**.
- ▶ El proceso de medición se realiza con el cabezal parado y los valores de medida se introducen en el componente geométrico de la herramienta (**1**).
- ▶ Elegir la longitud como valor de medida (**2**).
- ▶ Parametrizar el proceso de medición (**3**).

Parameter	Value
Spindle rot.	station.spindle
Coord. system	WKS
TL parameter	Geometry
Length, radius	Length
Length offset	Center point
Offset	_ID 3.0000
Meas. path fac	_FA 2.0000
Area	_TSA 1.0000
Tolerance	_TZL 0.2000
Dimen. dev.	_TDIF 0.5000
Probe number	_PRNUM 1.0000

Calcular el radio de la herramienta:

- ▶ El proceso de medición se realiza con el cabezal en rotación y la diferencia valor teórico-real se introduce en el desgaste del radio (❶).
- ▶ Elegir el radio como valor de medida (❷).
- ▶ Parametrizar el proceso de medición (❸).

Program CHAN_1 Jog \MPF.DIR
C971_TOOL_MEASURE.MPF
Channel reset Program aborted
ROV

Meas. tool/CYCLE971 Measure tool with rotating spindle

Spindle rot. rotat. spindle

Coord. system ❶ WKS

TL parameter Wear

Length, radius ❷ Radius

Meas. axis 1st axis

Offset _ID 3.0000

Meas. path fac _FA 2.0000

Area _TSA 1.0000

Tolerance _TZL 0.2000

Dimen. dev. _TDIF 0.5000

Probe number _PRNUM 1.0000

Alternative


Abort

OK

2.8 Transferencia de datos de programa/gestión de programas

Los programas CN se guardan en el control, se cargan en la memoria de trabajo del NCK si es necesario y se ejecutan en la máquina.

En el caso de programas de matricería y moldes, que constan en su mayor parte de programas de tecnología y de geometría, éstos últimos son a menudo tan grandes (hasta 100 MB) que no caben en la memoria de trabajo del NCK o no se pueden ejecutar. Por tanto, el programa de matricería y moldes debe poder transferirse a una memoria externa y ejecutarse sucesivamente.

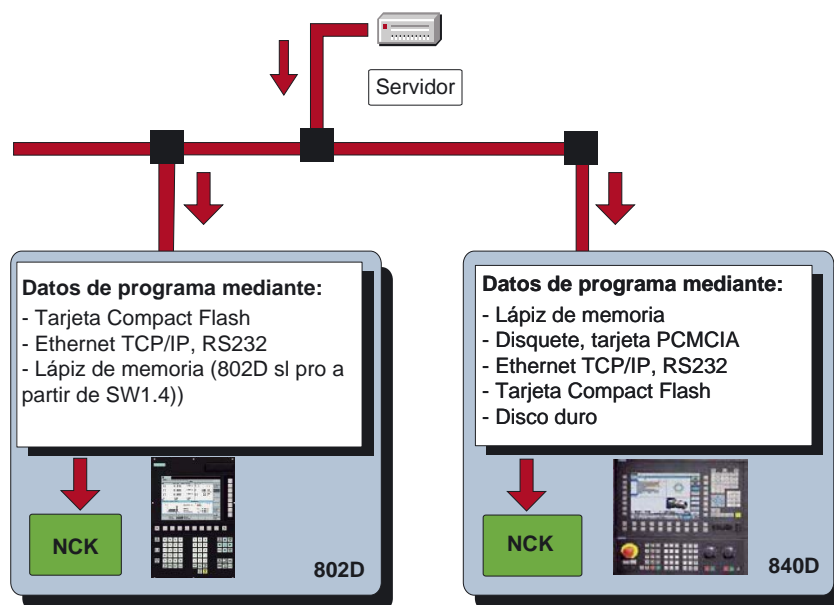

Memoria de programas externa (configuración de hardware)

En función del sistema, de la interfaz de usuario disponible (HMI) y de las opciones adquiridas, se pueden utilizar memorias de programas externas con las propiedades siguientes:

- Ethernet TCP/IP (unidades de red), interfaz serie RS232/V.24 (baja velocidad de transferencia de datos)
- Disco duro (PCU 50)
- Tarjeta Compact Flash (TCU, 802D)
- Interfaz USB (lápiz de memoria)
- Tarjeta PCMCIA (PCU 20)
- Disquete

Llamada a los datos de programa en la memoria externa con EXTCALL

En el programa principal se incluye un comando EXTCALL que llama al programa transferido según la ruta de red al servidor, a la interfaz USB, al disco duro, etc. Con EXTCALL es posible recargar un programa de un medio externo desde el HMI. Se pueden recargar y ejecutar todos los programas accesibles a través de la estructura de directorios del HMI.


Procedimiento para llamar al programa de geometría con EXTCALL

- ▶ En el dato de máquina SD 42700: EXT_PROG_PATH, definir el directorio fuente para el programa de geometría, p. ej., en un servidor "\\R4711\workpieces\subprograms". El ajuste predeterminado es opcional. El directorio también puede indicarse sólo al llamar con EXTCALL.
- ▶ Programar la llamada al programa de geometría, p. ej., SAMPLE en el programa principal. La llamada varía en función del control y de la ubicación.
 - PCU 50, el subprograma está en el disco duro
EXTCALL "sample"
 - PCU 20, 802D, el subprograma se encuentra directamente en la tarjeta Compact Flash
EXTCALL "C:\sample.spf"
 - PCU 20, 802D, el subprograma está en el directorio de la tarjeta Compact Flash
EXTCALL "C:\programms\sample.spf"
 - Red conectada con Ethernet y ruta en el dato de máquina SD 42700
EXTCALL "sample.spf"
 - Red conectada con Ethernet y sin ruta en el dato de máquina SD 42700
EXTCALL "\\myserver\programms\workpieces\sample.spf"

Gestión de programas grandes con 802D sl: herramienta RCS

Con la herramienta RCS (Remote Control System) se dispone para el PC/PG de una herramienta de explorador que facilitará el trabajo diario con SINUMERIK 802D sl. La conexión entre el control y el PC/PG se puede realizar a través de un cable RS232, de un cable Peer to Peer o de una red local (opción).


Para ejecución de externo con 802D sl debe tenerse en cuenta que en la tarjeta CF no se pueden editar programas. Si éstos son mayores que la memoria del NCK, los programas deben editarse externamente (p. ej., PC). Para este caso de aplicación se dispone de la herramienta RCS. Una clara vista de explorador permite copiar, mover y borrar los programas u otros datos.

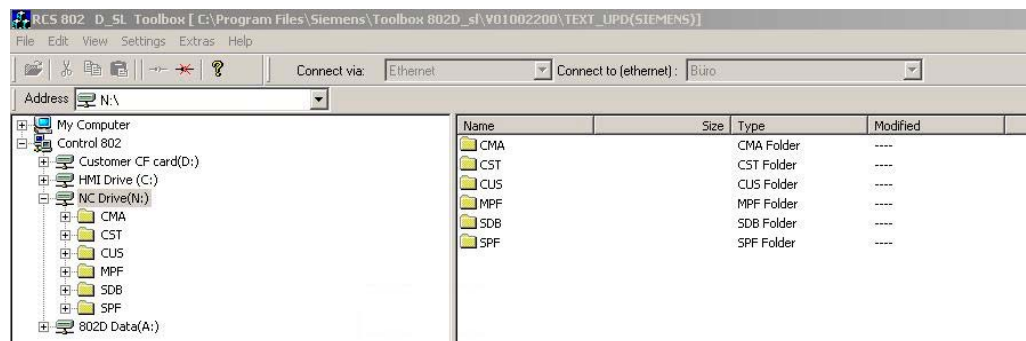

2.9 High Speed Settings: CYCLE832

Aplicación

Con CYCLE832 de SINUMERIK 840D se puede influir en el desarrollo de los programas CAM. Sirve para el apoyo tecnológico en el mecanizado de contornos de forma libre en el ámbito de mecanizado de alta velocidad con 3 ejes (High Speed Cutting, HSC). El ciclo CYCLE832 resume los principales códigos G y comandos de programación que se necesitan para el mecanizado HSC.


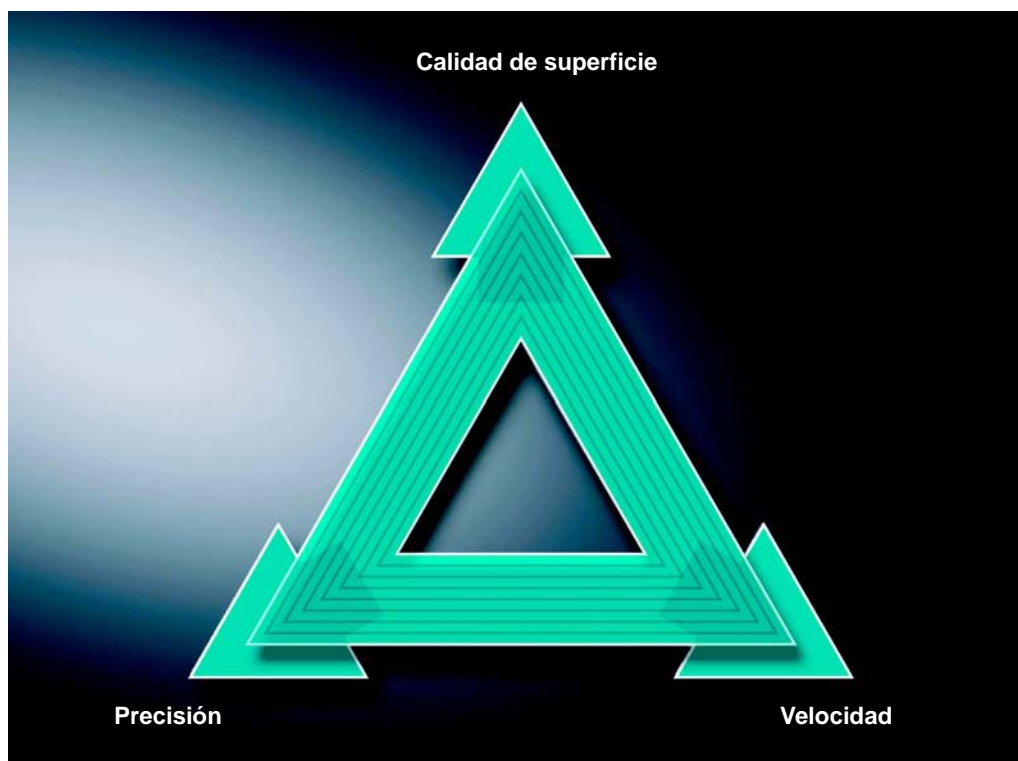

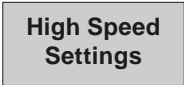



En la ejecución de programas CAM en el ámbito HSC, el control tiene que procesar avances elevados con secuencias CN muy cortas. Además, se espera una buena calidad de superficie, junto con una alta precisión del orden de μm con avances de mecanizado grandes ($> 10 \text{ m/min}$). Mediante distintas estrategias de mecanizado, se puede efectuar una adaptación de máxima precisión del programa con la ayuda de CYCLE832.

- En el **desbaste**, el suavizado de esquinas en el contorno da prioridad a la velocidad.
- En el **acabado** se dará prioridad a la precisión y a la calidad de la superficie.

En ambos casos, se mantiene el contorno de mecanizado con la indicación de una tolerancia para alcanzar la calidad de superficie o la precisión deseadas. En el desbaste suele elegirse una tolerancia mayor que en el acabado.

Llamada CYCLE832 en el árbol de menú HMI


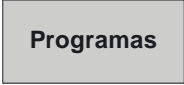
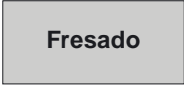
	Llamar al campo de manejo "Programas (Programs)".
	Accionar el pulsador de menú "Fresado (Milling)".
	Mostrar otros pulsadores de menú.
	Pulsar "High Speed Settings". Se llama al ciclo.

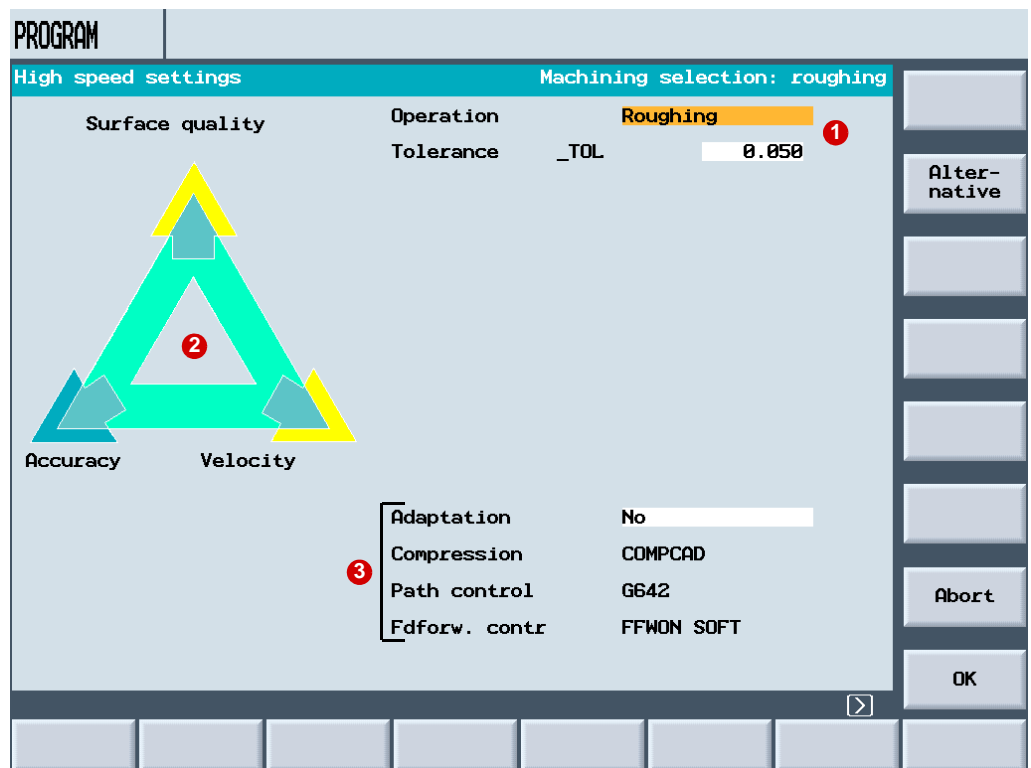


Según la elección de parámetros ❶ las flechas amarillas ❷ señalan la dirección "Velocidad (Velocity)", "Calidad de superficie (Surface quality)" o "Precisión (Accuracy)". Las demás opciones ❸ las habilita el fabricante de la máquina y normalmente están protegidas por contraseña.

Parámetros para el ciclo High Speed Setting

En el campo **Mecanizado (Machining)**, el usuario sólo debe elegir entre acabado, acabado previo y desbaste e introducir un valor en el campo **Tolerancia (Tolerance)**. El fabricante de la máquina ya ha introducido los datos en los demás campos. Mediante el campo **Adaptación (Adaption)** el fabricante de la máquina puede habilitar el resto de los campos (protección por contraseña).

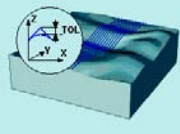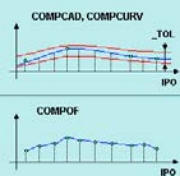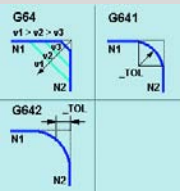Mecanizado	<ul style="list-style-type: none"> ■ Acabado (Finishing) (ajuste estándar) ■ Acabado previo (Pre-finishing) ■ Desbaste (Roughing) ■ Cancelación (Deselection) 	Con la llamada "Cancelación (Deselection)" se restablecen los datos de máquina/operador modificados al valor generado por el fabricante de la máquina.
Tolerancia_tol. (Tolerance_tol.) 	<ul style="list-style-type: none"> ■ Tolerancia de cuerda (Chord tolerance) (el sistema CAM debe adoptar la tolerancia de cuerda, o ésta se debe ponderar con un factor 1,2 a 1,5)	Tolerancia de los ejes lineales/giratorios, ajustes estándar: → 0,01 mm/0,08° (acabado) → 0,05 mm/0,4° (acabado previo) → 0,1 mm/0,8° (desbaste) → 0,1 mm/0,1° (cancelación)
Adaptación (Adaption)	<ul style="list-style-type: none"> ■ Sí ■ No 	→ Los campos siguientes son modificables → Los campos siguientes no son visibles. El fabricante de la máquina lleva a cabo la habilitación.
Compresión (Compression) 	<ul style="list-style-type: none"> ■ COMPOF (ajuste estándar) ■ COMPCAD ■ SPLINE B 	→ Desactivación del compresor → Compresor activado, aceleración continua para las aplicaciones de matricería y moldes → Sobreaceleración continua para el fresado circunferencial → Interpolación spline
Contorneado (Continuous path control) 	<ul style="list-style-type: none"> ■ G642 (ajuste estándar) ■ G641 ■ G64 	→ Suavizado de esquinas con tolerancias de eje individual → Distancia de suavizado de esquinas programable → Modo de contorneado En el compresor de secuencias CN con COMPCAD, siempre está seleccionado G642 de forma fija.
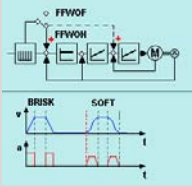
<p>Mando anticipativo</p> 	<ul style="list-style-type: none">■ FFWOF SOFT■ FFWON SOFT■ FFWOF BRISK	<ul style="list-style-type: none">→ Sin mando anticipativo, con limitación de tirones (sobreaceleración)→ Con mando anticipativo, con limitación de tirones (sobreaceleración)→ Sin mando anticipativo, sin limitación de tirones (sobreaceleración) <p>La selección del mando anticipativo (FFWON) y de la limitación de tirones (SOFT) presupone la optimización del control o de los ejes de mecanizado por parte del fabricante de la máquina.</p>
--	---	--

- Notas**
- CYCLE832 se basa en la utilización de secuencias G1. Si se utiliza G2/G3 y programas CIP, la tolerancia no es relevante.
 - Si se hacen modificaciones, deben regirse por el valor de tolerancia indicado en el programa CAM. Las tolerancias menores que las allí indicadas no son prácticas.
 - Tenga en cuenta que hay dependencias entre los campos: por ejemplo, si se desactiva **Compresión (Compression)**, podrán elegirse diferentes tipos de rectificado en **Contorneado (Continuous path control)**.

NOTE

Se ofrecen más indicaciones en el capítulo 3.5, en el que se describen en detalle los diferentes parámetros.

Programación

En el caso ideal CYCLE832 se programa en el programa CN básico de nivel superior, que llama al programa de geometría. Esto permite aplicar el ciclo a toda la geometría, o según la transparencia del programa CAM, a secciones de programa o a superficies de forma libre concretas.

NOTE


Consulte indicaciones sobre la estructura óptima del programa en el capítulo 1.4 y, en particular para CYCLE832, tenga en cuenta el capítulo 2.10.

2.10 Estructura de programa para matricería y moldes

Sugerencia de estructura práctica de programa con CYCLE832

Para el mecanizado se crea un programa principal **1** que contiene todos los datos de tecnología. El programa principal llama a uno o varios subprogramas **2**, **3** que contienen los datos de geometría de la pieza. La división en subprogramas viene determinada por el cambio de herramienta.

Ejemplo

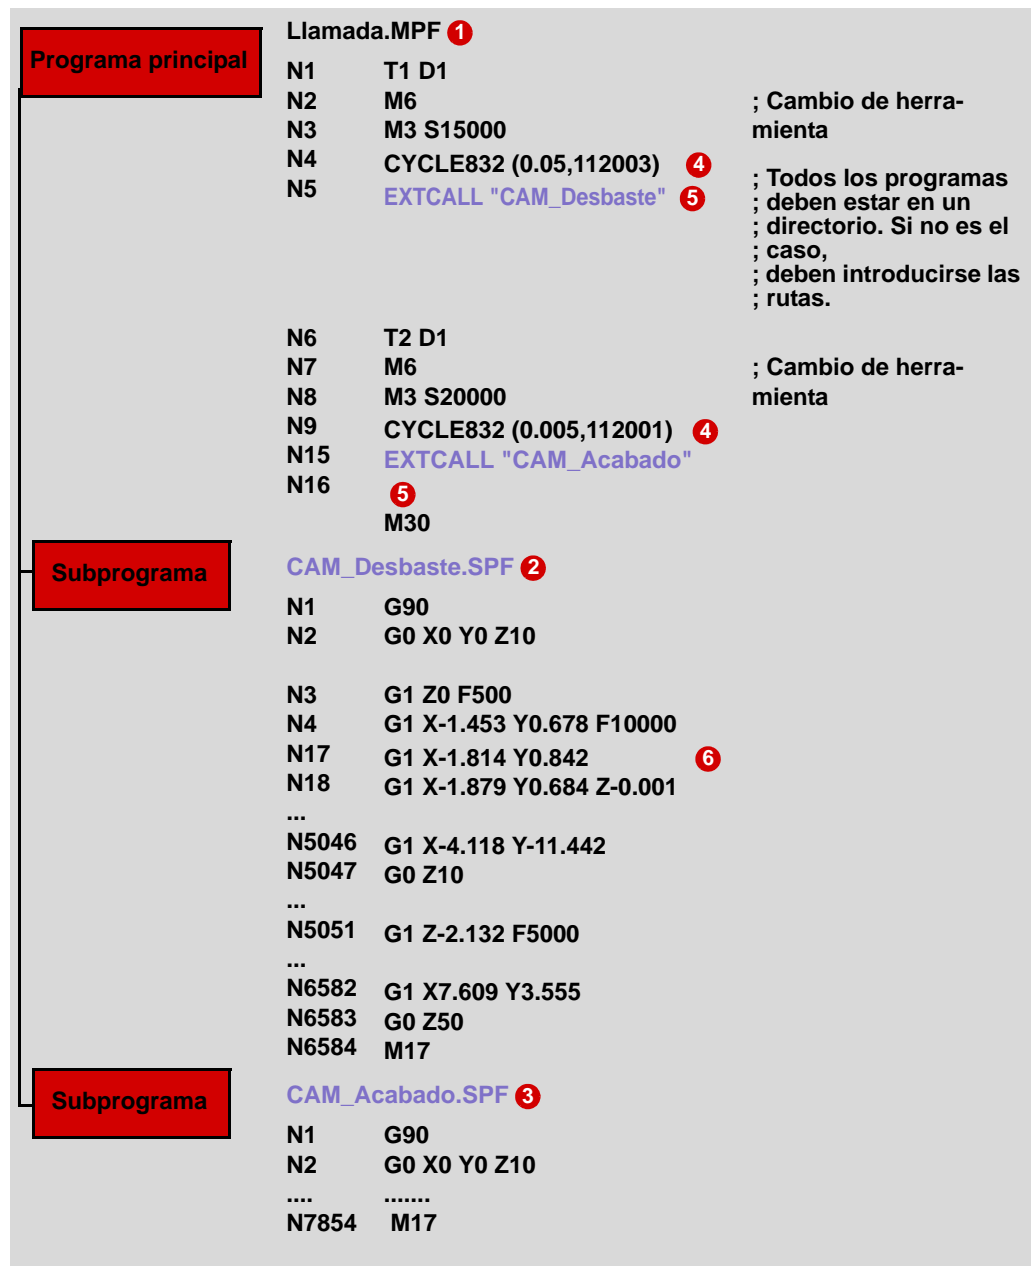


Programa principal: El programa principal contiene las dos funciones importantes para el fresado, CYCLE832 **4** y EXTCALL **5**.

CYCLE832 **4 :** CYCLE832 se ha desarrollado especialmente para la estructura de programa representada con separación entre los datos de tecnología y los datos de geometría. En CYCLE832 se define la tecnología de mecanizado para el fresado. Para el programa de desbaste "CAM_Desbaste" con T1 se han ajustado en CYCLE832 los parámetros de forma que se obtenga una alta velocidad. Para el programa de acabado "CAM_Acabado" se han ajustado los parámetros de forma que se obtenga una gran precisión y calidad de superficie.

EXTCALL **5 :** Puesto que normalmente los programas CAM son muy grandes, se transfieren a una memoria externa. EXTCALL llama a los subprogramas desde la memoria externa.

Subprograma: En el subprograma las secuencias de geometría siguen inmediatamente a G90 para la programación absoluta. En este ejemplo se trata de secuencias para el fresado con 3 ejes **6**.


2.11 Seleccionar/iniciar/detener/cancelar/continuar un programa

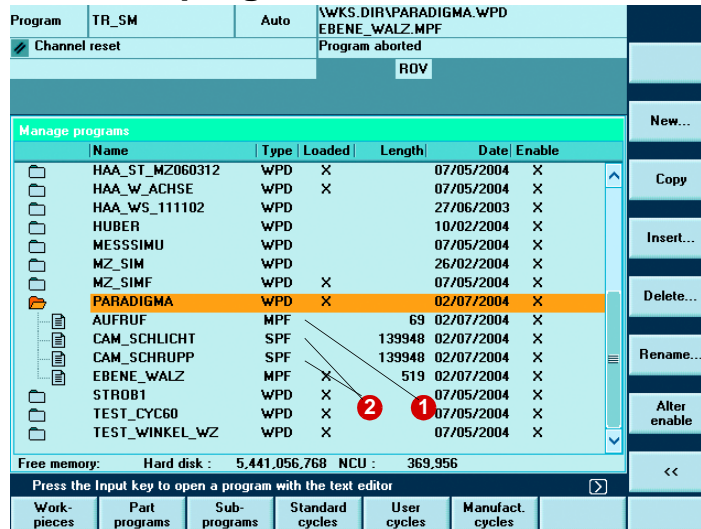



Seleccionar el campo de manejo "Máquina (Machine)".



 Seleccionar el modo de operación "Automático (Automatic)".



  "Vista general del programa (Program overview)", seleccionar "Vista general de piezas". Marcar "Directorio de piezas". Deseado y abrirlo.



En el directorio de piezas, marcar el programa de pieza **1** (aquí se trata del programa "Llamada.MPF") y pulsar "Selección (Select)".



Arrancar el programa de pieza con "Marcha CN (NC-Start)". Llamará a los programas de geometría "Desbaste.SPF" **2** y "Acabado.SPF", que se cargan por bloques en el control desde la memoria externa durante el mecanizado.



Detener el programa de pieza con "Parada CN (NC-Stop)".



Cancelar el programa de pieza con "Reset".

Nota Un programa de pieza interrumpido con "Parada CN (NC-Stop)" puede continuarse con "Marcha CN (NC-Start)". Un programa de pieza interrumpido con "Reset" se vuelve a ejecutar desde el principio si se pulsa "Marcha CN (NC-Start)", o bien salta al punto de interrupción con la búsqueda de número de secuencia y continúa el programa desde allí.

2.12 Interrupción de un programa

REPOS: reposicionamiento después de una interrupción

Función

Tras interrumpir el programa con Parada CN (NC-Stop) puede, por ejemplo, retirarse la herramienta del contorno en el modo de operación JOG para comprobar los filos de la herramienta. El control memoriza las coordenadas del punto de interrupción. Se visualizan las diferencias de recorrido de los ejes.

Manejo



Situación inicial: Interrupción de programa con "Parada CN (NC-Stop)".



Seleccionar el campo de manejo "Máquina (Machine)".



Seleccionar el modo de operación "JOG".



Reposicionar tras la interrupción del programa.



Seleccionar los ejes.



Desplazar los ejes al punto de interrupción según la diferencia de recorrido visualizada. Un bloqueo impide sobrepasar el punto de interrupción.



Conmutar del modo de operación "JOG" a "Automático".



Continuar el mecanizado.

Búsqueda de número de secuencia externa acelerada sin cálculo

Función

Esta función de SINUMERIK 840D se ha desarrollado especialmente para programas que se llaman con EXTCALL. Por tanto, es idónea para programas grandes que proceden de sistemas CAM.

Después de una cancelación del mecanizado con "Reset", la función "Búsqueda de número de secuencia externa acelerada sin cálculo (Accelerated external block search without calculation)" permite seleccionar cualquier punto en el programa de pieza en el que se desee iniciar o continuar el mecanizado.

Manejo



Situación inicial: Interrupción de programa con "Reset".

Ejemplo

```
Llamada.MPF ①
N1      G54
N2      T1 D1
N3      M3 S15000
N4      CYCLE832 (0.05,112003)
N5      EXTCALL "CAM_Desbaste"
N6      T2 D1
N7      M3 S20000
N8      CYCLE832 (0.005,112001)
N16     EXTCALL "CAM_Acabado" ③
N10     M30

CAM_Desbaste.SPF ①
N1      G90
N2      G0 X0 Y0 Z10

N3      G1 Z0 F500
N4      G1 X-1.453 Y0.678 F10000
N17     G1 X-1.814 Y0.842
N18     G1 X-1.879 Y0.684 Z-0.001

CAM_Acabado.SPF
N1      G90
```

Búsqueda de número de secuencia (Block search)


Accionar el pulsador de menú "Búsqueda de número de secuencia (Block search)".

Puntero de búsqueda (Search pointer)

Accionar el pulsador de menú "Puntero de búsqueda (Search pointer)".

Punto de interrupción (Breakpoint)

Accionar el pulsador de menú "Punto de interrupción (Breakpoint)".

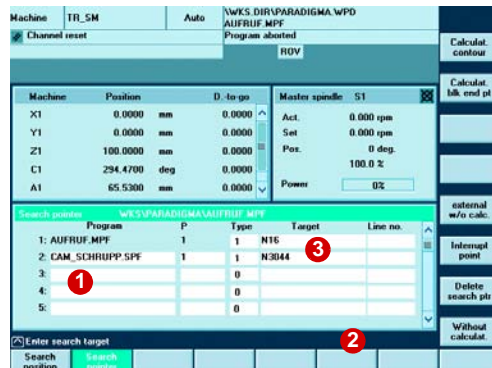

Al accionar el pulsador de menú "Punto de interrupción (Breakpoint)" se rellena la máscara con el desarrollo completo del programa **1** hasta el punto de interrupción:

En este ejemplo el programa principal "Llamada.MPF" llama al subprograma "CAM_Desbaste.SPF". EXTCALL para el subprograma está en la secuencia N16 **3**. En "CAM_Desbaste.SPF" está la secuencia 3044 en la que se produjo la cancelación.

Ahora existen dos posibilidades:

1. Saltar directamente al punto de interrupción en el subprograma: accionar el pulsador de menú "Externa sin cálculo (Extern without calc.)". El puntero salta inmediatamente a la secuencia 3044.
2. Saltar a un punto cualquiera del subprograma: Para ello, seleccionar un tipo (de búsqueda) **2** (cuando se busque en programas externos, seleccionar siempre el tipo 3 para búsquedas de cadenas de caracteres). Introducir el número del tipo y al lado el texto de búsqueda deseado, p. ej., el número de secuencia o de línea.

Externa sin cálculo(Extern without calc.)

Accionar el pulsador de menú "Externa sin cálculo (Extern without calc.)".




Sobrememorar (Overstore)

Continuar el mecanizado en la secuencia de destino.

Correcciones

Mientras se introducen datos en CYCLE Stop se ofrecerá la función "Sobrememorar (Overstore)", que permite corregir la secuencia de destino antes del inicio del programa.

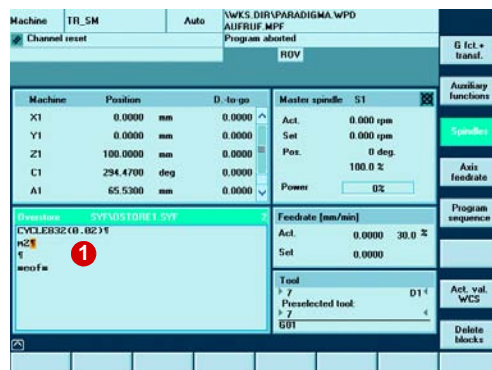

Aquí se representa un caso típico, en el que la tolerancia del compresor debe modificarse a posteriori. Para ello se ha llamado a CYCLE832 y se ha cambiado manualmente la tolerancia del compresor a 20 µm **1**. Esto ha sido posible con la introducción de un único parámetro (tolerancia = 0,02). A partir de ahora, CYCLE832 se ejecuta antes de que se inicie el programa principal.



La tolerancia es efectiva con Marcha CN (NC-Start).

2.13 Lista de programas/estado de los programas externos

Función

Al ejecutar programas de externo se puede visualizar el estado actual del programa o su tiempo de ejecución.

Visualización del estado en el HMI estándar 840D

Vista general del programa (Program overview)

Elegir en el modo de operación "Automático" el pulsador de menú **Vista general del programa (Program overview)**. Se visualizará la vista general del programa.

Programas externos

Seleccionar el pulsador de menú **Programas externos (External programs)**.

Werkstücke	Teileprogramme	Unterprogramme	Standard Zyklen	Anwender Zyklen	Hersteller Zyklen	Externe Programme
CALL	MPF	X	61	13.07.2007	07:51:53	X
FIN_G01_STANDAR	MPF	EXT	1383936	13.07.2007	07:52:13	X
ROUGH_G1_STANDAR	MPF		193948	13.07.2007	07:52:23	X
JETFORM	WPD			12.04.2007	14:43:35	X
MATHE_COS_EXP	WPD			28.06.2006	11:31:59	X
MATHE_SPLINE_C	WPD			28.06.2006	11:31:59	X
PLATE_BLOCK	WPD			28.06.2006	11:31:59	X
PLATE_FLANGE	WPD			28.06.2006	11:31:59	X
PLATE_LEVER	WPD			28.06.2006	11:31:59	X
WINC	WPD			28.06.2006	11:31:59	X

En la vista general que aparece se muestra el estado actual del programa externo como porcentaje.

Machine	840D_Mill	Auto	\WKS.DIR\PLATE_BLOCK.WPD	
			PLATE_BLOCK.MPF	
<input checked="" type="checkbox"/> Channel reset			Program aborted	
			ROV	SBL1
External programs				
Name	Type	Length	NC name	Channel SP Status
\wks\plate_block\plate_block	MPF	23982	NCU840D	1 0 100%

2.14 Simulación del programa de pieza

Función

Con ayuda de la simulación se obtiene una vista general de las operaciones de mecanizado individuales y se puede comprobar la programación de la pieza.


Selección de la simulación:

- Seleccionar el pulsador de menú Simulación (Simulation) en el editor de programas.


Funciones de la simulación según el control:

- Representar la simulación en los 3 planos (840D) o en el plano de mecanizado (802D sl)
- Rotar, escalar y aumentar la representación
- Modelo de volumen en 3D en cualquier vista y cualesquiera secciones (sólo 840D)

Ejemplo de simulación
840D

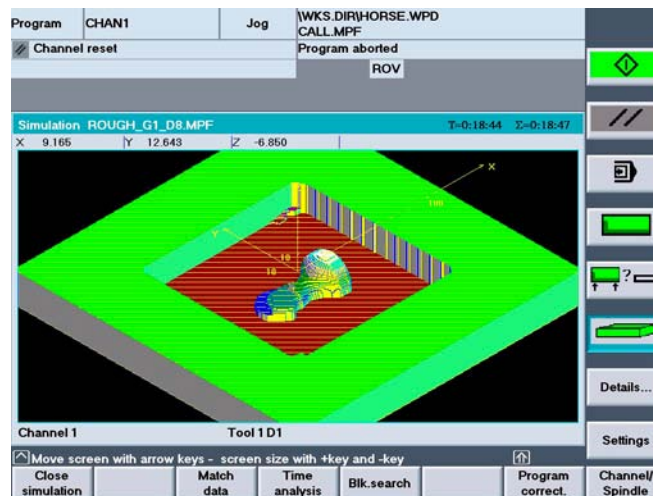

Ejemplo de simulación
802D sl

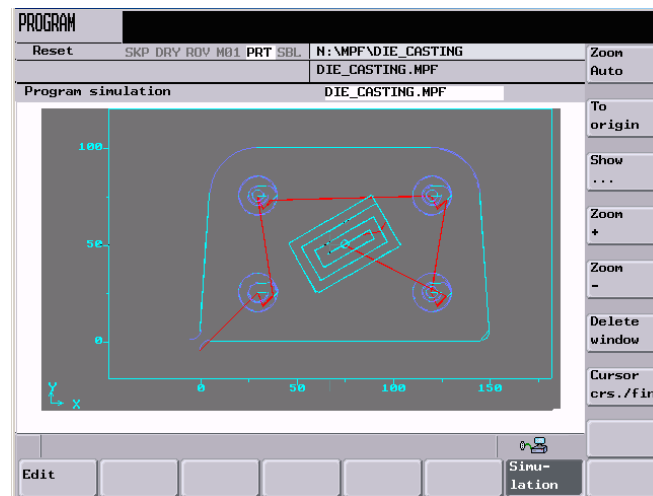


2.15 Quick View/representación rápida

Función

Quick View de SINUMERIK 840D con PCU50 permite visualizar programas de pieza para matriz y moldes que contienen secuencias G01. No se admiten los bucles de programa, polinomios, transformaciones ni secuencias G02/03. Cuatro vistas **1** están disponibles: Vista 3D **2**, plano X/Y, plano X/Z, plano Y/Z.

En las dos líneas del editor **3** se visualiza la secuencia actualmente marcada en el gráfico. Desplazándose por la ventana del editor se marca automáticamente la posición **4** en el gráfico.

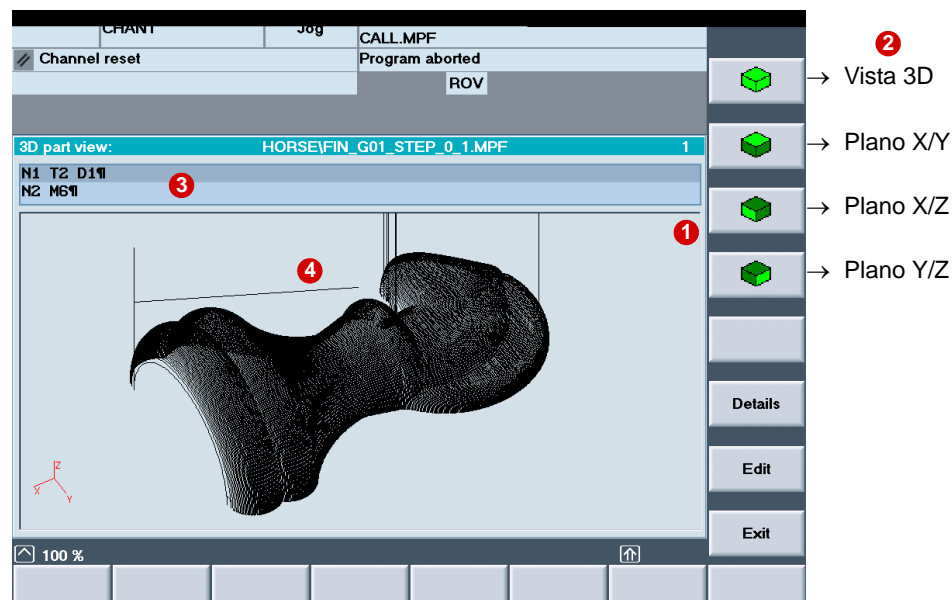


Además, se dispone de las siguientes funciones

- Búsqueda de una secuencia determinada
- "Ampliar/reducir (Zoom in/out)" el sector de imagen
- Mover, rotar
- Medir distancias entre dos puntos
- Editar el programa de pieza CN visualizado

Notas La representación rápida (Quick View) se puede utilizar para 840D con interfaz estándar y para ShopMill. Para 840D estándar la representación rápida se encuentra en el **Gestor de programas**, y para ShopMill puede abrirse en el **Editor de programas**.

 Manejo



Llamar a la función "Quick View".




Seleccionar la vista deseada (en este caso, el plano X/Z).



Marcar un punto en el gráfico con el cursor. La correspondiente secuencia se visualiza en la línea del editor.

Llamar a la secuencia, p. ej., para modificaciones en el programa.

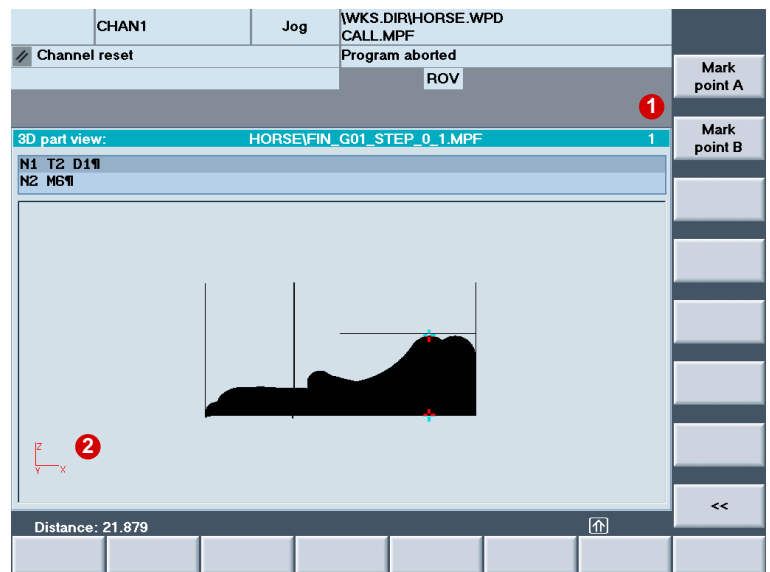

Medición de distancias en Quick View

En la representación Quick View se pueden medir también, p. ej., distancias entre dos puntos. Esta función resulta muy útil cuando, p. ej., se desean conocer las dimensiones de una pieza, pues a partir de las secuencias G1 de un programa es muy difícil deducir las dimensiones de una pieza.

Marcando dos puntos **1** se visualizará la distancia **2** entre ellos en el área inferior.

2.16 ShopMill

En SINUMERIK 840D, la cómoda interfaz de usuario ShopMill es una buena alternativa a la interfaz universal de usuario DIN/ISO estándar de SINUMERIK 840D.

ShopMill se ha completado con numerosas funciones para matricería y moldes, que ofrecen la máxima comodidad de manejo al fabricante de moldes.

En consecuencia, ahora ShopMill ya no se limita a la programación de cadenas secuenciales mediante operaciones de mecanizado parciales, sino que admite incluso las aplicaciones más exigentes de 3+2 ejes y 5 ejes de forma ideal.

La funcionalidad completa de ShopMill puede consultarse en la descripción de funciones de ShopMill "SINUMERIK 810D/840D Manejo y programación de ShopMill (Using and programming ShopMill)".

Interfaz de usuario ShopMill

Sencillez de manejo y programación en el taller

The screenshot displays the ShopMill control interface. At the top left, it shows 'M AUTO' and 'Active' status. The main display area is divided into several sections:

- Position [mm]:** Shows X: 78.933, Y: 8.456, Z: -23.561. Below this, it shows A: 0.002, C: 359.995, and 'Zero p.1'.
- d-to-go:** Shows 0.522 for X and Y, and 0.000 for Z.
- Runtimes:** A table showing various time metrics:

Program:	0:03:10
Loaded:	2%
Workpiece:	0/0
Time:	14:05:10
Date:	13.12.05
Machine:	0:29
Machining:	0:03:57
Utilization:	14%
- Actual block:** Shows 'GEO_SCHLICHT_G1.MPF' and lists three blocks:
 - N102956 X78.867 Y8.39 Z-23.561
 - N102957 X79.455 Y8.978 Z-23.523
 - N102958 X80.081 Y9.604 Z-23.478

On the right side, there are several function buttons: 'G function', 'Auxiliary function', 'All G functions', 'Run-times', 'Basic block', and 'Act. val. Mach(MCS)'. At the bottom, there is a toolbar with icons for 'Over-store', 'Prog. Cntrl.', 'Block search', 'Real-sin.', and 'Prog. corr.'.




Funciones de ShopMill

Configurar

Las potentes funciones de configuración en ShopMill garantizan una captación rápida y precisa de la posición de la pieza. Ciclos de medida especiales facilitan la medición de las herramientas y de la pieza. Los posibles decajes se compensan a nivel interno del control.


- 1 Medir pieza (borde, esquina, caja/taladro, saliente/recángulo, plano)

Las funciones de medida están disponibles en la medición en JOG. En la medición en AUTOMÁTICO ayudarán los ciclos de medida.

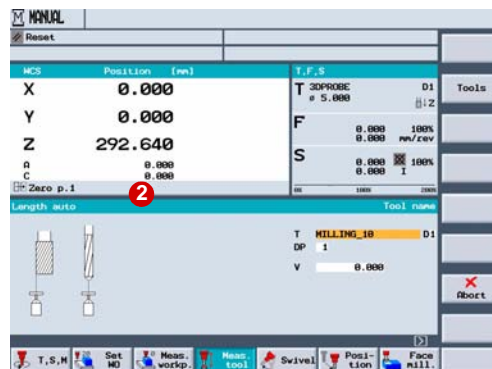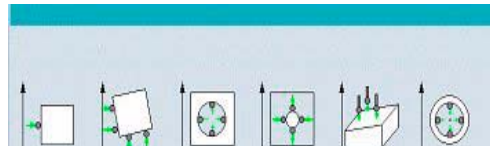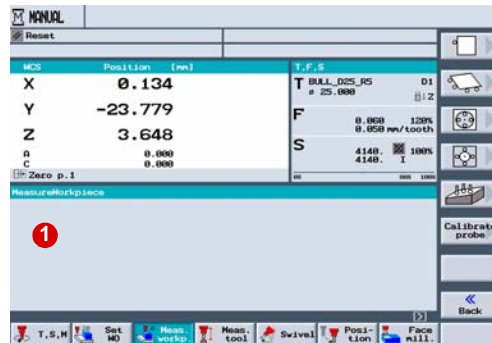

- 2 Medir herramienta

Las funciones de medida también están disponibles en Medir herramienta (Measure tool) en JOG y para la medición en AUTOMÁTICO.

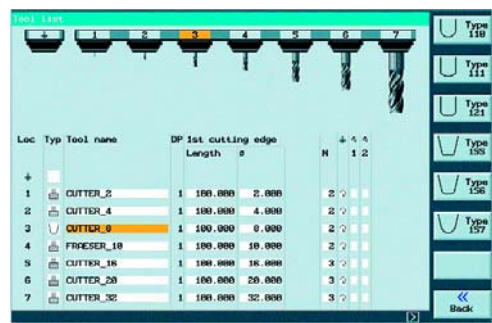

Gestión de herramientas

La gestión de herramientas de ShopMill posee una estructura clara y admite diferentes tipos de herramienta, nombres de herramienta en texto explícito, herramientas de sustitución y la geometría de herramienta con longitud, radio y número de filos.


La duración de uso de las herramientas se puede vigilar automáticamente introduciendo el número de piezas, la vida útil o los parámetros de desgaste, para asegurar así una calidad invariable del mecanizado.

MCS	Position [mm]	d-to-go	Run times	Program: 0:03:10	Auxiliary Function
X	78.933	0.522	Loaded: 2%	0:0	
Y	8.456	0.522	Workpiece: 0%	14:05:10	All G Functions
Z	-23.561	0.000	Date: 13.12.05	Machine: 0:29	Run-Lines
A	0.002	0.000	Machining: 0:03:57	Utilization: 14%	
C	359.995	0.000			

Actual block	GEO_SCHLICHT_01.MPF	Basic block
N102956 X79.067 Y0.39 Z-23.561		
N102957 X79.455 Y0.978 Z-23.523		
N102958 X80.081 Y9.604 Z-23.478		Act. val. Mach(MCS)

Automático

Visualización de tiempos de ejecución, p. ej., de programas en la pantalla básica AUTOMÁTICO.

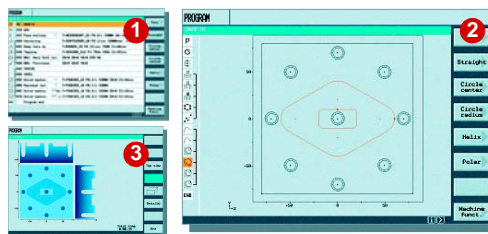

Programación de cadenas secuenciales

La programación de cadenas secuenciales de ShopMill permite programar fácilmente tareas sencillas de mecanizado en 2 1/2 D directamente en la máquina. Esto constituye un complemento ideal para el fabricante de moldes.

- 1 Programa
- 2 Representación 2D
- 3 Representación 3D

PROGRAM	Mack
N1 MSG ("HyperMill Saxis")	Copy
N2 MSG ("Z-Aufspannung_3toolv_3")	Paste
N3 MSG ("created: 24.4.2003 - 0:03 Uhr")	Cut
N4 G90	Find
N5 ;GRINDKS	
N6 MSG ("Toolchange")	Continuous
N7 T="CUTTER_3"	Recompile
N8 M6	
N9 M09	
N10 TROKUR1	
N13 CYCLD32(0.1,20003)	
N15 G0 G54 Z30 M00	
N16 X17.928 Y-4.612 Z0-0.119291 B3--0.00009 C3=0.992899	
N17 Z10.11 B3=119291 B3=0.00009 C3=0.992895	
N18 G1 X17.391 Z-3.348 B3=0.00009 C3=0.992895 F=R101	
N19 G1 X17.200 Y-4.611 Z1.000 B3=0.119291 B3=-0.00009 C3=0.992895	
N20 G1 X17.262 Z4.627 B3=0.119291 B3=0.00009 C3=0.992895	
N21 G1 X-4.614 Z4.365 B3=0.119291 B3=0.00009 C3=0.992895	


Editor de código G

ShopMill dispone de un potente editor integrado de código G que admite cómodamente los programas para matricería y moldes.

MCS	Position [mm]	T	F	S	Program	Ext	P	Zeile	Typ	Suchfeld	Wörter- ohne Res.
X	97.608	T RAMEL_0 A 0.000	D1 112	F 0.000 0.000 100% mm/0	1 : TECHNO_SCHLICHT_01	MPF	14	24110	N10 EXTOLL-060 SCHLICHT	Wörter- stelle	
Y	-30.003				2 : GEO_SCHLICHT_01	MPF	1	41	24110 N41 X103.407 Y-24.124	Such- zeile	
Z	-25.000				3 :						
A	0.000				4 :						
C	0.000				5 :						
					6 :						


Búsqueda de número de secuencia

Búsqueda rápida de número de secuencia en programas externos (con y sin cálculo).

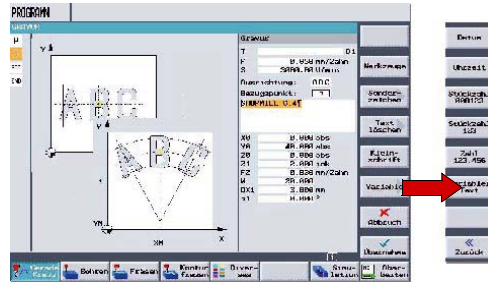


Ciclo ShopMill para grabados

- Textos con caracteres especiales
- Fecha, hora, contador de piezas, variable

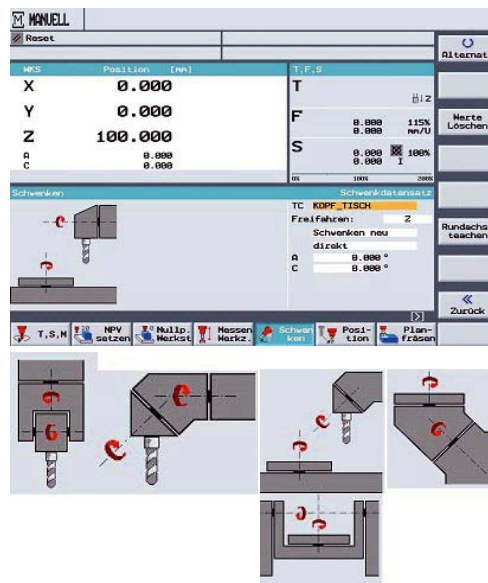

Orientación en JOG


- Ciclo de orientación para todas las tareas de orientación en el modo de preparación por pulsadores de menú
- Entrada directamente o por ejes
- Compatible con todas las cinemáticas de máquina

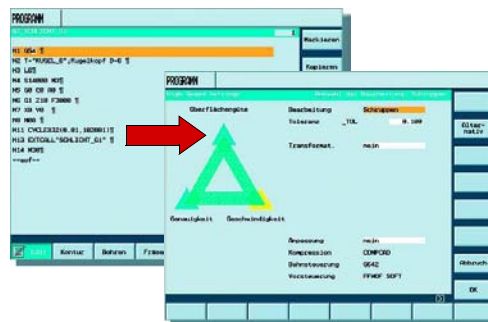

Ciclo "High Speed Setting"

El ciclo "High Speed Setting" también es ahora parte integrante de la interfaz de usuario ShopMill en el editor de código G.

- 1 Editor de programas
- 2 CYCLE832, High Speed Settings

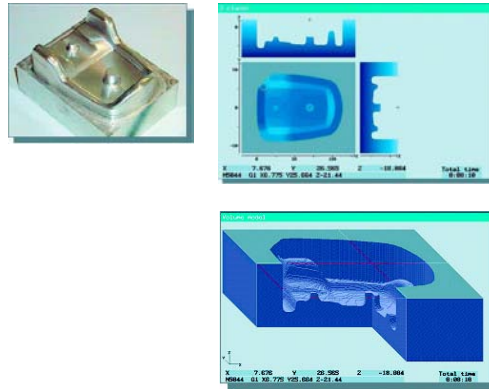


Simulación

ShopMill ofrece simulaciones de distintas envergaduras y grados de detalle para representar las trayectorias de mecanizado. En la simulación, el programa actual se calcula por completo y el resultado se representa gráficamente.


Se puede elegir entre los siguientes tipos de representación:

- Vista en planta
- Vista en 3 planos
- Modelo de volumen

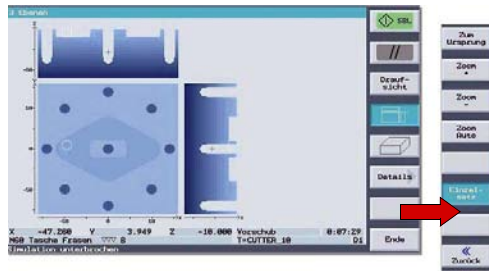


Simulación de programa

- Inicio/parada/secuencia a secuencia/reset de la simulación mediante pulsadores de menú
- Velocidad regulable mediante corrección

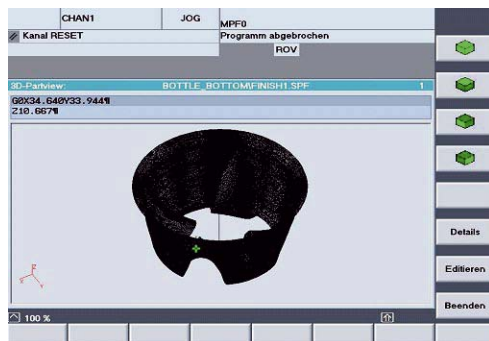

Representación rápida/Quick View para matricería y moldes

Para programas de pieza grandes es posible una representación rápida de las trayectorias de desplazamiento. En esta representación rápida con líneas punteadas se reflejan todas las posiciones programadas de G1 como trayectorias de eje resultantes.

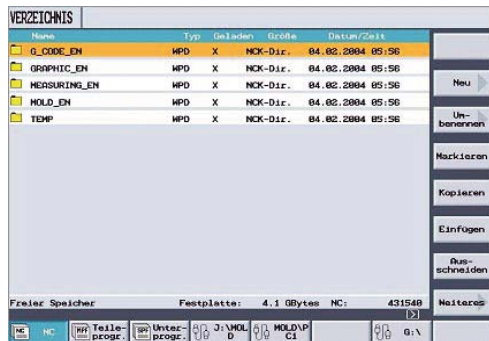

Unidades externas

El gestor de programas de ShopMill permite el acceso directo a unidades externas mediante Ethernet.

En ellas pueden guardarse numerosos programas de matricería y moldes

- Disco duro HMI (PCU 50)
- Tarjeta Flash (PCU 20)
- Unidades de red
- Lápiz de memoria

Función para el acceso a unidades

Información para el programador

Contenido	Página
3.1 Introducción	62
3.2 ¿Qué son los frames?	63
3.3 Orientación - CYCLE800	66
3.4 Ejemplo de programación: orientación	70
3.5 High Speed Settings: CYCLE832	72
3.6 Perfil de avance: FNORM, FLIN	80
3.7 Ejemplo de programación con CYCLE832	81
3.8 Ejemplo de programación sin CYCLE832	84

3.1 Introducción


En el marco de la programación de superficies de forma libre debe prestarse la máxima atención a la cadena completa de procesos CAD/CAM/CNC.

El sistema CAD genera la geometría de la pieza deseada. Basándose en estos archivos de geometría, el sistema CAM genera la correspondiente estrategia de mecanizado con la información de tecnología pertinente.

El formato de los datos de salida del sistema CAM es casi siempre un archivo de datos APT o CL, que se transforma en código CN ejecutable en el postprocesador.


Para un aprovechamiento óptimo de las prestaciones de los controles SINUMERIK debe prestarse especial atención al postprocesador previo.

El postprocesador debe garantizar que se activen de forma ideal las funciones significativas de los controles SINUMERIK descritas en este capítulo. Consulte una sinopsis de las funciones significativas de SINUMERIK 840D en el capítulo 4.

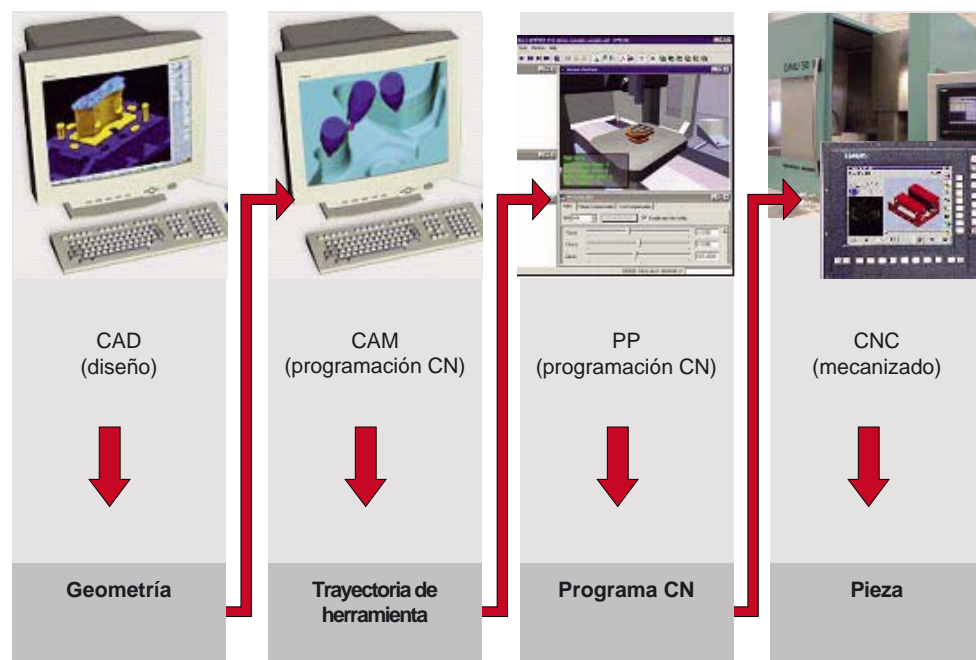

3.2 ¿Qué son los frames?

Sistemas de coordenadas

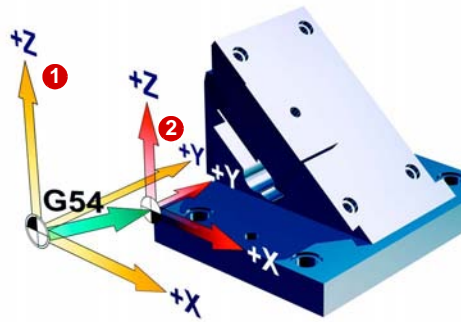


Sistema de coordenadas de máquina **1** con punto de referencia y decalaje de origen (G54, G55...) son conceptos conocidos.

Los frames permiten mover, girar, simetrizar y escalar sistemas de coordenadas de tal forma que queden alineados con la superficie de la pieza. De este modo, las labores de programación se reducen al mínimo.

Con los frames se describe, partiendo del actual sistema de coordenadas de pieza **2**, e indicando coordenadas y ángulos, la posición de un sistema de coordenadas de destino. Los posibles frames son

- Frames básicos (decalaje básico, G500)
- Frames ajustables (G54, G55...)
- Frames programables (TRANS, ROT...)

Sistemas de coordenadas y desplazamientos

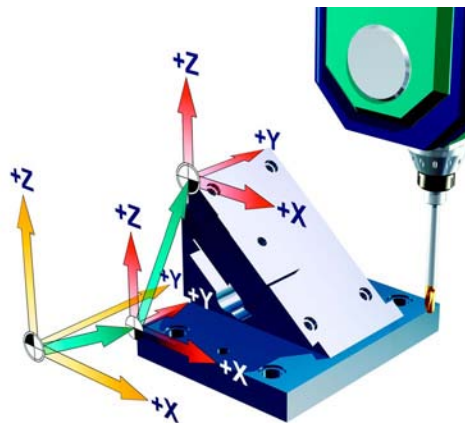


Con una máquina de 3 + 2 ejes es posible trabajar en superficies con cualquier desplazamiento y giro en el espacio.

El sistema de coordenadas de pieza únicamente debe desplazarse y colocarse por rotación en la superficie inclinada mediante frames.

Precisamente para eso se necesitan los **FRAMES**. Todos los comandos posteriores de desplazamiento se refieren ahora al nuevo sistema de coordenadas de pieza, desplazado con los frames.

Aplicación de los frames

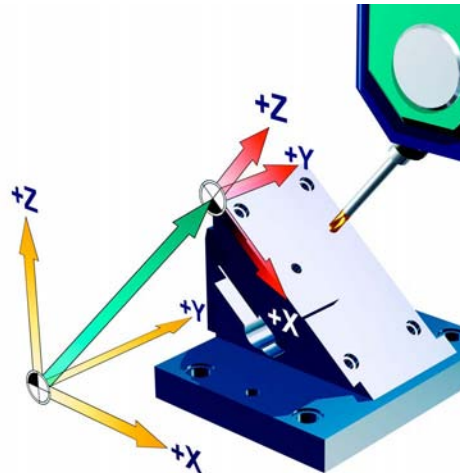

Una vez activado el decalaje de origen ajustable (G54, G55), el sistema de coordenadas de pieza se encuentra en el origen de pieza.


A excepción de las cinemáticas especiales, ahora los ejes están alineados paralelamente a los ejes de máquina.

Con ayuda de un **FRAME**, este sistema de coordenadas puede desplazarse y girarse arbitrariamente en el espacio.

Para alinear los ejes de máquina con los ejes de pieza por diálogo gráfico, CYCLE800 debe estar instalado en el control (sólo 840D).

Ejemplo






Mecanizado en un plano inclinado

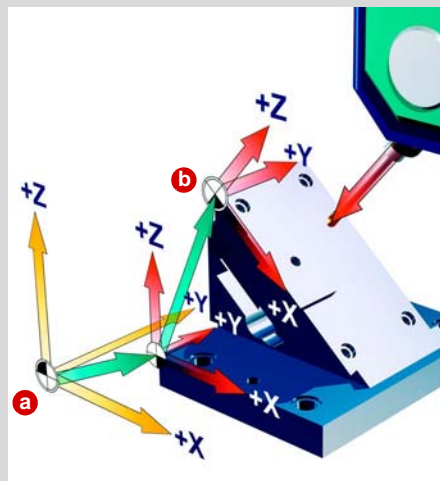

En este ejemplo, el sistema de coordenadas se desplaza en primer lugar de **a** a **b** en dos pasos mediante frames, y a continuación se gira sobre la superficie inclinada.


Ahora no es necesario tener en cuenta la inclinación al programar. Se programa como de costumbre, perpendicularmente a la superficie de la pieza, y se utilizan los ciclos de mecanizado, p. ej., el ciclo de taladrado.

Frames: componentes de la programación
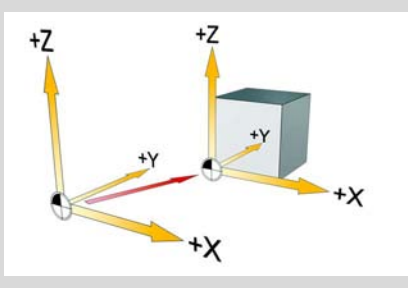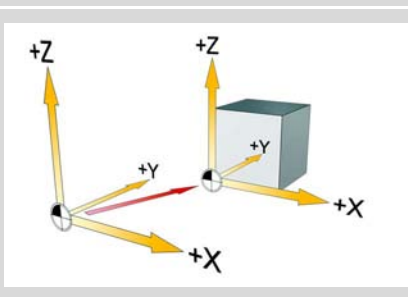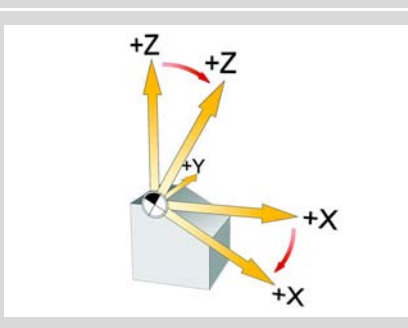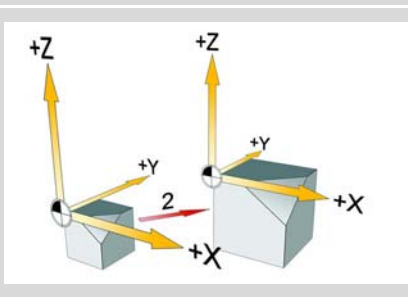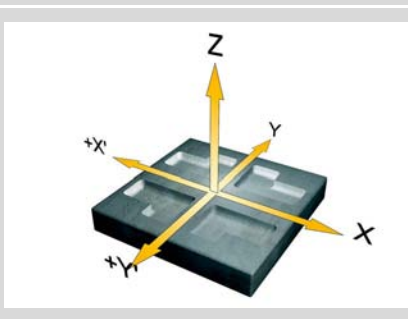
<p>Decalaje (aproximado) (Offset (coarse))</p>		<p>Programable con</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ TRANS ■ ATRANS (componente aditiva de translación) ■ CTRANS (decalaje de origen para varios ejes) y ■ G58 (decalaje de origen axial)
<p>Decalaje (fino) (Offset (fine))</p>		<p>Programable con</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ C-FINE y ■ G59 (decalaje de origen axial)
<p>Giro (Rotation)</p>		<p>Programable con</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ ROT/ROTS ■ AROT/AROTS y ■ CROTS
<p>Escala (Scaling)</p>		<p>Programable con</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ SCALE y ■ ASCALE
<p>Simetría especular (Mirroring)</p>		<p>Programable con</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ MIRROR y ■ AMIRROR

3.3 Orientación - CYCLE800

Función

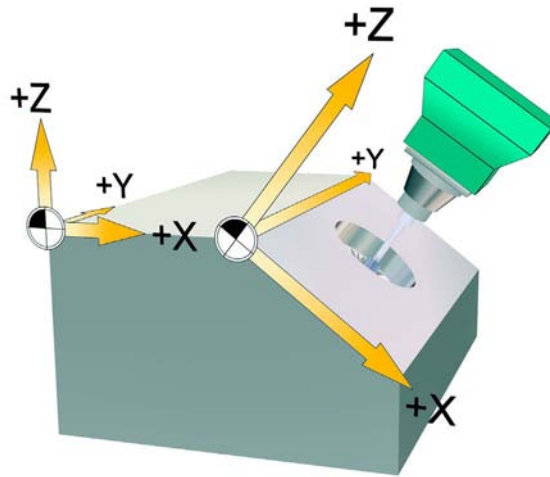




Con la ayuda de cabezales o mesas orientables se pueden mecanizar y configurar planos inclinados. La orientación es posible tanto en el modo de operación JOG como en AUTOMÁTICO. Una clara representación gráfica ayudará a parametrizar o programar la orientación.

Para este fin se pueden programar los ejes de orientación de la máquina (A, B, C), o bien se pueden indicar directamente los giros alrededor de los ejes geométricos (X, Y, Z) del sistema de coordenadas de pieza, tal como se describe en el correspondiente plano de pieza. Entonces, en el mecanizado de la pieza, el giro del sistema de coordenadas de pieza en el programa se convierte automáticamente en giros de los correspondientes ejes de orientación de la máquina.

Los ejes de orientación giran siempre de tal modo que, en el mecanizado posterior, el plano de mecanizado se sitúa perpendicularmente al eje de herramienta. Así, durante el mecanizado, el plano de mecanizado está fijo.

Al orientar el sistema de coordenadas, el decalaje de origen previamente definido se convierte automáticamente para el estado orientado.

Cinématicas de máquina

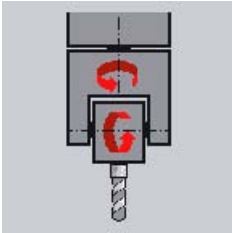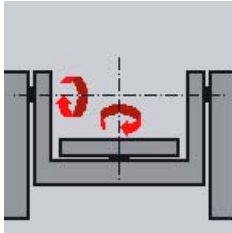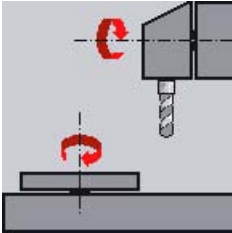Cabezal orientable (tipo T)	Mesa orientable (tipo P)	Cabezal orientable + mesa orientable (tipo M)
Portaherramientas orientable	Portapieza orientable	Cinématica mixta
		


Procedimiento para programar la orientación y el subsiguiente mecanizado:

- ▶ Girar el sistema de coordenadas al plano a mecanizar.
- ▶ Programar el mecanizado como de costumbre en el plano X/Y.
- ▶ Volver a girar el sistema de coordenadas a su posición original.

Procedimiento básico para crear un juego de datos de orientación

- ▶ Llamar a la función Orientación (Swivel) en el programa.
- ▶ Seleccionar el nombre del juego de datos de orientación **1**.
- ▶ Seleccionar Sí (Yes) para Orientación (Swivel) si se desea hacer un movimiento de orientación. Seleccionar Nuevo (New) en Orientación (Swivel) si se desea realizar un nuevo movimiento de orientación, o Aditivo (Additive) si se desea aplicar a un movimiento de orientación previo. **2**.
- ▶ Determinar el punto de referencia antes del giro (X0, Y0, Z0) **3**.
- ▶ En Modo de orientación (Swivel mode), seleccionar Eje por eje (Axis by ax.), directamente a través del Ángulo de proyección (Projection angle) o del Ángulo espacial (Angle in space) **4**.
- ▶ Introducir el ángulo deseado de giro. En Eje por eje (Axis by axis) es posible indicar el ángulo para cada eje **5**.
- ▶ Introducir el origen tras el giro **6**.

Swivel cycle/CYCLE800
Swivel rotary axes

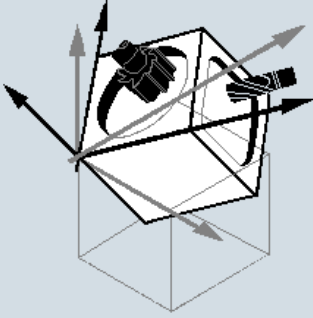

Name: **1**

Retract:

Swivel: **2** Yes No

Swivel plane:

Ref. point: X0
3 Y0
 Z0

Swivel mode: **4**

Rot. around X (A)
 Rot. around Y (B) **5**
 Rot. around Z (C)

Zero point: X1
6 Y1
 Z1


Direction:












Tracking TL

NOTE

Se pueden programar consecutivamente varios movimientos de orientación. En este caso se puede aplicar un movimiento de orientación posterior al precedente (aditivo). Con ello se puede representar la orientación de forma clara en el código del programa.

Parámetros de la máscara de entrada

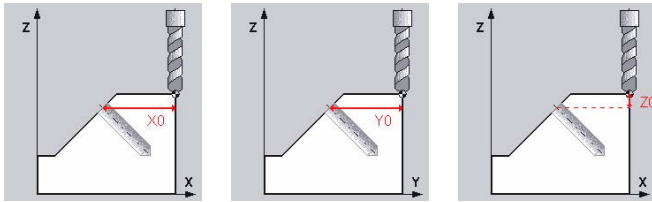Nombre (Name) juego de datos de orientación _TC	<p>Los juegos de datos de orientación configurados se pueden seleccionar (alternar). Cada juego de datos de orientación recibe un nombre. Si sólo existe un juego de datos de orientación, no se necesita acordar ningún nombre. "0" → Cancelación de juego de datos de orientación.</p>
Retirada _FR (Retraction_FR) (antes de orientar el eje giratorio)	<ul style="list-style-type: none"> ■ No retirar ■ Retirar eje Z ■ Retirar eje Z, XY ■ Retirar en la dirección de la herramienta máx. (a partir de ciclos SW 6.5) ■ Retirar en la dirección de la herramienta incrementalmente (a partir de ciclos SW 6.5) <p>El valor incremental para el desplazamiento en la dirección de la herramienta debe introducirse en el campo de entrada. Las posiciones de retirada se pueden introducir en el menú de puesta en marcha CYCLE800.</p>
Orientación (Swivel), dirección _DIR	<ul style="list-style-type: none"> ■ Orientación, sí (Swivel, yes) → Los ejes giratorios se posicionan o se giran manualmente ■ Orientación, no (Swivel, no) (sólo cálculo) → Sin desplazamiento de los ejes giratorios, p. ej., planos auxiliares de orientación según el plano de pieza ■ Dirección Menos/más (Minus/plus direction) Referencia en la selección de la dirección de desplazamiento al eje giratorio 1 ó 2. Debido al margen angular de los ejes giratorios de la cinemática de máquina, la NCU puede calcular dos soluciones posibles. En general, una de las soluciones es técnicamente conveniente. La selección del eje giratorio (1.er o 2.º eje giratorio) al que se referirán las dos soluciones se realiza en el menú de puesta en marcha CYCLE800. La elección de a qué solución debe realizarse el desplazamiento entre las dos posibles tiene lugar mediante la selección de dirección "Menos (minus)" o "Más (plus)". ¡Atender a las indicaciones del fabricante de la máquina!
Plano de orientación (Swivel plane) _ST	<ul style="list-style-type: none"> ■ Nuevo (New) Se borran los frames anteriores -> valores definidos -> frame de orientación. ■ Aditivo (Additive) El frame de orientación se aplica sobre otro frame de forma aditiva; los frames activos programados (p. ej., AROT ATRANS) y el giro actualmente efectivo se tienen en cuenta en el DO.
Puntos de referencia antes del giro (Reference points before rotation) X0, Y0, Z0	<p>Las pantallas de ayuda se refieren al plano de mecanizado G17 (eje de herr. Z).</p> 
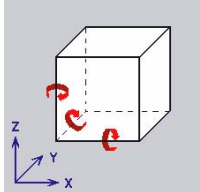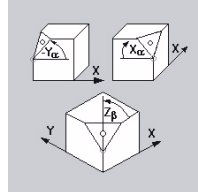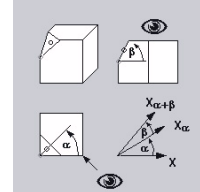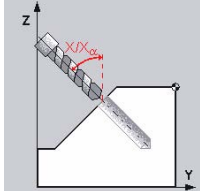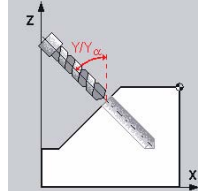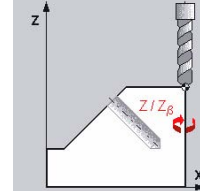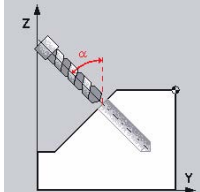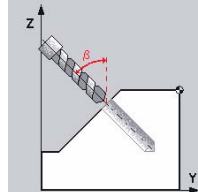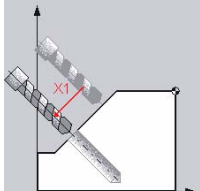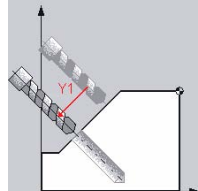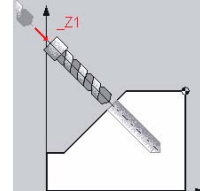
<p>Modo de orientación (Swivel mode) _MODE</p>	<div style="display: flex; justify-content: space-around;"> <div style="text-align: center;">  <p>Eje por eje (Axis by axis) Giro alrededor de cada eje del sistema de coordenadas.</p> </div> <div style="text-align: center;">  <p>Ángulo de proyección (Projection angle) El ángulo de la superficie orientada se proyecta sobre los dos primeros ejes del sistema de coordenadas.</p> </div> <div style="text-align: center;">  <p>Ángulo espacial (Angle in space) Se gira primero alrededor del eje Z y después alrededor del eje Y.</p> </div> </div> <p>El orden de los ejes se puede elegir libremente.</p>
<p>Giros alrededor de A, B, C (Rotation around A, B, C)</p>	<div style="display: flex; justify-content: space-around;">    </div> <p>Giros (eje por eje, ángulo de proyección)</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around;">   </div> <p>Giros (ángulo espacial)</p>
<p>Origen después del giro (Zero point after rotation) X1, Y1, Z1</p>	<div style="display: flex; justify-content: space-around;">    </div>
<p>Corrección herramienta (Correct tool)</p>	<ul style="list-style-type: none"> ■ Sí (Yes) Al orientar a un plano de mecanizado se pueden corregir los ejes lineales para evitar colisiones. (Req.:TRAORI y TOOLCARR.SPF están adaptados) ■ No Ningún seguimiento de los ejes lineales en la orientación.

Preste atención a las indicaciones del fabricante de la máquina. Los parámetros disponibles se pueden ajustar en el menú de puesta en marcha CYCLE800.

3.4 Ejemplo de programación: orientación

En el ejemplo siguiente se aplican ciclos estándar de fresado y taladrado a superficies de trabajo orientadas.


Pieza



Tarea planteada


Planeado de la pieza.

Orientar el plano de mecanizado -15 grados alrededor de X y fresar una caja circular.
Orientar -8 grados alrededor de Y y crear cuatro taladros con este ángulo.

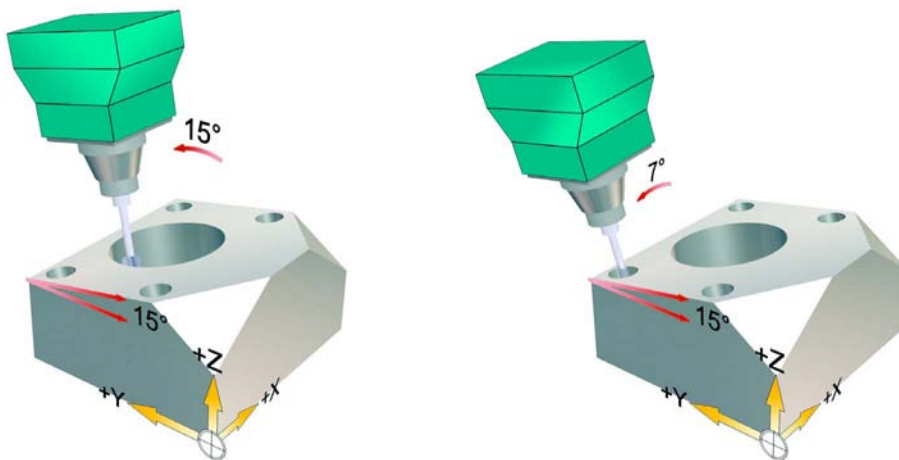


ORIENTACION_ALU.spf

N1 T10 D1 ; Fresa D = 10 mm
 ; Definición DO
 N3 G54
 ; Orientación a estado inicial
 N4 CYCLE800(1,"",0,57,0,0,0,0,0,0,0,0,-1)
 N5 M3 S8000 M8
 ; Planeado de la pieza a estado inicial
 N6 CYCLE71(50,2,1,0,0,0,70,30,0,2,8,2,0,1000,31,2)
 ; Orientación del plano de trabajo -15 grados alrededor de X **1**
 N7 CYCLE800(1,"",0,57,0,25,0,-15,0,0,0,0,-1)

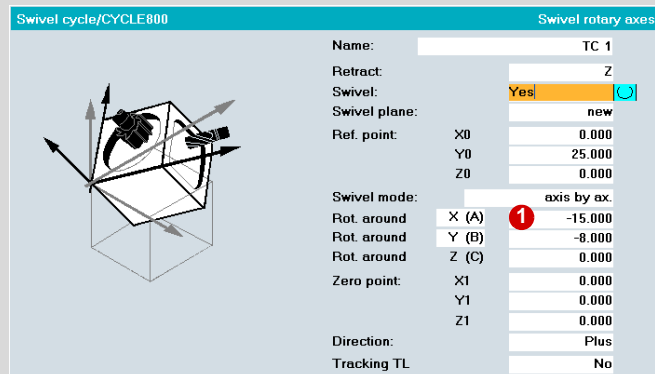

; Planeado del plano orientado
 N8 CYCLE71(50,10,1,0,0,0,75,54,0,3,8,2,0,1200,31,2)
 N10 ;T="MILL_10mm"
 N11 ;M6
 N12 ;M3 S8000
 ; Fresado de caja circular en el plano orientado con el ciclo de cajas circulares
 N13 POCKET4(50,0,1,-10,16,0,0,4,0.5,0.5,1000,400,0,11,,,,)
 N14 POCKET4(50,0,1,-10,16,0,0,20,0,0,1000,600,0,12,,,,)
 ; Orientación del plano de trabajo -8 grados alrededor de Y **1**
 N15 CYCLE800(1,"",1,57,8,0,0,0,-8,0,0,0,0,-1)

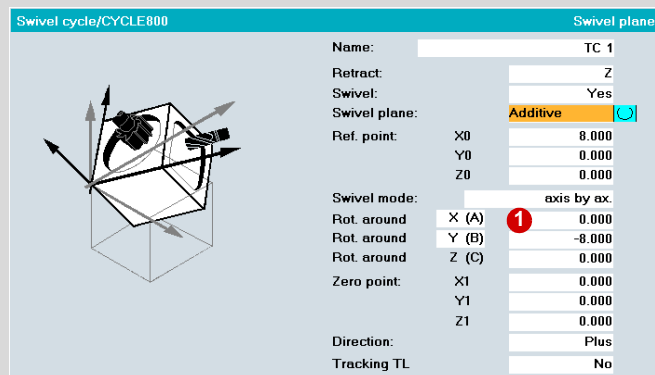

; Taladrado de los taladros inclinados -8 grados
 N16 MCALL CYCLE82(50,2,1,,6,0)
 N17 HOLES1(0,0,90,8,30,2)
 N18 MCALL
 ...

3.5 High Speed Settings: CYCLE832

Para simplificar la programación y obtener programas más claros, SINUMERIK 840D ofrece CYCLE832, que contiene las funciones más importantes para el fresado de superficies de forma libre. Además, el operador de la máquina puede influir más fácilmente en el programa mediante CYCLE832.

Programación

CYCLE832(_TOL,_TOLM)

Programación del ciclo

CYCLE832()

Llamada de programa abreviada. Corresponde a la selección de la máscara de entrada "Mecanizado (Machining)", "Cancelación (Deselection)".

CYCLE832(0.01)

Llamada de programa abreviada. Introducción del valor de tolerancia. Los comandos G activos no se modifican en el ciclo.

Explicación de los parámetros

Parámetros	Tipo de datos	Significado
_TOL	real	Tolerancia ejes de mecanizado → Unidad: mm/pulgada, grado
_TOLM	entero	<p>Modo tolerancia</p> <p>7 6 5 4 3 2 1 0 Decimales</p> <p>0: Cancelación 1: Acabado (ajuste estándar)¹ 2: Acabado previo 3: Desbaste</p> <p>----- 0: 1: ----- Sólo transformada de 5 ejes</p> <p>----- 0: G64 1: G641 2: G642 (ajuste estándar)¹</p> <p>----- 0: FFWOF SOFT (ajuste estándar)¹ 1: FFWON SOFT 2: FFWOF BRISK</p> <p>----- 0: COMPOF (ajuste estándar)¹ 1: COMPCAD 3: Spline B</p> <p>----- reservado</p> <p>----- reservado</p> <p>-----</p>

¹ El fabricante de la máquina puede modificar los ajustes.

Decimales	0	Tolerancia_tol.	
		Tolerancia de los ejes que participan en el mecanizado. El valor de tolerancia tiene efecto en G642 y en COMPCAD. Si el eje de mecanizado es giratorio, el valor de tolerancia se escribe con un factor (factor estándar = 8) en el DM 33100: COMPRESS_POS:_TOL (AX) del eje giratorio.	
		Con G641, el valor de tolerancia corresponde al valor ADIS. En la primera entrada, la tolerancia se preajusta con los siguientes valores:	
		0: Cancelación	0,1 (ejes lineales) 0,1 grado (ejes giratorios)
		1: Acabado	0,01 (ejes lineales) 0,08 grados (ejes giratorios)
		2: Acabado previo	0,05 (ejes lineales) 0,4 grados (ejes giratorios)
		3: Desbaste	0,1 (ejes lineales) 0,8 grados (ejes giratorios)
		Si el valor de tolerancia también debe tener efecto en los ejes giratorios, el fabricante de la máquina debe haber configurado la transformada de 5 ejes.	
		1 Sin función	
		2 Sólo transformada de 5 ejes	
3	Contorneado (_TOLM)		
	0: G64	(valor estándar)	
	1: G641	Suavizado de esquinas con ADIS, ADISPOS	
	2: G642	Suavizado de esquinas con tolerancia de eje individual En el compresor de secuencias CN COMPCAD siempre está seleccionado G642 de forma fija.	
4	Compresión, compresor de secuencias CN (_TOLM)		
	0: FFOWN SOFT	Con mando anticipativo, con limitación de tirones ¹	
	1: FFWOF SOFT	Sin mando anticipativo, con limitación de tirones ¹	
	2: FFWOF BRISK	Sin mando anticipativo, sin limitación de tirones ¹	
5	Compresión, compresor de secuencias CN (_TOLM)		
	0: ninguno (COMPOF) (ajuste estándar)		
	1: COMPCAD		
	3: SPLINE B		
La selección del mando anticipativo (FFWON) y de la limitación de tirones (SOFT) presupone la optimización del control o de los ejes de mecanizado por parte del fabricante de la máquina.			

¹ sobreaceleración

NOTE

La aplicación de las funciones que aquí se enumeran requiere que el fabricante de la máquina optimice correctamente la máquina CNC.

Compresor: COMPCAD

La forma ideal de llamar al compresor es en CYCLE832. Si se debe programar por separado, debe procederse como se describe a continuación.


Programación

COMPOF
COMPCAD

Explicación de los comandos

COMPOF	Desactivación del compresor
COMPCAD	<p>Activación del compresor, otras optimizaciones referentes a la calidad de superficie y a la velocidad.</p> <p>COMPCAD uniformiza la disposición de los puntos antes de la aproximación (spline B) y ofrece, a mayor velocidad de contorneado, la máxima precisión con transiciones de aceleración constante (tasa de compresión ilimitada, pero máx. longitud de trayectoria 5 mm).</p> <p>Preferentemente para el fresado de superficies de forma libre (recomendado).</p>

Funcionamiento del compresor de splines

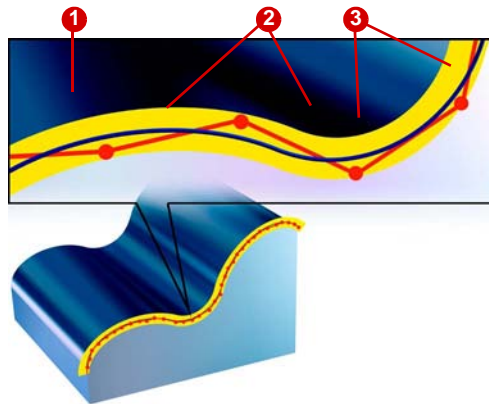

Según la banda de tolerancia ajustada, el compresor reúne una secuencia ① de comandos G1 y los comprime ② para formar un spline ③, que puede ejecutarse directamente desde el control. Se genera un nuevo contorno cuyo curso está dentro de la banda de tolerancia indicada.

Ahora la superficie se vuelve notablemente más lisa, ya que los ejes de máquina pueden desplazarse de forma más armónica y con ello se evitan las resonancias en la máquina.

En consecuencia, son posibles velocidades de desplazamiento mayores y se carga menos la máquina.

NOTE

Aunque no estuviera disponible el ciclo High Speed Setting CYCLE832, se pueden aprovechar las funcionalidades del compresor. Sólo es necesario formular en el programa los códigos G y datos de máquina necesarios. Para ello, debe tenerse en cuenta el ejemplo siguiente y el del capítulo 3.8.

Ejemplo de programa para COMPCAD con utilización de un subprograma

Mediante un subprograma se puede llamar a COMPCAD de forma elegante. Normalmente debe indicarse para todos los ejes una tolerancia separada para cada mecanizado (desbaste, acabado). En el subprograma se define el valor de tolerancia como variable y en la llamada se transmite en cada caso el valor de tolerancia actual.

Llamada del subprograma en el programa principal con transferencia de la tolerancia

```
.*****  
,  
  
;Llamada de programa en el programa principal  
  
.*****  
,  
...  
N40...  
N45 TOL(0.015)  
N50...
```

Subprograma que define el valor de tolerancia para los ejes

```
.*****  
,  
  
;Programa tecnológico para 3 ejes HSC-MILLING  
  
.*****  
,  
PROC TOL(real tolerance)  
  
N20 SOFT  
N30 COMPCAD  
N30 G642  
N40 $MA_COMPRESS_POS_TOL[X]=tolerance  
N50 $MA_COMPRESS_POS_TOL[Y]=tolerance  
N60 $MA_COMPRESS_POS_TOL[Z]=tolerance  
N70 NEWCONF  
M17
```

Modo de contornoado, Look ahead: G64, G642

Si se llama al modo de contornoado dentro de CYCLE832, para G641 el valor ADIS corresponde al valor de tolerancia TOL_. Si se programa sin CYCLE832, se indica el valor ADIS.


Programación de la distancia de retirada mediante ADIS

G64
 G642 ADIS=... o ADISPOS=...

Explicación de los comandos

G64	Modo de contornoado: Look ahead con frenado sólo en las esquinas
G642	Suavizado de esquinas con tolerancia axial (recomendado) Look ahead con rectificado de esquinas adicional según DM 33100 (dato de máquina) Para G642 rige: Existen 2 posibilidades para especificar la tolerancia: <ol style="list-style-type: none"> 1. Especificación de ejes individuales: ver ejemplo de programación de la página anterior, o bien 2. Programación de la distancia de retirada mediante ADIS Preferentemente para el fresado de superficies de forma libre
ADIS=	Distancia de suavizado de esquinas para funciones de contornoado G1, G2, G3
ADISPOS=	Distancia de suavizado de esquinas para marcha rápida G0 (no adecuado para superficies de forma libre)

Aplicación de G64, G642

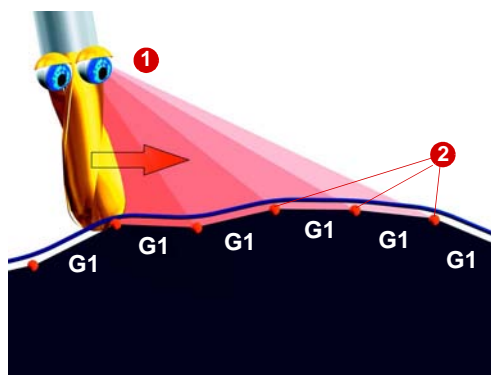

El objetivo del modo de contornoado es aumentar la velocidad y la armonía del comportamiento de desplazamiento. Esto se realiza en las funciones de contornoado G64, etc. mediante dos funciones.

Look ahead: mando anticipativo de la velocidad 1

El control calcula previamente varias secuencias CN y determina un perfil de velocidad que abarca todas las secuencias. El modo de calcular este mando de velocidad puede ajustarse mediante las funciones G64, etc.

Mando anticipativo y limitación de tirones (sobreaceleración): FFWON, SOFT...

El mando anticipativo y la limitación de tirones se pueden llamar en CYCLE832 sólo de forma combinada, pues su combinación reúne las condiciones ideales para el fresado de superficies de forma libre. Por supuesto, ambas funciones se pueden programar también por separado.


Programación

FFWON/
FFWOF
BRISK
SOFT

Explicación de los comandos

FFWON	Mando anticipativo "con"
FFWOF	Mando anticipativo "des"
BRISK	Sin limitación de tirones Los ejes de contorno presentan aceleración discontinua
SOFT	Con limitación de tirones Los ejes de contorno presentan aceleración con limitación de tirones Limitación axial de tirones (tirón máximo en datos de máquina OG_AND_PS_MAX_JERK (Jog y posicionamiento) o bien MAX_AX_JERK (modo de contorno)

Función de limitación de tirones

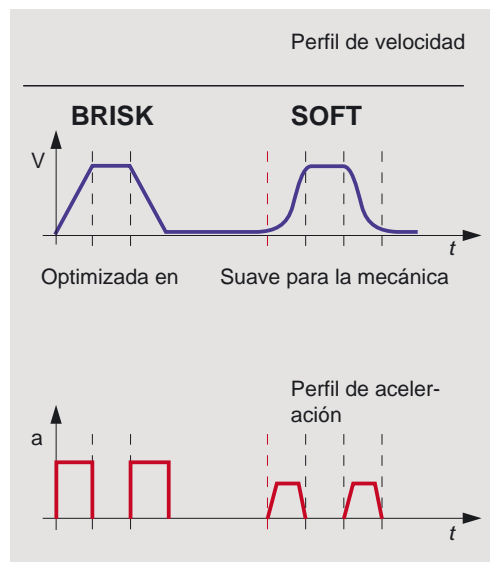


Para que la aceleración sea lo más suave posible con la máquina, se puede influir en el perfil de aceleración de los ejes mediante los comandos **Soft** y **Brisk**. Si está activado **Soft**, se modifica el comportamiento en aceleración de forma no escalonada, sino que aumenta mediante una característica lineal. De esta forma se trata mejor a la máquina. Esto también es muy útil para la calidad de superficie de las piezas, pues las resonancias en la máquina son mucho menos frecuentes.

BRISK:

Comportamiento en aceleración: aceleración brusca de los ejes de contorno según el dato de máquina ajustado

Los ejes se desplazan con la máxima aceleración permitida hasta que se ha alcanzado la velocidad de avance. BRISK permite optimizar el tiempo de mecanizado, aunque con saltos bruscos de aceleración y frenado.

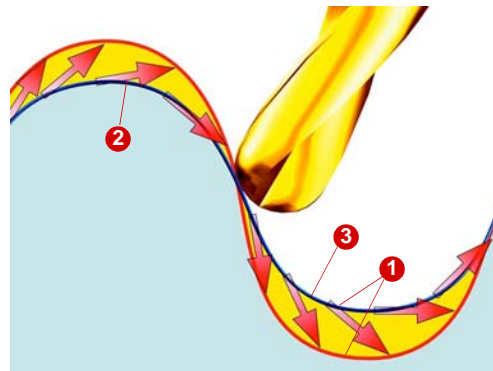

SOFT:

Comportamiento en aceleración: aceleración suave de los ejes de contorno.

Los ejes se desplazan con una aceleración constante hasta que se ha alcanzado la velocidad de avance. Al suavizar la aceleración, **SOFT** permite mayores precisiones de contorno y menores esfuerzos mecánicos.


Función mando anticipativo

El error de seguimiento produce una alteración en el contorno **1**. Debido a la inercia del sistema, la fresa tiende a abandonar el contorno teórico **2** tangencialmente. Es decir, el contorno real resultante **3** difiere del teórico. El error de seguimiento se compone de sistema (regulación de posición) y velocidad.

Mediante el mando anticipativo **FFWON** se reduce hasta un valor cercano a cero el error de seguimiento generado por el desplazamiento de contorno y dependiente de la velocidad. Los desplazamientos con mando anticipativo permiten mayor precisión y por lo tanto mejores acabados.

Recomendaciones

CYCLE832 contiene las combinaciones siguientes:

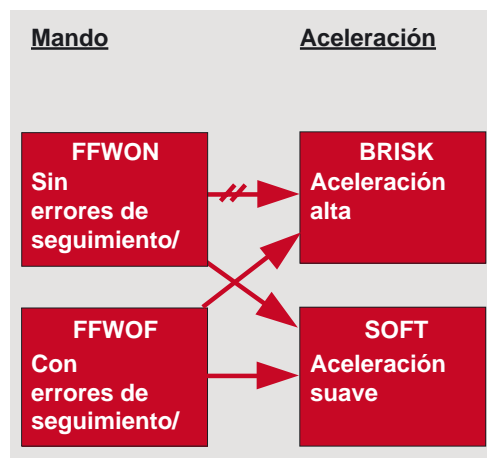

FFWON SOFT

Se hace hincapié en la mayor fidelidad del contorno. Esto se consigue gracias a un mando de velocidad suave, con muchos menos errores de seguimiento.

FFWOF SOFT

La fidelidad del contorno no es la prioridad. Se consigue un rectificado adicional a través del error de seguimiento. Utilización de máquinas/programas de pieza antiguos.

FFWON BRISK

No resulta práctico

FFWOF BRISK

Utilización en el desbaste y cuando se requiere la máxima velocidad.

3.6 Perfil de avance: FNORM, FLIN

Programación

F... FNORM

F... FLIN

Explicación de los comandos

FNORM	Ajuste básico. El valor para el avance se define conjuntamente con el desplazamiento, generalmente en la misma secuencia, y después de esto es válido de forma modal.
FLIN	Perfil lineal de velocidad de contorneado: El valor del avance varía de forma lineal desde la posición inicial de la secuencia hasta la posición final indicada en la secuencia y después de esto es válido de forma modal.

Función

¿Qué es un perfil de avance?

Para poder flexibilizar la introducción de la ley de variación del avance, se ha ampliado la programación de éste (siguiendo la norma DIN 66025) mediante leyes de variación lineal y cúbica. La ley de variación cúbica se puede programar directamente, o mediante un spline interpolatorio. De esta forma se pueden conseguir unas leyes de variación de velocidad bastante uniformes, dependiendo de la curvatura de la pieza que se desea mecanizar.

Estas leyes de variación de velocidad permiten realizar cambios de aceleración con limitaciones, con lo que se consigue un acabado superficial más uniforme.

3.7 Ejemplo de programación con CYCLE832

Caballo de ajedrez

Introducción

Con ayuda de CYCLE832 de SINUMERIK 840D, se ajustan y adaptan entre sí automáticamente importantes códigos G y datos de máquina para el mecanizado a alta velocidad. Ya sólo es necesario llamar en el programa a CYCLE832 para el correspondiente mecanizado (desbaste, acabado) y trabajar así en condiciones óptimas de procesamiento.

Pieza

Se desea fresar un caballo de ajedrez. La secuencia de trabajo consta de un proceso de desbaste y otro de acabado. Para cada proceso de mecanizado se utiliza un programa diferente.




Programa para el desbaste

```
N1 T1 D1
N2 M6
N3 G54 D1
N4 S4500 M3
N5 MSG( "Roughing end mill no arcs, Chord 0.05" )
N6 MSG( "End Mill 8mm" )
N7 CYCLE832(0.05,112003) ; Proceso de desbaste con tolerancia 0,05, ver otro capítulo
N8 G0 X-51.027 Y-60.935
N9 G0 X-51.027 Y-60.935 Z8.1
N10 G0 Z3.15
N11 G1 Z-1.85 F1000 ; Secuencias G1 de la geometría
N12 G1 X-50.131 Y-52.985 F2500
N13...
```

CYCLE832 para el desbaste

Para los ajustes de CYCLE832 se puede utilizar el diálogo High Speed Settings.

- ▶ Para ello, seleccionar en el editor de programas el pulsador de menú "High Speed Settings".
- ▶ En primer lugar, seleccionar el mecanizado Desbaste (Roughing) y la tolerancia (0,050 en el ejemplo) **1**.
- ▶ A continuación, en Adaptación (Adaption) se puede ajustar si se desea adoptar el valor estándar para otros parámetros, o si se desea ajustar explícitamente otros valores, p. ej., para el compresor. Normalmente no serán necesarias adaptaciones posteriores **2**. Los parámetros inferiores sólo se pueden modificar si el fabricante de la máquina ha habilitado esta función.
- ▶ Confirmar el diálogo con Aceptar (OK). Se adoptarán los ajustes para CYCLE832.

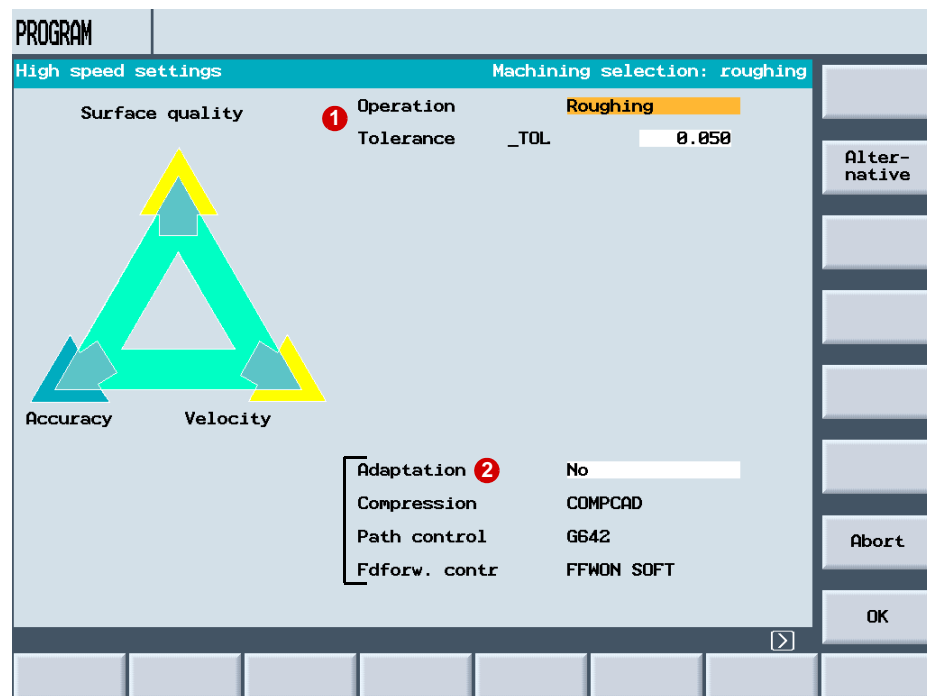

Programa para el acabado

```
N1 T2 D1
N2 M6
N3 G54 D1
N4 S10500 M3
N5 MSG( "Finishing Chord 0.005" )
N6 MSG( "Ball Mill D3" )
N7 CYCLE832(0.005,112001) ; Proceso de acabado con tolerancia 0,005: ver otro capítulo
N8 G0 X26.499 Y-12.096
N9 G0 X26.499 Y-12.096 Z10.
N10 G0 Z-11.
N11 G1 Z-16. F500 ; Secuencias G1 de la geometría
N12 G1 Y-12.079 Z-15.666 F2000
N13...
```

CYCLE832 para el acabado

Para los ajustes de acabado se puede utilizar también el diálogo High Speed Settings.

- ▶ Para ello, seleccionar en el editor de programas el pulsador de menú "High Speed Settings".
- ▶ Seleccionar el mecanizado Desbaste (Roughing) y la tolerancia (0,005 en el ejemplo) ① .
- ▶ En Adaptación (Adaption) pueden definirse otros ajustes ② .
- ▶ Confirmar el diálogo con Aceptar (OK). Se adoptarán los ajustes para CYCLE832.

3.8 Ejemplo de programación sin CYCLE832

Caballo de ajedrez

Introducción

Con ayuda de CYCLE832 se ajustan y adaptan entre sí automáticamente importantes códigos G y datos de máquina para el mecanizado a alta velocidad. En controles que no admiten CYCLE832 (p. ej., 802D sl) también es posible aprovechar las ventajas del mecanizado a alta velocidad, sin utilizar CYCLE832. Los datos de máquina y comandos de programa necesarios se deben formular en el programa.

En el ejemplo del mecanizado del caballo de ajedrez se ilustra el procedimiento



Pieza

Se desea fresar un caballo de ajedrez. La secuencia de trabajo consta de un proceso de desbaste y otro de acabado. Para cada proceso de mecanizado se utiliza un programa.

Programa para desbaste

```

N1 T1 D1
N2 M6
N3 G54 D1
N4 S4500 M3
N5 MSG("Desbaste con tolerancia de compresor 0,05")
N8 SOFT           ; Activación de la aceleración sin tirones en la trayectoria, lo que
                  ; proporciona una mejor superficie
N9 COMPCAD       ; Activar el compresor para optimizar la superficie
N10 G642         ; Suavizado de esquinas en las transiciones de contorno
N11 $MA_COMPRESS_POS_TOL[X]= 0,05 ; Ajuste de la tolerancia del compresor para
                  ; los ejes x, y, z
N12 $MA_COMPRESS_POS_TOL[Y]= 0,05 ; El valor de tolerancia debe ser aprox. del 10%
al 20% superior a
N13 $MA_COMPRESS_POS_TOL[Z]= 0,05 ; la tolerancia de cálculo del
                  ; sistema CAM
N14 G0 X50.899 Y-57.933 ; Posicionamiento en marcha rápida y programación
                  ; Contorno para acabado
N15 G0 X50.899 Y-57.933 Z10.15
N16 G0 Z5.15
N17 G1 Z0.15. F2500
N18 G1 X49.986 Y-51
N19 ...

```

Programa para acabado

```
N1 T2 D1
N2 M6
N3 G54 D1
N4 S+4500 M3
N5 MSG( "Acabado con tolerancia de compresor 0,005" )
N8 SOFT ; Comentarios, ver Acabado
N9 COMPCAD
N10 G642
N11 $MA_COMPRESS_POS_TOL[X]= 0,005 ; Ajuste de la tolerancia del compresor para
; los ejes x, y, z
N12 $MA_COMPRESS_POS_TOL[Y]= 0,005 ; El valor de tolerancia debe ser aprox. del
10% al 20% superior a
N13 $MA_COMPRESS_POS_TOL[Z]= 0,005 ; la tolerancia de cálculo del
; sistema CAM
N14 G0 X26.499 Y-12.096 ; Posicionamiento en marcha rápida y
; programación
; Contorno para acabado

N15 G0 X26.499 Y-12.096 Z10.
N16 G0 Z-11.
N17 G1 Z-16. F500
N18 G1 Y-12.079 Z-15.666 F2000
N19 ...
```


NOTE

Si se tienen más de dos procesos de mecanizado, por lo general sólo hay que adaptar la tolerancia del compresor, a fin de obtener una mejor calidad de superficie. Los demás ajustes se pueden adoptar.

NOTE

El ajuste para la tolerancia del compresor (COMPCAD) también se puede definir mediante un subprograma separado. En ese caso, el valor de tolerancia se transferirá como variable. Tenga en cuenta el ejemplo del cap. 3.5 para COMPCAD.

Consultas

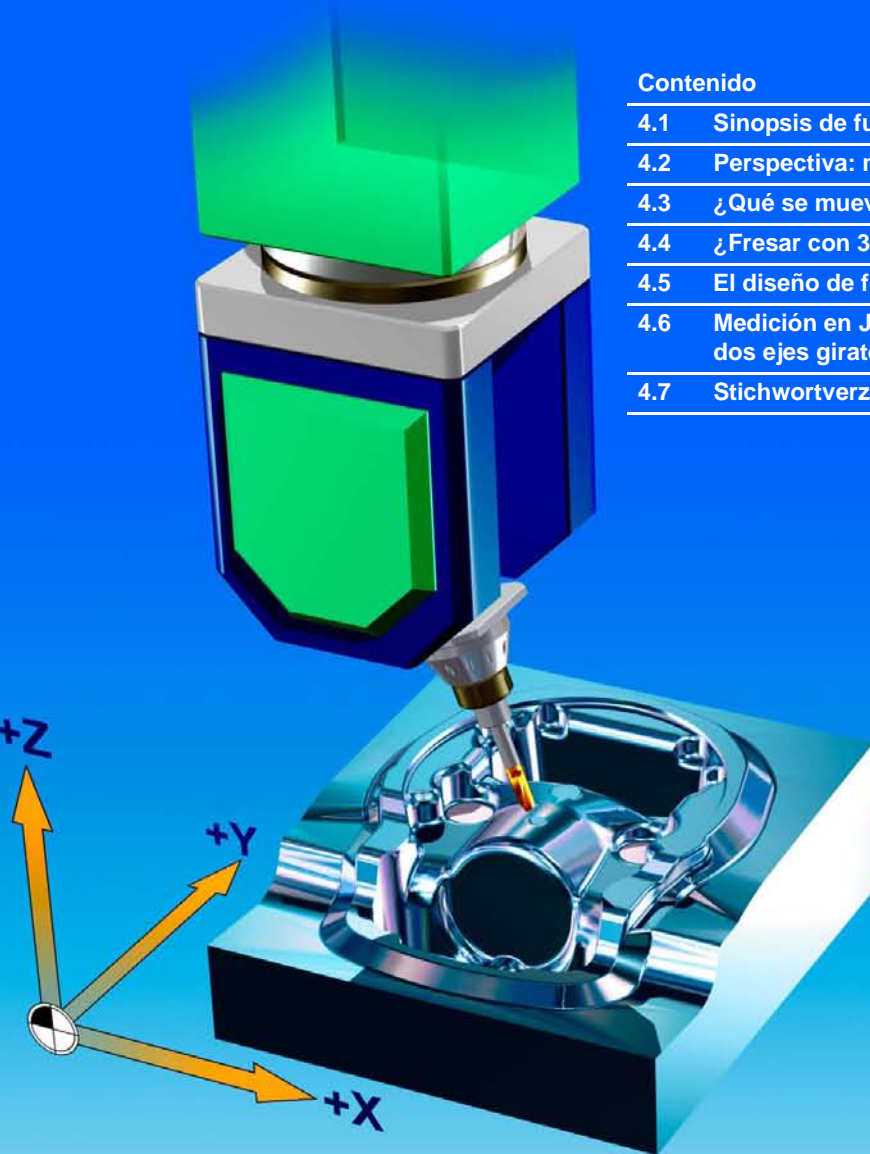

Contenido	Página
4.1 Sinopsis de funciones significativas	88
4.2 Perspectiva: mecanizado con 5 ejes	91
4.3 ¿Qué se mueve y cómo?	92
4.4 ¿Fresar con 3 ejes o con 3 + 2 ejes?	93
4.5 El diseño de fresadoras de 3 + 2 ejes	94
4.6 Medición en JOG: configuración de una pieza con dos ejes giratorios en mesa	96
4.7 Stichwortverzeichnis	98

4.1 Sinopsis de funciones significativas

En las siguientes páginas se resumen las funciones significativas de 840D. Con esto obtendrá una sinopsis de los comandos que van más allá de lo establecido en DIN 66025 y permiten significativas mejoras en el ámbito de la fabricación de moldes con 3 ejes.

Instrucciones de desplazamiento

Elementos de lenguaje con la programación de interpolación circular

TURN	Número de circunferencias a desplazar G3 X... Y... I... J... TURN =
CR=	Parámetros adicionales: Radio del círculo
I1, J1, K1	Punto intermedio en coordenadas cartesianas (en direcc. X, Y, Z)

Compresor

COMPCAD	Compresor de superficie optimizada (aceleración constante) Con las correspondientes tolerancias de eje individual: \$MA_COMPRESS_POS_TOL[X] = ... ver también CYCLE832
----------------	--

Tecnología Grupos G

DYNNORM	Dinámica normal como antes
DYNPOS	Modo de posicionado, roscado
DYNROUGH	Desbaste
DYNSEMIFIN	Acabado
DYNFINISH	Acabado fino

Comportamiento dinámico

Look ahead

G60	Parada precisa al final de la secuencia
G601	Cambio de secuencia al alcanzar la ventana de posicionamiento fino
G602	Cambio de secuencia al alcanzar la ventana de posicionamiento aproximado
G603	Cambio de secuencia al final de la interpolación
G64	Rebase del final de la secuencia (LOOK AHEAD)
	Suavizado de esquinas
G641	ADIS = ... Distancia de suavizado de esquinas
G642	ADISPOS =... Distancia de suavizado de esquinas para G0, velocidad constante
	Suavizado de esquinas con tolerancias de eje individual (\$MA_COMPRESS_POS_TOL[X] = ...) o ADIS, ADISPOS a través de secuencias intermedias, aceleración constante(recomendado)
G60, G64, G641, G642	Grupo de código G 10
G601 – G603	Grupo de código G propio (grupo 12)

Programación de velocidad

	Programación convencional de velocidad por secuencia en
G94	pulgada/min o mm/min
G93	tiempo inverso
G95	pulgada, mm por vuelta de cabezal
G96	velocidad de corte constante

Sobreaceleración (tirón)

SOFT	Limitación de tirones
BRISK	Limitación de aceleración

Mando anticipativo

FFWON	Mando anticipativo con
FWOF	Mando anticipativo des

Corrección de radio de herramienta

G40	Desactivación de todas las variantes
G41	Activación para fresado circunferencial, dirección de corrección izquierda
G42	Activación para fresado circunferencial, dirección de corrección derecha
G450	Círculos en esquinas exteriores (todos los tipos de corrección)
G451	Desplazamiento a la intersección en esquinas exteriores (todos los tipos de corrección)

2 ½ D

CUT2D	CORRECCIÓN 2 1/2 D con plano de corrección determinado mediante G17 - G19
CUT2DF	CORRECCIÓN 2 1/2 D con plano de corrección determinado mediante frame

FRAMES

Frames programables


TRANS X... Y... Z...	Decalaje absoluto
ATRANS X... Y... Z...	Decalaje incremental, relativo al frame ya activo
ROT X... Y... Z...	Giro absoluto
AROT X... Y... Z...	Giro incremental, relativo al frame ya activo
ROTS X... Y...	Giro absoluto, descrito mediante dos ángulos. Los ángulos son los que forman las líneas de intersección de los planos inclinados y los planos principales respecto a los ejes.
AROTS X... Y...	Giro incremental, relativo al frame ya activo, ángulos como en ROTS
RPL=...	Giro en el plano
MIRROR X... Y... Z...	Simetría absoluta
AMIRROR X... Y... Z...	Simetría incremental, relativa al frame ya activo
SCALE X... Y... Z...	Escalado absoluto
ASCALE X... Y... Z...	Escalado incremental, relativo al frame ya activo

Operadores de frame

	Los operadores de frame permiten definir variables de frame como concatenación de tipos de frame individuales:
CTRANS (X... Y... Z...)	Decalaje absoluto
CROT (X... Y... Z...)	Giro absoluto
CROTS (X... Y... Z...)	Giro absoluto
CMIRROR (X... Y... Z...)	Simetría absoluta
CSCALE (X... Y... Z...)	Escalado absoluto
FRAME = CTRANS(...): CROT (X... Y... Z...): CMIRROR (X... Y... Z...)	

4.2 Perspectiva: mecanizado con 5 ejes

Superficie de forma libre

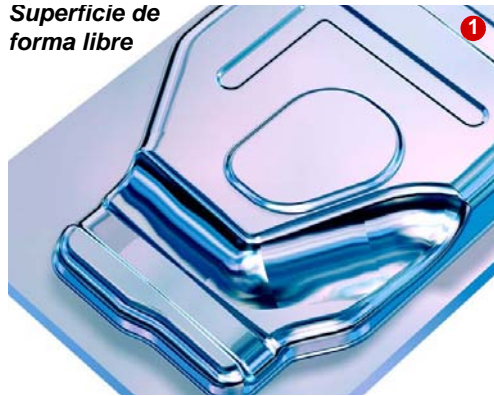


Los requisitos en cuanto a forma, calidad de superficie y velocidad de mecanizado en el arranque de viruta aumentan constantemente, especialmente en matricería y moldes:

Para conseguir condiciones de corte óptimas en el mecanizado de superficies curvadas ①


...

Superficie inclinada con taladro

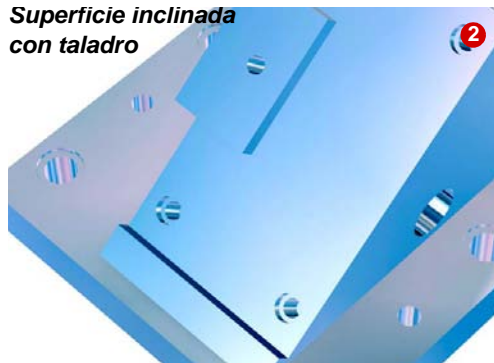

... Para mecanizar geometrías orientadas de cualquier forma en el espacio ② (en este caso, el ángulo de ataque del eje de herramienta debe ser modificable)...


3 + 2 ejes

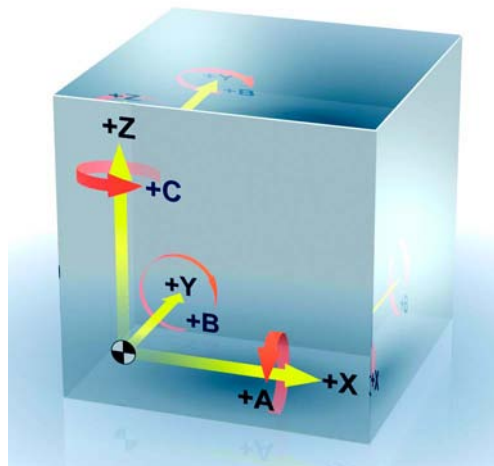

Para ello, además de los 3 ejes lineales X, Y y Z, se requieren otros 2 ejes giratorios, A, B o C.


4.3 ¿Qué se mueve y cómo?

Para determinadas tareas es suficiente trabajar con una orientación fija, p. ej., para posicionar herramientas en planos inclinados. Los modernos controles de 5 ejes como SINUMERIK 840D ofrecen la posibilidad de programar a pie de máquina elementos como los taladros y cajas inclinados con una orientación fija de herramienta, y de modificar los parámetros básicos de mecanizado en programas de sistemas CAM.

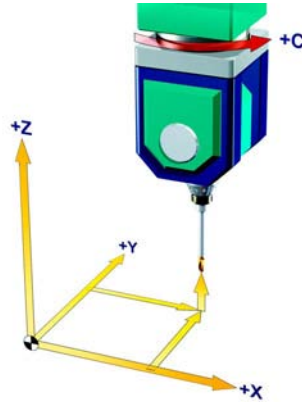

Movimiento de la máquina


Con los ejes lineales X, Y y Z se alcanza una posición de la herramienta en la zona de trabajo.

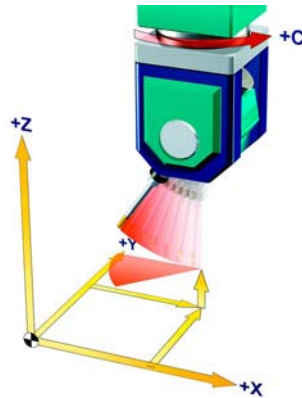

Con 2 ejes giratorios, p. ej., B y C, se modifican la posición de la herramienta y su orientación.

En teoría, con 3 ejes lineales y 2 ejes giratorios se puede alcanzar cualquier punto del espacio con la orientación de herramienta deseada.

Vector de dirección de la orientación de herramienta

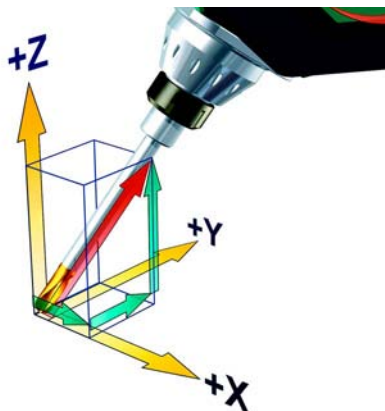


Programación CNC

En el programa CN, una posición teórica se describe utilizando los ejes de coordenadas X, Y y Z. Para describir la orientación de la herramienta se recomienda utilizar preferentemente los vectores de dirección A3, B3 y C3, a fin de programar la orientación independientemente de la cinemática.


4.4 ¿Fresar con 3 ejes o con 3 + 2 ejes?

En especial, las superficies de forma libre con curvatura convexa se suelen realizar con 3 ejes controlados. Sin embargo, en el caso de cavidades profundas o cambios frecuentes de curvatura se requieren 5 ejes controlados.

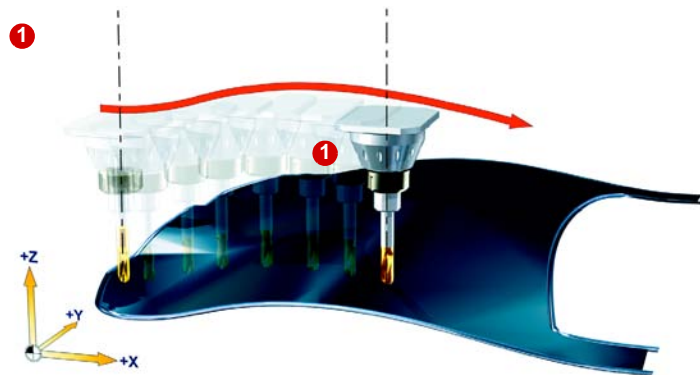

3 ejes
Ejes de contorno controlados X, Y, Z


La orientación de la fresa no cambia en toda la trayectoria de fresado. Las condiciones de corte en la punta de la fresa nunca son óptimas.

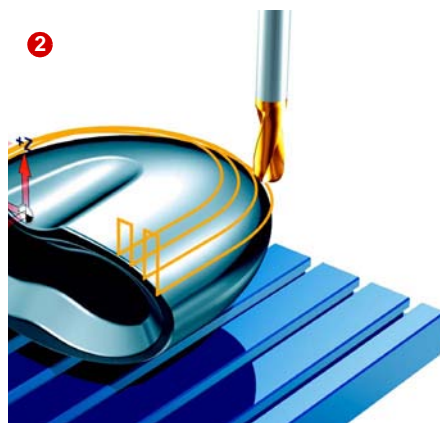

3 + 2 ejes
Ejes de contorno controlados X, Y, Z
Ejes giratorios fijos, p. ej., A, C (mesa)

En estas máquinas herramienta, la orientación de la herramienta o la posición de la mesa se pueden modificar, p. ej., mediante **preparación**.

En este caso, la fresa funciona en condiciones de corte óptimas. Las condiciones de corte empeoran cuanto más se desplace la fresa hacia arriba o hacia un lado de la pieza.

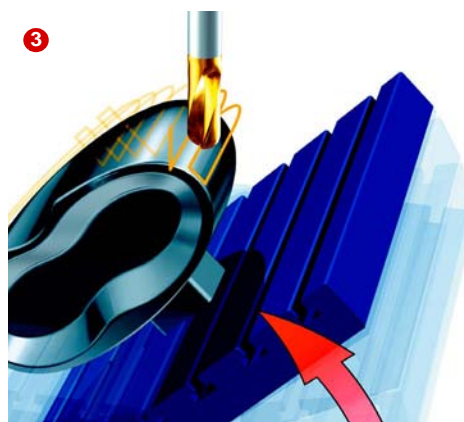

3 + 2 ejes
Ejes de contorno controlados X, Y, Z
Ejes giratorios fijos, p. ej., A, C (mesa) orientados


La mesa se orienta para obtener también en este caso unas condiciones óptimas de corte. Para mecanizar completamente una superficie de forma libre, a menudo se requiere orientar varias veces en diferentes direcciones.

4.5 El diseño de fresadoras de 3 + 2 ejes


Una máquina de 5 ejes puede controlar movimientos de herramientas en 5 ejes. Se trata de los 3 ejes lineales conocidos más 2 ejes giratorios. Para ambos ejes giratorios existen diferentes soluciones cinemáticas. Se presentan esquemáticamente las más comunes.

2 ejes giratorios en el cabezal

1 Cabezal ortogonal

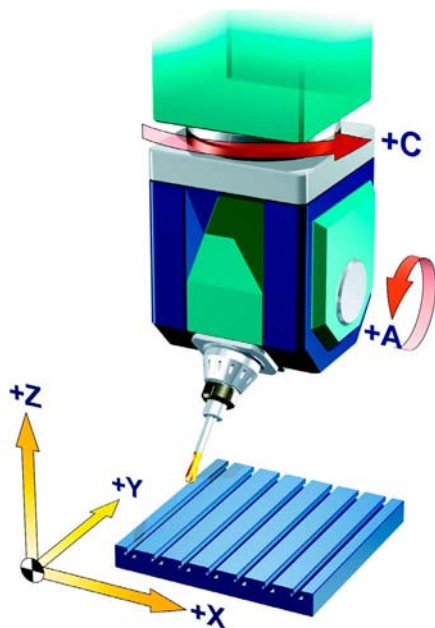

2 Cabezal universal *

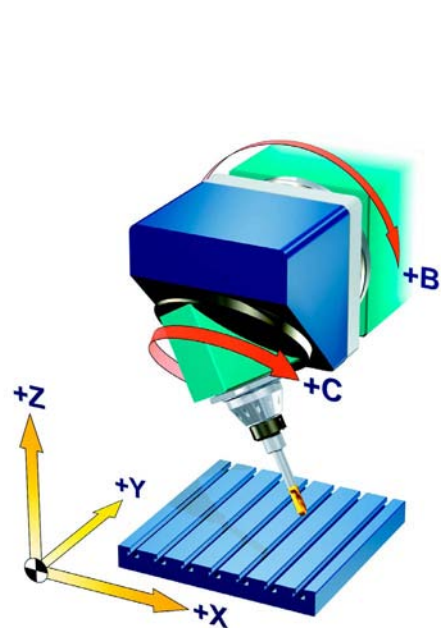


* Concepto:


Si el eje giratorio no es perpendicular a un eje lineal, se habla de cabezal universal.

2 ejes giratorios en la mesa

3 Giro/orientación

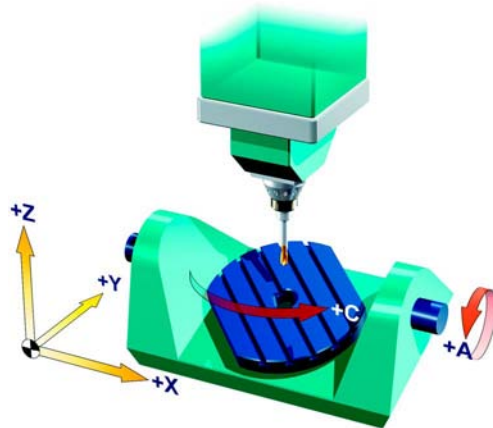


4 universal *

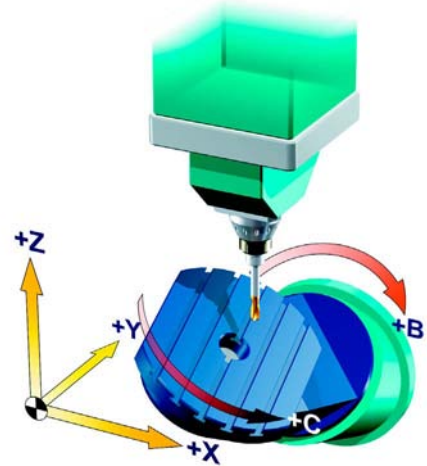

* Concepto:
Si el eje giratorio no es perpendicular a un eje lineal, se habla de cabezal universal.

1 eje giratorio en el cabezal/1 eje giratorio en la mesa

5

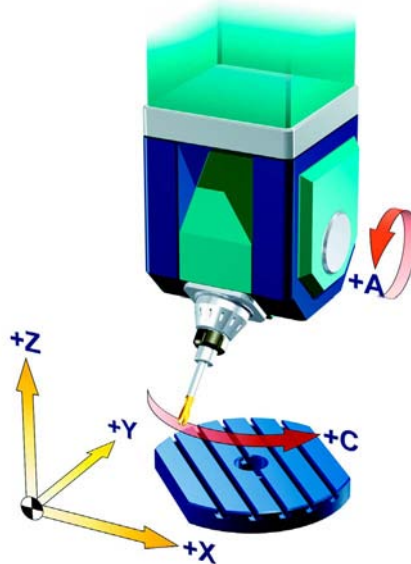

4.6 Medición en JOG: configuración de una pieza con dos ejes giratorios en mesa

 
Tarea planteada

Ejemplo Para máquinas que, además del eje giratorio en mesa (eje C), poseen un eje A o B y, con ello, están en condiciones de alinear la pieza en 3 dimensiones, se tiene la siguiente posibilidad para corregir la superficie de la pieza (superficie de mecanizado) hasta una posición horizontal.

Esta posibilidad es realizable mediante la combinación de las dos funcionalidades "Alinear plano (Align plane)" y "Orientar (Swivel)" en el modo de operación JOG.

Alinear plano


En primer lugar, alinear el plano.



Llamar a "Alinear plano (Align plane)".



Aproximar el palpador al punto de medida P1.

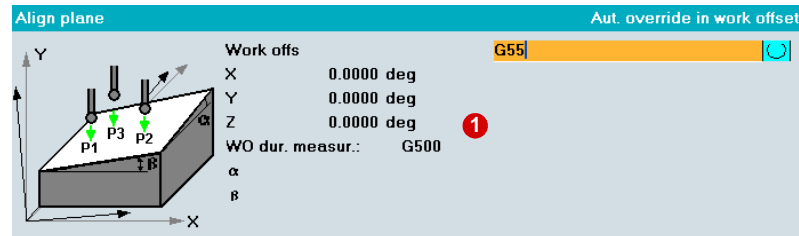

Rellenar la máscara de entrada:


1 Seleccionar el decalaje de origen, p. ej., G54, G55, G56 o G57. En el ejemplo se utiliza G54.



Con "Marcha CN (NC-Start)" se realiza automáticamente la aproximación al correspondiente punto de medida P1, P2 y P3 partiendo de la posición previa ocupada manualmente. Es decir, el palpador se aproxima a la pieza, se dispara y se retira a la posición inicial.

Una vez realizada la aproximación a todos los puntos, pulsar "Calcular (Calculate)".


Calcular

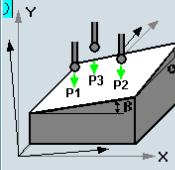Channel reset			Program aborted		Alternative
			ROV		
Work	Position	Repos offset	Transformation + G functions		
X	19.6530 mm	0.0000	01:G01		
Y	36.5720 mm	0.0000	04:STARTFIFO		
Z	4.3580 mm	0.0000	06:G17		
B	0.0000 deg	0.0000	07:G40		
C	0.0000 deg	0.0000	08:G500		
			10:G60		
			12:G601		
Align plane					Aut. override in work offset
					G55
X	0.0000 deg				
Y	0.0000 deg				
Z	0.0000 deg				
WO dur. measur.:	G500				
alpha					
beta					
Measuring 3rd measuring point exited					


Resultado

El plano se alinea horizontalmente. Si se ha configurado Orientación (Swivel) en la máquina, la pieza se puede alinear inmediatamente con los ejes. La mesa o el cabezal se alinean según los valores de corrección.

Si no se ha configurado ninguna orientación, el palpador se puede alinear perpendicularmente al plano medido. En este caso la corrección se realiza sólo en los ejes de coordenadas, sin orientación visible de la mesa o del cabezal.

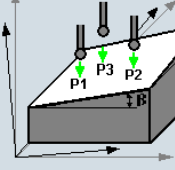Align plane		You have corrected in an inactive WO!	
		Work offs	G55
X	1.0773 deg	Activate this work offset?	Yes <input checked="" type="checkbox"/>
Y	-24.7751 deg	Set probe perpendicular to plane?	Yes
Z	0.0000 deg	Alignment made by swivelling	
WO dur. measur.:	G500	Retract:	Z
alpha	1.0773		
beta	-24.7751		

Una vez alineado el plano, falta calcular el DO para X, Y y Z. Para ello, proceder como se describe en los capítulos 2.3 y 2.4.

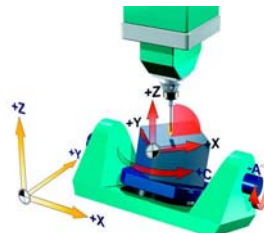

4.7 Índice alfabético

Número

Mecanizado con 5 ejes 91

A

ADIS 77

Diseño de fresadoras 94

Modo automático 35, 36

 Medir pieza 36

 Medir herramienta 38

 Cálculo del radio de la herramienta 39

B

Modo de contorneado 77

Contorneado 44, 74

Frames básicos 63

Búsqueda de secuencias externa acelerada
50

Modo de operación AUTO 35

 Medir herramienta 38

Modo de operación JOG 18

BRISK 79

C

CAM 10

Programación CNC 92

COMCAD

 Función de compresor 11

Tarjeta Compact Flash 40

COMPCAD 75

COMPCURV 44

COMPOF 44, 75

CYCLE800 66

CYCLE832 42, 51, 73

 Parámetro 44

 Ejemplo de programación 73

D

Eje giratorio 95

Comportamiento dinámico 89

E

Alinear plano 19, 35, 96

Medir esquina 19, 20, 35

Definir esquina 36

Cálculo de la longitud de herramienta 38, 53

Ethernet 40

EXTCALL 40, 51

F

Desplazamientos 63

FFWOF 79, 80

FFWON 79, 80

FLIN 81

FNORM 81

Frame, frames 63, 90

 Aplicación 64

 Operadores de frame 90

 Componentes de la programación 65

 Frames programables 90

Fresado 93

Mecanizado de superficies de forma libre 10

G

Cabezal ortogonal 94

Editor de código G 58

Precisión 10, 42

Velocidad 10, 42

Programación de velocidad 89

Giro básico 20, 22, 25

H

Ciclo High Speed Setting 59

High Speed Settings 42, 73

J

JOG 32

 Configurar herramienta 16

 Medir herramienta 32

K

Medir borde 19, 25, 35

Definir borde 28

Compresión 44, 74

Compresor 11, 75, 88

Función de compresor 11

Tolerancia del compresor 12

Sistemas de coordenadas 63

L

Ejes lineales 94

Look ahead 89

Look ahead 77

M

Máquina con dos ejes giratorios en mesa 96
 Máquina sin eje giratorio en mesa 20
 Movimiento de la máquina 92
 Cinemáticas de máquina 24, 66
 Configuraciones de máquina 18, 29
 Medición en JOG 17, 33
 con 802D sl 33
 Medición en Automático 17
 Palpador 18
 Calibrar palpador 19, 35
 Ciclos de medida 19, 35, 38
 seleccionar 19

N

Programa CN para matricería y moldes 13
 diseño 13
 Origen 18
 Decalaje de origen 20, 28, 64
 Cabezal universal 95

O

Calidad de superficie 10, 42

P

PCU 20 40
 PCU 50 40
 Programa
 cancelar 48
 seleccionar 48
 continuar 48
 iniciar 48
 detener 48
 interrumpir 49
 Transferencia de datos de programa 40
 Gestión de programas 40
 Suavizado de esquinas programable
 Interpolación con splines 11
 Estructura de programa 13, 46
 Cadena de procesos
 CAD - CAM - CNC 9
 Medida de procesos 35
 Medir punto para el eje Z 37

Q

Quick View 54, 55
 Medición de distancias 55

Quick View 60

R

REPOS 49
 Reset 50
 Vector de dirección 92
 Sobreaceleración (tirón) 89
 Limitación de tirones 79
 Ejes giratorios 25, 94, 95, 96

S

Búsqueda de número de secuencia 50, 58
 Representación rápida 54
 Orientación 96
 Cycle800 66
 Parámetros de la máscara de entrada 68
 Ejemplo de programación 71
 Cabezal orientable 66
 Mesa orientable 66
 Interfaz serie 40
 ShopMill 56
 Interfaz de usuario 56
 Funciones 57
 Gestión de herramientas 57
 Ciclo para grabados 59
 Simulación 60
 SOFT 79, 80
 Spline 11
 Interpolación con splines 11
 Compresor de splines 75
 Estado de los programas externos 52

T

Medir caja/taladro 19, 35
 TCU 40
 Tecnología Grupos G 88
 Tolerancia_tol. 44, 74
 Banda de tolerancia 12

U

Suavizado de esquinas 11
 Interrupción 49
 Subprograma 13
 Puerto USB 40

V

Perfil de avance 81
 Mando anticipativo 44, 79, 89

W

- Instrucciones de desplazamiento 88
- Pieza
 - configurar 16, 18, 33
 - medir 16
- Herramienta
 - medir 16
 - Medición en JOG 32
- Punto de referencia de la herramienta 30
- Medir herramientas 30
- Geometrías de herramienta 30
- Corrección de herramienta 31
- Datos de corrección de herramienta 31
- Palpadores de herramienta
 - calibrar 32
- Orientación de herramienta 92
- Corrección de radio de herramienta 90
- Tabla de herramientas 30
- Tipo de herramienta
 - Tipos de fresa 30
- Gestión de herramientas
 - ShopMill 57

Z

- Medir saliente 35
- Medir saliente/taladro 19
- Ciclo para grabados 59

Siemens AG
Automation and Drives
Motion Control Systems
Postfach 3180
91050 Erlangen
ALEMANIA

www.siemens.com/automation/mc

Siemens AG 2007
Sujeto a cambios sin previo aviso
Referencia: 6FC5095-0AB20-0EP0