

Randbedingungen und Funktionseinschränkungen sowie Hinweise zur Projektierung und Betrieb

Diese Hinweise sind Aussagen in anderen Dokumenten in der Verbindlichkeit übergeordnet.

Bitte lesen Sie die Hinweise sorgfältig durch, da wichtige Informationen für die Installation und Nutzung des Systems enthalten sind.

840D sl - SW 4.5 SP2

ARTSPlusRQ	Kurzbeschreibung	Sachverhalt
NCK		
AP01360532	WZV: nck-Absturz (Rechenzeitüberlauf) bei erstmaliger T-Anwahl	Bei der Wz-Verwaltung kann es bei erstmaliger T- Anwahl sporadisch zum starken Anstieg der NCU Auslastung kommen.
AP01395877	Ueberziehen_Jerk_EUROMOLD	Im Zusammenhang mit Advanced surface kann es sporadisch zu Überhöhungen in Ruck und Beschleunigung kommen.
AP01471849	NCK: Gleitkommarechenfehler sporadisch bei aktiven Mitzeichnen mit "SHOPTURN_MM"	Bei SHOPTURN und Mitzeichnen kann es sporadisch zum Alarm 1019 kommen
AP01481163	1016 Kanal 1: Achse C1/C1 Systemfehler 550010 N10 -7.0529ex+06 2	Sporadisch kann es zum Alarm 1016 Systemfehler 550010 kommen
AP01500910	Im Zusammenhang mit ORISON kann es sporadisch zu einer starken Reduzierung des Vorschubs kommen.	
AP01508847	Alarm "26054 Satz N80 Interpolations-Warnung in LookAhead..."	Bei Advanced surface kann es sporadisch zum Alarm 26054 kommen.
AP01514929	Alarm 1011 Systemfehler 500003 bei Abwahl von JOG-Retract	Im Zusammenhang mit RETRACT kann es zum Alarm 1011 Systemfehler 500003 kommen
AP01532221	Beim Laden von grossen PLC Projekten kann es zu einem hohen Anstieg der NCU Auslastung kommen	
AP01539020	Beim Safety Abnahmetest für SE kann es bei nicht Modulo Rundachsen zum Alarm 1019 kommen	