

ARTSPlusRQ	Descripción breve	Circunstancia	Posible solución	DO afectado	Familia de dispositivos																							Nuevo desde							
					802D-s1	828D	830D-2	CX32	CX3E-2	D410	D4102	D425	D425-2	D435	D445	D445-2	D455-2	D455	D4xx	DC Master	GI20_C	GI20_Sinamics_Pro	GI30	GI50	GI150	GM150	NCU7xx		S110	S120	S120-ACDrive	S150	SM150	SM120	SM150
SINAMICS_SW - PosS																																			
AP01106006	Si la velocidad se limita mediante p2594, no aparece la alarma A7456 al limitar a 0 LU/min, si anteriormente no se había limitado la velocidad.	Si se limita la velocidad a 0 LU/min mediante p2594 "PosS Velocidad máxima con limitación externa", no aparece la alarma A07456 "PosS: Velocidad de consigna limitada".	Para detener el accionamiento, utilizar la función Parada intermedia (p2640 "Bl: PosS Parada intermedia").	Servo/Vector	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	X	X	-	-	-	-	4.4
SINAMICS_SW - Actualización																																			
AP00940187	Cada vez que se actualiza una alimentación de la versión 2.5 en el STARTER a una versión mayor o igual que V2.6, se emite un aviso indicando que no se ha podido ajustar el parámetro r3508 "Alimentación Factor de elevación máximo".	Cada vez que se actualiza una alimentación de la versión 2.5 en el STARTER a una versión mayor o igual que V2.6, se emite un aviso indicando que no se ha podido ajustar el parámetro r3508 "Alimentación Factor de elevación máximo".	No hacer caso del aviso; el valor del parámetro se ajustará correctamente.		-	-	-	-	X	-	-	-	-	-	-	-	-	-	X	-	-	-	-	-	-	-	-	-	X	-	X	-	-	-	4.4
SINAMICS_SW - Comunicación general																																			
AP01033982	Nombre de borne X140 en lugar de X22 para USS/RS232 con CU310-2 DP.	El texto relativo a P2030 "Int. bus de campo Selección de protocolo", valor 6 "USS(RS232) en X140" no se ajusta al hardware. El conector RS232 de CU310-2 tiene el nombre "X22".	Ninguno.		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	X	-	-	-	4.4
AP01066354	El establecimiento de conexión de un controlador isócrono afecta a una conexión existente de un controlador PROFIsafe.	Durante la sincronización con un controlador isócrono (PROFIBUS/PROFINET/SINAMICS Link), si existía una conexión PROFIsafe, se muestran los avisos Safety C01711/C30711 "SI Motion: Defecto en canal de vigilancia". Puede haber una conexión con dos controladores en los siguientes casos: PROFINET Shared Device o utilización de las dos interfaces PZD (IF1/IF2). Los avisos Safety aparecen siempre con Extended Safety, y solo esporádicamente con Basic Safety.	Cerciorarse de que el controlador isócrono arranca antes que el controlador PROFIsafe.		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	X	-	-	-	4.4	
AP01109115	Al enchufar el cable USB, se tarda aprox. 15 s en reconocer el dispositivo como memoria de masa.	Al enchufar el cable USB, se tarda aprox. 15 s en reconocer el dispositivo como memoria de masa.	ninguna		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	X	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4.4
SINAMICS_SW - Comunicación CAN																																			
AP00875674	Si se inicia una memorización parcial CAN (Store Com. o Store Appl. Param) sin haber ejecutado previamente al menos una memorización total, aunque los ficheros ACX correspondientes (CCxxxxx.ACX o CAxxxxx.ACX) se encuentren en /USER/SINAMICS/DATA/* no se leerán durante el rearranque y, con ello, no estarán activos. Además, los ficheros no se guardarán en una tarjeta de memoria insertada.	Si se inicia una memorización parcial CAN (Store Com. o Store Appl. Param) sin haber ejecutado previamente al menos una memorización total, aunque los ficheros ACX correspondientes (CCxxxxx.ACX o CAxxxxx.ACX) se encuentren en /USER/SINAMICS/DATA/* no se leerán durante el rearranque y, con ello, no estarán activos. Además, los ficheros no se guardarán en una tarjeta de memoria insertada.	Ejecutar memorización total p0977 "Guardar todos los parámetros" = 1.		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	-	4.3 SP1	

ARTSPlusRQ	Descripción breve	Circunstancia	Posible solución	DO afectado	Familia de dispositivos																				Nuevo desde										
					802D-s1	828D	830D-2	CX32	CX32-2	D410	D4102	D425	D425-2	D435	D435-2	D445	D445-2	D455-2	D455-2	D4xx	DC Master	GI20_C	GI20_Sinamics Pro	GI30		GI50	GI150	GM150	NCU7xx	S110	S120	S120-ACDrive	S150	SM150	SM120
SINAMICS_SW - Comunicación PROFINET																																			
AP01120130	La alarma A01910 "B_camp Consig Timeout" no desaparece tras el restablecimiento de la comunicación.	Interfaz PROFINET integrada de los módulos CU310-2 PN y CU320-2 PN: Si se reparametriza el fallo F01910 "B_camp Consig Timeout" a una alarma (p2118=1910 y p2119=2), entonces se mantiene presente la alarma, aunque la comunicación funcione de nuevo correctamente.	Ninguno.		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	X	X	-	-	X	X	X	X	-	-	4.4
SINAMICS_SW - Regulación																																			
AP00516843	Al parametrizar un engranaje en p0432/p0433, éste no se incluye en la posición.	Si se parametriza un engranaje en p0432/p0433, éste sólo se incluye en la velocidad, pero no en la posición.	Dado el caso, puede lograrse una conversión de la posición activando el seguimiento de posición en p0411.0.		X	X	X	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	X	-	-	-	X	X	-	-	X	X	X	X	-	-	-	-	2.6 SP2 HF11	
AP00891150	En caso de regulación vectorial con encóder, la precisión de par puede reducirse en el rango por debajo del 30% de la velocidad asignada del motor si partiendo de velocidades elevadas (p. ej., de debilitamiento de campo) se frena con una rapidez tal que la adaptación de Lh no puede realizar el seguimiento de la inductancia magnetizante del modelo de motor lo suficientemente rápido.	En caso de regulación vectorial con encóder, la precisión de par puede reducirse en el rango por debajo del 30% de la velocidad asignada del motor si partiendo de velocidades elevadas (p. ej., de debilitamiento de campo) se frena con una rapidez tal que la adaptación de Lh no pueda realizar el seguimiento de la inductancia magnetizante del modelo de motor lo suficientemente rápido.	Tras la medición en parada, se recomienda realizar siempre una medición en giro, en la que se determinan la inductancia magnetizante y la característica de saturación. A continuación puede desconectarse la adaptación de Lh (p1780, bit 2 = 0).	Vector	-	-	-	-	X	-	-	-	-	-	-	-	-	X	-	-	-	X	X	-	-	-	-	X	X	X	-	-	-	-	4.3 SP1
AP01086940	Si el regulador tecnológico está parametrizado como fuente de señales para ESM y utiliza una entrada analógica como señal de valor real (P2264), no se detectará rotura de hilo (A3505) durante el modo ESM si es que ya se había producido antes de la activación de ESM. Con ello, ESM no conmuta a la fuente de consignas alternativa (P3882). ESM sigue utilizando el regulador PID como fuente de señales y el valor real del regulador tecnológico permanece en 0 debido a la rotura de hilo. P3889 ?CO/BO: ESM palabra de estado? bit 3? Valor real regulador tecnológico (p2264) perdido? permanece en 0.	Si el regulador tecnológico está parametrizado como fuente de señales para ESM y utiliza una entrada analógica como señal de valor real (P2264), no se detectará rotura de hilo (A3505) durante el modo ESM si es que ya se había producido antes de la activación de ESM. Con ello, ESM no conmuta a la fuente de consignas alternativa (P3882). ESM sigue utilizando el regulador PID como fuente de señales y el valor real del regulador tecnológico permanece en 0 debido a la rotura de hilo. P3889 ?CO/BO: ESM palabra de estado? bit 3? Valor real regulador tecnológico (p2264) perdido? permanece en 0.	Para asegurar que se utilice la consigna de velocidad correcta en el modo ESM en cualquier circunstancia, debe ajustarse P3881 "ESM Fuente de consignas" a 1: "Consigna fija de velocidad 15 (p1015)".		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	X	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4.4

