

ARTSPlusRQ	Kurzbeschreibung	Sachverhalt	Umgehungsmöglichkeit	Betroffenes DO	Gerätefamilie																		ab Version														
					R02D-s1	R2D	R3D	R3D-2	CX32	CX32-2	D410	D410-2	D425	D425-2	D435	D435-2	D445	D445-2	D455-2	D455-2	D4xx	DC Master		GI20_C	GI20_Sinamics Pro	GI30	GI50	GI150	GM150	GM150	NCU7xx	S110	S120	S120-ACDrive	S150	SL150	SM120
SINAMICS_SW - Kommunikation PROFIBUS																																					
AP01123648	Warnung A1900(462) bei PROFIBUS Querverkehr und Busstörungen.	Warnung A1900 mit Warnwert 462 kann anstehen, wenn mehrere PROFIBUS Querverkehrsbeziehungen projektiert sind und Busstörungen stattfinden. Die Warnung bleibt auch stehen, wenn die Kommunikation wieder in Ordnung ist. Die Warnung geht erst nach POWER ON. Der Zusatzwert 462 ist nicht dokumentiert, da es sich um ein internes Problem handelt.	Warnung ignorieren oder Power On durchführen.		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	X	X	-	-	X	X	X	X	X	X	-	-	4.4
SINAMICS_SW - Kommunikation PROFIDrive																																					
AP00957853	Offline Verlängerung eines PROFIDrive Telegramms kann zu Fehler beim Download führen.	Über p2079 ist ein PROFIDrive Telegramm eingestellt und darüberhinaus das Telegramm mit Anwender-spezifischen Verschaltungen erweitert. Wird danach Offline ein längeres Telegramm eingestellt, dann werden die Anwender-spezifischen Verschaltungen in Sollwert-Richtung (Quelle r2050/r2060) nicht gelöscht. Dadurch können inkonsistente Verschaltungen an r2050/r2060 entstehen. Beim Download führen diese inkonsistenten Verschaltungen zu Fehlern.	Bei Verlängerung von Telegrammen die Anwender-spezifischen Verschaltungen löschen. In Starter-Maske: Kommunikation - Empfangsrichtung.	Servo/Vector	-	-	-	-	X	-	-	-	-	-	-	-	-	X	-	-	-	X	X	-	-	X	X	X	X	-	-	-	-	-	-	4.4	
SINAMICS_SW - Kommunikation PROFINET																																					
AP00687479	SINAMICS CBE20 unterstützt keine PROFIsafe Diagnose.	SINAMICS CBE20 unterstützt keine PROFIsafe Diagnose.	keiner		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	-	X	X	-	-	-	-	-	-	2.6 SP2 HF11	
AP01061301	Die PN LED blinkt nicht wie dokumentiert grün, sondern rot, wenn 2 Controller konfiguriert sind (Shared Device, p8929 "PN Remote Controller Anzahl" = 2), aber erst ein Controller verbunden ist.	Die PN LED blinkt nicht wie dokumentiert grün, sondern rot, wenn 2 Controller konfiguriert sind (Shared Device, p8929 "PN Remote Controller Anzahl" = 2), aber erst ein Controller verbunden ist.	Keiner.		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	-	X	X	X	-	-	-	-	-	4.4	
AP01091545	Nicht dokumentierte Warnung A50010 bei PROFINET CBE20.	Nicht dokumentierte Warnung A50010 bei PROFINET CBE20 wird abgesetzt, wenn ein ungültiger Name of Station eingestellt ist.	PROFINET CBE20 "Name of Station" korrigieren (p8940).		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	X	X	-	-	X	X	X	X	-	-	-	-	4.4
AP01107353	Wird die Isttopologie eines PROFINET Netzes mittels STEP7 Topologie Editor ermittelt werden bei den Baugruppen CU310-2 PN und CU320-2 PN Port 1 und Port 2 für die PROFINET Schnittstelle angezeigt und fälschlicherweise zusätzlich auch der Port 1 der LAN Schnittstelle (X127).	Wird die Isttopologie eines PROFINET Netzes mittels STEP7 Topologie Editor ermittelt werden bei den Baugruppen CU310-2 PN und CU320-2 PN Port 1 und Port 2 für die PROFINET Schnittstelle angezeigt und fälschlicherweise zusätzlich auch der Port 1 der LAN Schnittstelle (X127).	keiner		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	X	X	-	-	X	X	X	X	-	-	-	-	4.4
AP01120130	Warnung A01910 "Feldbus Sollwert Timeout" verschwindet nicht nach Wiederkehr der Kommunikation.	Integrierte PROFINET-Schnittstelle der Baugruppen CU310-2 PN und CU320-2 PN: wird Störung F01910 "Feldbus Sollwert Timeout" zu einer Warnung umparametriert (p2118=1910 und p2119=2), dann bleibt die Warnung anstehen, auch wenn die Kommunikation wieder korrekt läuft.	Keiner.		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	X	X	-	-	X	X	X	X	-	-	-	-	4.4
SINAMICS_SW - Regelung																																					
AP00516843	Bei Parametrierung eines Getriebes in p0432/p0433 wird dieses nicht in die Lage eingerechnet.	Wird in p0432/p0433 ein Getriebe parametrierung, wird dieses nur in die Drehzahl, nicht aber in die Lage eingerechnet.	Eine Umrechnung der Lage kann gegebenenfalls durch Aktivierung der Lageverfolgung in p0411.0 erreicht werden.		X	X	X	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	X	-	-	-	X	X	-	-	X	X	X	X	X	-	-	-	-	2.6 SP2 HF11	

ARTSPlusRQ	Kurzbeschreibung	Sachverhalt	Umgehungsmöglichkeit	Betroffenes DO	Gerätefamilie																	ab Version														
					802D-s1	828D	830D-2	CX32	CX32-2	D410	D4102	D425	D425-2	D435	D445	D445-2	D455-2	D455	D4xx	DC-Master	GI20_C		GI20_Sinamics_Pro	GI30	GI50	GI150	GM150	NCU7xx	S110	S120	S120-ACDrive	S150	SL150	SM120	SM150	
DCBLib_SINAMICS_RT - DCC																																				
AP01085770	Bei der Verwendung des DCC-Bausteins RGJ (Hochlaufgeber mit Verrundung) in der Betriebsart mit eingeschalteter Verrundung (RQN = 1) darf der Eingangswert X den Wert 200,0 nicht überschreiten. Werden größere Eingangswerte verwendet, erfolgt der Rücklauf zunächst weiterhin stetig und mit Verrundung. Ab einem Ausgangswert Y von ca 60% des ursprünglichen Eingangswerts springt der Ausgang auf den aktuellen Eingangswert.	Bei der Verwendung des DCC-Bausteins RGJ (Hochlaufgeber mit Verrundung) in der Betriebsart mit eingeschalteter Verrundung (RQN = 1) darf der Eingangswert X den Wert 200,0 nicht überschreiten. Werden größere Eingangswerte verwendet, erfolgt der Rücklauf zunächst weiterhin stetig und mit Verrundung. Ab einem Ausgangswert Y von ca 60% des ursprünglichen Eingangswerts springt der Ausgang auf den aktuellen Eingangswert.	Die Projektierung des DCC-Plans sollte unbedingt so erfolgen, dass der Eingangswert X des Bausteins RGJ auf Werte kleiner 200,0 begrenzt wird.		-	-	-	X	-	-	X	-	X	-	X	-	X	X	-	X	-	-	X	X	X	X	-	-	X	X	X	X	X	X	X	4.4
AP01095087	DCC: nach dem ersten Download zeigt Ausgang VLD am SAV-Baustein sporadisch fälschlich die Gültigkeit von Eingang Y an.	Nach dem ersten Download ins Zielgerät zeigt der VLD-Ausgang des SAV-Bausteins sporadisch an, dass der Wert am Ausgang Y aus dem remanentem Speicher gelesen wurde und gültig ist.	Erneuten Download ins Zielgerät durchführen.		-	-	-	X	-	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	X	X	X	X	-	-	X	X	X	X	X	X	X	4.4	
AP01110577	Absturz der CU bei Download einer inkompatiblen DCBLib-Version und anschließendem Download der kompatiblen Version.	Wird beim Hochrüsten eines Projektes aus V4.3 auf V4.4 die DCBLib SINAMICS vergessen hochzurüsten, so kommt es beim Download des Projektes zum Absturz der Control Unit.	Hochrüsten der DCBLib SINAMICS auf die Version V4.4 und anschließend Power Off/On der Control Unit durchführen.		-	-	-	X	-	X	-	-	-	X	-	X	X	-	-	-	-	X	X	X	X	-	-	X	X	X	X	X	-	-	4.4	
Encoder_Dummy - Regelung																																				
AP00993605	Beim Stromreglertakt von 31,25us (p0115) kommt es beim Ziehen/Stecken des DQI Gebers zur Störung F07901 "Antrieb: Motor Überdrehzahl".	Beim Einsatz eine Motors mit DQI Geber kann es bei der Einstellung p0112=5/p115=31,25 zur Fehlermeldung Störung F07901 "Antrieb: Motor Überdrehzahl" kommen. Diese Störung tritt in Verbindung mit Geber deaktivieren, ziehen/stecken des Gebers und anschließenden Geber aktivieren auf.	keine.		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	X	-	-	-	-	-	-	X	-	X	-	-	-	-	-	-	-	4.4	
FH1 Funktionsh S120 - Allgemein																																				
AP01115131	In einem Antriebsverband in der Betriebsart VECTOR darf nur bei einem Motor Modul der Vdc-max-Regler aktiviert sein.	In einem Antriebsverband in der Betriebsart VECTOR darf nur bei einem Motor Modul der Vdc-max-Regler aktiviert sein, sonst kann es vor dem Abbremsen zu einer kurzen Beschleunigung der Achse kommen.	keiner		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	X	-	-	-	-	-	-	-	-	X	-	-	-	-	-	-	-	4.4	
LH1 Listenh S120/S150 - Allgemein																																				
AP01077982	Fehler F07493 "LR: Überlauf des Wertebereiches für Lageistwert" tritt auf bei der Verwendung eines Lineargebers bei CU305	Wird ein Lineargeber verwendet, ist darauf zu achten, dass die Systemgrößen eingehalten werden, dies bedeutet folgendes: a) $p407 * p2503 / (2 * p418 * 10^7)$ muss kleiner 1 sein b) $p407 * p2503 / (2 * p419 * 10^7)$ muss kleiner 1 sein			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	X	-	-	-	-	-	-	X	X	X	X	X	X	-	-	-	4.4		

