

SINAMICS Startdrive V13 SP1 - Conditions supplémentaires

Conditions supplémentaires, restrictions fonctionnelles et remarques pour la configuration et l'exploitation.

Les présentes remarques supplantent les informations faites dans d'autres documents.

ID	Titre	Description de la restriction	Pour contourner la restriction	Réparé dans
1026749	Startdrive V13 : Extension de télégramme/Données complémentaires connectables uniquement dans le sens de réception	En présence d'extension de télégramme et de données complémentaires, il n'est pas possible de connecter des paramètres dans le sens d'émission.	Passer d'abord en "Télégramme libre", ensuite les paramètres peuvent être connectés dans le sens d'émission.	Startdrive V13 SP1 Mise à jour 1
1167130	Communication acyclique Sina_Para V4.0 - Suppression Error ID (PR 1161101)	Si une erreur se produit lors de la transmission de plusieurs paramètres et que lors de la requête suivante un plus petit nombre de paramètres est transmis, seuls les bits qui correspondent au nombre de paramètres réellement transmis sont influencés dans l'ErrorId.	Lors de l'évaluation de l'ErrorId, seuls les bits qui correspondent au nombre de paramètres transmis peuvent être évalués.	
933369	HWCN : L'identificateur matériel pour le canal de diagnostic n'est pas affiché pour G120	L'identificateur matériel du sous-module est requis pour pouvoir évaluer les diagnostics des entraînements SINAMICS dans le programme d'un S7-1200/1500. Cet identificateur est utilisé pour démarrer les diagnostics qui peuvent ensuite être évalués dans l'OB de diagnostic dans le programme. Il est affiché dans la vue d'appareil du groupe d'entraînement.	L'identificateur matériel du groupe d'entraînement figure dans les constantes système de la CPU.	
1138779	Au lieu d'utiliser un CDS différent de 0, les états des LED n'affichent pas les valeurs réelles.	Si le réglage du CDS est supérieur à zéro alors que le masque de la consigne de vitesse est ouvert, les LED du masque ne sont pas mises à jour correctement.	L'utilisateur doit fermer le masque et le réouvrir pour mettre à jour les LED.	Startdrive V13 SP1 Mise à jour 1
856483	Compatibilité du projet : un projet V12 SP1 avec une CU dotée d'une configuration Trace ne peut pas être ouvert avec Startdrive Standalone V13.	Un projet qui a été créé avec le pack optionnel Startdrive et qui contient uniquement des entraînements SINAMICS configurés avec une configuration Trace ne peut plus être ouvert avec Startdrive Standalone.	Le projet ne peut pas être édité dans Startdrive Standalone. Pour cela, TIA Portal doit avoir le pack optionnel Startdrive.	
1160005	Dans les masques "Sens de réception" et "Sens d'émission", les bits des PZD PROFIsafe ne sont pas mis à jour.	Dans les masques Sens d'émission / de réception, les bits des PZD ne sont pas toujours actualisés.	Les bits sont mis à jour quand l'utilisateur ouvre les dialogues de diagnostic correspondants en utilisant les boutons respectifs : S_STW1, STW1, S_ZSW1, ZSW1, ...	