

Condiciones marginales y restricciones de funcionamiento, así como notas para la configuración y el servicio

Estas notas deben cumplirse por encima de otras consideraciones de otros documentos.

Lea las notas detenidamente, ya que contienen información importante sobre la instalación y el uso del sistema.

Startdrive V14 SP1 Condiciones marginales

TFS-RQ	Descripción breve	Circunstancia	Posible solución	valid since version
STARTDRIVE_SW				
TFS2039553	El TIA Portal se bloquea al cambiar el telegrama PROFIsafe de 30 a 900 en la página de propiedades	El TIA portal se bloquea al cambiar el telegrama de seguridad de "Telegrama PROFIsafe 30" a "Telegrama PROFIsafe 900"	- Abra la Configuración de dispositivos del accionamiento - Haga doble clic en el accionamiento para abrir sus propiedades en la ventana de inspección - Vaya a Configuración del telegrama -> <Nombre del accionamiento> ->Enviar telegrama de seguridad (valor real) - Cancelar la protección del programa de seguridad offline - Cambie el telegrama de CU250S2PN2 a telegrama de seguridad 900.	V14.0 SP1
TFS2192506	Mensaje de advertencia "Error interno en Startdrive"	En la ficha Información -> General se muestra un mensaje de advertencia cuando se agrega un G120C DP (V4.4).	Ignorar el mensaje de advertencia.	V14.0 SP1
TFS2202251	Máscara: el TIA Portal se bloquea en modo online tras modificar el tipo de entrada analógica en las máscaras	El TIA Portal se bloquea en modo online al modificar el valor "Tipo de entrada analógica" (p756[0]) en la máscara "Entradas/salidas"/"Entradas analógicas" de la vista de funciones.	1. El tipo de entrada analógica se puede modificar sin problema alguno en la lista de parámetros a través de p756[0], o 2. El tipo de entrada analógica se puede modificar offline, y la configuración se puede descargar después	V14.0 SP1
TFS2202757	El TIA Portal se congela al navegar por las máscaras del posicionador simple (Epos) en la vista de funciones	El TIA Portal se congela al navegar por las máscaras del posicionador simple (Epos) en la vista de funciones	1. El usuario debe navegar por primera vez hasta la máscara correspondiente SIN navegar previamente por otras máscaras.	V14.0 SP1
STARTDRIVE_SW - Instalación				
TFS2196569	El botón "Siguiente" se desactiva si se ha hecho clic en la casilla de verificación durante la modificación de Startdrive G120 V14SP1	El usuario tiene instalados SDR G120 V14 SP1 y SDR S120 SP1 e intenta modificar G120 V14 SP1, a continuación hace clic en la casilla de verificación (componente SINAMICS Startdrive V14.0 SP1) en el paso "Configuración" del asistente de instalación, y el botón "Siguiente" queda desactivado.	Haga clic en el botón "Atrás" del asistente de instalación y vuelva a hacer clic en el botón "Siguiente".	V14.0 SP1
TFS2202049	Startdrive G120 V14 se desinstala al desactivar la casilla de verificación SINAMICS Startdrive V14 SP1 durante la actualización	Si un cliente intenta actualizar/modificar V14 desde una instalación V14SP1, desactiva la casilla de verificación "SINAMICS Startdrive V14 SP1" y hace clic en el botón "Siguiente", V14 se desinstala.	En caso de que V14 se desinstale, el cliente debe reinstalar V14 desde sus fuentes previas (DVD/SIOS)	V14.0 SP1
STARTDRIVE_SW - Asistente de accionamiento				
TFS2204346	La velocidad de referencia es incorrecta sin PLC	Durante la puesta en marcha de las unidades de control PROFibus y PROFInet, la velocidad de referencia (p2000) está ajustada a un valor erróneo si se ha seleccionado la tercera opción (accionamiento sin PLC) en la máscara "Conexión y consigna de control".	Ajuste la velocidad de consigna (p2000) al valor de máxima velocidad (p1082) tras finalizar el asistente de puesta en marcha.	V14.0 SP1
STARTDRIVE_SW - Carga/Descarga				
TFS2171437	Advertencia si el usuario introduce caracteres que no son ascii en el campo destinado al nombre de la CU	Si el usuario introduce caracteres que no son ascii en el campo destinado al nombre de la CU, se mostrará una advertencia informando que dichos caracteres que no son ascii no se ajustan a p7600 en el accionamiento.	No introducir caracteres que no son ascii.	V14.0 SP1
TRACE_00_Global - Trace				
TFS2095076	El gráfico no se muestra cuando se ejecuta un Trace usando el botón "Activar/desactivar visualización".	El Trace se realiza pulsando el botón "Activar/desactivar visualización" de la barra de herramientas de Trace; a continuación el gráfico no se muestra en la ficha de diagrama.	Haga clic en el botón "Mostrar en el diagrama" de "Tabla de señales". A continuación, el usuario puede ver la ficha de diagrama gráfico.	V14.0 SP1
HWCN_43_Modules				
TFS2202653	El TIA Portal se bloquea cuando el usuario carga primero el PLC y, a continuación, la Drive_Complete Station	El TIA Portal se bloquea cuando el usuario carga primero el PLC y, a continuación, el accionamiento DP.	El proceso de carga debe llevarse a cabo en el siguiente orden: 1. Accionamiento 2. PLC	V14.0 SP1